



Instrukcja eksploatacji TAPCON[®] 230 Basic. Regulator napięcia

7817441/07 PL



© Wszystkie prawa należą do firmy Maschinenfabrik Reinhausen.

Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści bez uzyskania na to wyraźnej zgody.

Naruszenie praw autorskich może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.

Po zamknięciu wydania niniejszej dokumentacji konieczne może okazać się wprowadzenie zmian w produkcie.

Zastrzegamy sobie wyraźne prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, zmian konstrukcyjnych lub zmian dotyczących zakresu dostawy.

Zasadniczo obowiązują podane informacje oraz ustalenia dokonane przy realizacji danej oferty lub zlecenia.

Produkt jest dostarczany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi MR, w oparciu o informacje przekazane przez klienta. Na kliencie spoczywa zapewnienie zgodności zamawianego produktu z jego przeznaczeniem.

Oryginalna instrukcja eksploatacji została sporządzona w języku niemieckim.

Spis treści

1 Wprowadzenie	5	6.4 Podłączanie urządzenia.....	34
1.1 Producent	5	6.4.1 Zalecenie dotyczące kabli.....	34
1.2 Kompletność	5	6.4.2 Kompatybilność elektromagnetyczna.....	35
1.3 Właściwe przechowywanie.....	5	6.4.3 Podłączanie przewodów do urządzeń peryferyjnych instalacji.....	37
1.4 Konwencje oznaczeń	6	6.4.4 Wykonywanie okablowania do pomiaru napięcia / pomiaru prądu UI	37
1.4.1 System informowania o zagrożeniach	6	6.4.5 Wykonanie okablowania wejść cyfrowych DI 16-110 V.....	38
1.4.2 System informacji.....	6	6.4.6 Wykonywanie okablowania wejść cyfrowych DI 16–220 V	39
1.4.3 Struktura instrukcji	6	6.4.7 Wykonywanie okablowania wyjść cyfrowych DO.....	39
1.4.4 Konwencje typograficzne.....	7	6.4.8 Wykonywanie okablowania szeregu styków przejściowych.....	39
2 Bezpieczeństwo	8	6.4.9 Zasilanie elektryczne i uziemienie.....	39
2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	8	6.5 Przeprowadzanie kontroli.....	42
2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.....	9	7 Pierwsze kroki	43
2.3 Podstawowe zasady bezpieczeństwa.....	9	7.1 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją.....	43
2.4 Kwalifikacje personelu	11	7.2 Ustawianie języka.....	44
2.5 Środki ochrony osobistej	11	7.3 Pobieranie instrukcji eksploatacji.....	45
3 Bezpieczeństwo IT	13	8 Uruchomienie	46
3.1 Informacje ogólne.....	13	8.1 Asystent uruchomienia.....	46
3.2 Eksploatacja	13	8.2 Kontrole działania.....	46
3.3 Uruchomienie	13	8.2.1 Kontrola wartości pomiarowych i stanu wejść i wyjść cyfrowych.....	47
3.4 Interfejsy komunikacyjne	14	8.2.2 Kontrola funkcji regulacji urządzenia	47
3.5 Standardy szyfrowania.....	14	9 Eksploatacja	49
4 Opis produktu	15	9.1 System	49
4.1 Zakres dostawy.....	15	9.1.1 Ogólne	49
4.2 Opis działania regulacji napięcia.....	15	9.1.2 Ustawianie czasu urządzenia	50
4.3 Właściwości	16	9.1.3 Ustawianie wygaszacza ekranu.....	51
4.4 Tryby pracy	16	9.1.4 Konfiguracja Syslog.....	52
4.5 Budowa	17	9.1.5 Łączenie sygnałów i zdarzeń	53
4.5.1 Wyświetlacz, elementy obsługowe i interfejs czołowy	17	9.1.6 Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych.....	54
4.5.2 Diody LED	18	9.1.7 Zarządzanie zdarzeniem	55
4.5.3 Przyłącza i bezpieczniki	19	9.1.8 Zarządzanie użytkownikami.....	57
4.5.4 Tabliczka znamionowa.....	20	9.1.9 Sprzęt.....	60
4.5.5 Oznaczenia bezpieczeństwa.....	20	9.1.10 Oprogramowanie	60
4.5.6 Schemat połączeń i śruba uziemiająca	21	9.1.11 Menedżer importu/eksportu.....	60
4.5.7 Wizualizacja	21	9.2 Sieć.....	62
5 Opakowanie, transport i przechowywanie	26	9.2.1 Dane przekładnika	62
5.1 Przydatność i budowa	26	9.2.2 Monitorowanie napięcia	67
5.2 Oznaczenia.....	26	9.2.3 Monitorowanie prądu	69
5.3 Transport, odbiór i postępowanie z przesyłkami	26	9.2.4 Monitorowanie mocy	70
5.4 Przechowywanie przesyłek.....	27	9.2.5 Monitorowanie przepływu mocy	71
6 Montaż	28	9.3 Regulator podobciążeniowego przełącznika zacsepów	73
6.1 Przygotowanie	28	9.3.1 Regulacja napięcia	73
6.2 Minimalne odstępstwa.....	28	9.3.2 Kompensacja linii.....	79
6.3 Warianty montażu.....	29	9.3.3 Monitorowanie szerokości pasma U	81
6.3.1 Montaż tablicy sterowniczej.....	29		
6.3.2 Montaż na ścianie z obudową (opcjonalnie)	31		

9.4	Podobciążeniowy przełącznik zacze­pów.....	83
9.4.1	Informacje dotyczące podobciążeniowego przełącznika zacze­pów	83
9.5	Napęd silnikowy i szafa sterownicza	84
9.5.1	Sterowanie napędu silnikowego	84
10	Konserwacja i utrzymanie	87
10.1	Czyszczenie urządzenia	87
10.2	Aktualizacja oprogramowania aplikacji	87
10.2.1	Kopiowanie oprogramowania aplikacji na komputer	87
10.2.2	Nawiązywanie połączenia z wizualizacją	88
10.2.3	Aktualizacja oprogramowania aplikacji	89
11	Usuwanie usterek	91
11.1	Zakłócenia ogólne	91
11.2	Brak regulacji w trybie pracy AUTO	91
11.3	Niezamierzone przełączenie zacze­pów	92
11.4	Interfejs człowiek-maszyna.....	92
11.5	Nieprawidłowe wartości pomiarowe	93
11.6	Inne zakłócenia.....	93
12	Utylizacja	95
13	Parametry techniczne	96
13.1	Wskaźniki	96
13.2	Materiały	96
13.3	Wymiary.....	96
13.4	Zasilanie elektryczne.....	96
13.5	Pomiar napięcia i pomiar prądu.....	97
13.6	Centralna jednostka obliczeniowa	98
13.7	Wejścia cyfrowe	100
13.8	Wyjścia cyfrowe	101
13.9	Interfejsy komunikacyjne	102
13.10	Warunki otoczenia.....	103
13.11	Normy i wytyczne.....	104
13.12	Schematy połączeń.....	105
	TAPCON® 230 Basic (DI 16-110 V)	106
	TAPCON® 230 Basic (DI 16-220 V).....	108
Słownik.....	110	

1 Wprowadzenie

Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie i nadzorowanie produktu.

Dokumentacja zawiera również zasady bezpieczeństwa oraz ogólne wskazówki na temat produktu.

Niniejsza dokumentacja techniczna jest skierowana wyłącznie do upoważnionego wykwalifikowanego personelu, który przeszedł specjalne szkolenie.

1.1 Producent

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Deutschland
+49 941 4090-0
sales@reinhausen.com
reinhausen.com

Portal klienta MR Reinhausen: <https://portal.reinhausen.com>

W razie potrzeby pod tym adresem można uzyskać dalsze informacje na temat produktu oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji technicznej.

1.2 Kompletność

Niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna tylko w połączeniu z następującymi dokumentami współobowiązującymi:

- Schematy połączeń
- Instrukcja eksploatacji
 - Dostępna do pobrania na urządzeniu
 - Dostępna do pobrania na stronie www.reinhausen.com
 - Dostępna do pobrania w portalu klienta MR <https://portal.reinhausen.com>

1.3 Właściwe przechowywanie

Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty współobowiązujące należy przechowywać zawsze w łatwo dostępnym miejscu. Należy pobrać instrukcję eksploatacji z urządzenia. Instrukcja eksploatacji znajduje się dodatkowo na stronie głównej Maschinenfabrik Reinhausen GmbH lub na portalu klienta MR.

1.4 Konwencje oznaczeń

1.4.1 System informowania o zagrożeniach

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.

1.4.1.1 Ostrzeżenie dotyczące rozdziału

Ostrzeżenia dotyczące punktów odnoszą się do całych rozdziałów lub punktów, podpunktów lub kilku paragrafów w niniejszej dokumentacji technicznej. Ostrzeżenia dotyczące punktów mają następującą strukturę:

▲ OSTRZEŻENIE



Rodzaj niebezpieczeństwa!

Źródło i konsekwencje niebezpieczeństwa.

- > Działanie
- > Działanie

1.4.1.2 Ostrzeżenie wycinkowe

Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeżenia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punktowe. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Czynność niezbędna do uniknięcia niebezpiecznej sytuacji.

1.4.1.3 Hasła w ostrzeżeniach

Hasło ostrzegawcze	Znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.
OSTRZEŻENIE	Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.
PRZESTROGA	Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.
UWAGA	Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach

1.4.2 System informacji

Informacje mają na celu uproszczenie konkretnych procedur i zapewnienie ich lepszego zrozumienia. W niniejszej dokumentacji technicznej są one wyróżnione w następujący sposób:



Ważne informacje.

1.4.3 Struktura instrukcji

Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera instrukcje jedno- i wieloetapowe.

Instrukcje jednoetapowe

Instrukcje składające się tylko z jednego etapu procesu mają następującą strukturę:

Cel czynności

- ✓ Wymagania (opcjonalnie).
- > Etap 1 z 1.
 - » Wynik etapu (opcjonalnie).
 - » Wynik czynności (opcjonalnie).

Instrukcje wieloetapowe

Instrukcje zawierające kilka etapów procesu mają następującą strukturę:

Cel czynności

- ✓ Wymagania (opcjonalnie).
- 1. Etap 1.
 - » Wynik etapu (opcjonalnie).
- 2. Etap 2.
 - » Wynik etapu (opcjonalnie).
 - » Wynik czynności (opcjonalnie).

1.4.4 Konwencje typograficzne

Styl	Zastosowanie	Przykład
WERSALIKI	Elementy obsługowe, przełączniki	On/Off
[nawiasy]	Klawiatura komputera	[Ctrl] + [Alt]
wytluszczony	Elementy obsługowe oprogramowania	Naciśnij przycisk ekranowy Dalej
...>...>...	Ścieżki menu	Parametry > Parametry regulacyjne
kursywa	Komunikaty systemowe, komunikaty błędów, sygnały	Zadziałał alarm <i>Monitorowanie działania</i>
[▶ liczba stron]	Odnośnik	[▶ strona 41].
Podkreślenie kropkami.....	Wpis do słownika, skróty, definicje itp.	<u>Wpis do</u>

Tabela 2: Style zastosowane w niniejszym dokumencie

2 Bezpieczeństwo

- Należy przeczytać niniejszą dokumentację techniczną, aby poznać produkt.
- Niniejsza dokumentacja techniczna jest elementem produktu.
- Należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa zawarte w tym rozdziale i ich przestrzegać.
- Aby uniknąć zagrożeń związanych z funkcjonowaniem, należy przeczytać wskazówki ostrzegawcze podane w niniejszej dokumentacji technicznej i ich przestrzegać.
- Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz innych dóbr materialnych.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do utrzymywania stałego napięcia wyjściowego transformatora z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Produkt jest przewidziany do użytku wyłącznie w stacjonarnych dużych instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych.

W przypadku użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej oraz z uwzględnieniem ostrzeżeń umieszczonych w niniejszej dokumentacji technicznej i na produkcie nie stanowi on źródła niebezpieczeństwa dla osób, dóbr materialnych ani środowiska. Powyższa zasada obowiązuje w całym cyklu życia urządzenia: od dostawy, przez montaż i eksploatację, po demontaż i utylizację.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje stosowanie się do następujących zasad:

- Obowiązującą normę dla produktu oraz rok wydania można znaleźć na tabliczce znamionowej.
- Produktu należy używać zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną, uzgodnionymi warunkami dostawy i parametrami technicznymi.
- Tylko wykwalifikowany personel może wykonywać jakiegokolwiek wymagane prace.
- Dołączone przyrządy i narzędzia specjalne należy stosować wyłącznie do przewidzianego celu oraz zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną.
- Produkt należy użytkować wyłącznie w obszarach przemysłowych.
- Należy przestrzegać podanych w niniejszej dokumentacji technicznej wskazówek dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz parametrów technicznych.
- Produkt jest przeznaczony do zabudowy. Należy zagwarantować realizację wszystkich środków przeciwpożarowych oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Należy zapewnić odporność na działanie czynników mechanicznych.

2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem uznaje się sytuacje, gdy produkt jest używany w inny sposób, niż opisano w punkcie Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

- Produkt nie jest urządzeniem ochronnym. Nie stosować do celów związanych z bezpieczeństwem.
- Nie używać produktu w obszarach zagrożonych wybuchem.

2.3 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnego wpływu na środowisko, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzymanie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą spełnić następujące warunki:

Sprzęt ochrony indywidualnej

Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo zaczepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zaczepienia się na wystających częściach. Powoduje to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

- Podczas wykonywania danej czynności nosić sprzęt ochrony indywidualnej, przykładowo kask, ochronne obuwie robocze, itd.
- Nigdy nie nosić uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
- Nigdy nie nosić pierścionków, łańcuszków ani innej biżuterii.
- W przypadku długich włosów nosić siatkę.

Obszar roboczy

Nieuporządkowane i słabo oświetlone obszary robocze mogą być przyczyną wypadków.

- Należy dbać o czystość i porządek w obszarze roboczym.
- Upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
- Przestrzegać właściwych, obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Praca w trakcie eksploatacji

Produkt wolno eksploatować wyłącznie w nienagannym i sprawnym stanie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

- Regularnie sprawdzać działanie zabezpieczeń.
- Przestrzegać zakresu prac przeglądowych i konserwacyjnych oraz okresów przeglądów opisanych w niniejszej dokumentacji technicznej.

Niewidoczne promieniowanie laserowe

Spoglądanie bezpośrednio w strumień lub w odbicie strumienia laserowego może prowadzić do uszkodzenia oczu. Strumień wydostaje się z przyłączy optycznych lub na końcówce podłączonych do nich światłowodów w podzespołach. W tym zakresie należy przeczytać również rozdział „Parametry techniczne” [► Sekcja 13, Strona 96].

- Nigdy nie spoglądać bezpośrednio w strumień lub w odbicie strumienia laserowego.
- Nigdy nie spoglądać w strumień przy użyciu instrumentów optycznych, takich jak np. lupa lub mikroskop.
- W przypadku, gdy promieniowanie laserowe trafi w oko, świadomie zamknąć oczy i niezwłocznie usunąć głowę z obszaru strumienia.

Korzystanie z przekładników prądowych

Podczas korzystania z przekładnika prądowego z otwartym obwodem prądu wtórnego mogą występować niebezpiecznie wysokie napięcia. Może to prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.

- Nigdy nie korzystać z przekładników prądowych z otwartym obwodem prądu wtórnego — z tego względu należy zewrzeć przekładnik prądowy.
- Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji przekładnika prądowego.

Obchodzenie się z komponentami elektrycznymi

Komponenty elektryczne mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne.

- Nigdy nie należy dotykać komponentów elektrycznych podczas uruchamiania, eksploatacji czy prac konserwacyjnych.
- Poprzez podjęcie odpowiednich środków (np. osłony) zapewnić, aby komponenty nie mogły zostać dotknięte przez personel.
- Nosić odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej.

Ochrona przeciwpożarowa

Wysoce łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować poważne wybuchy i pożar.

- Nie instalować ani nie użytkować produktu w obszarach, w których występuje ryzyko wybuchu.

Oznaczenia bezpieczeństwa

Plakietki ze znakami ostrzegawczymi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stanowią oznaczenia bezpieczeństwa produktu. Są one istotnym aspektem koncepcji bezpieczeństwa.

- Przestrzegać wszystkich znajdujących się na produkcie oznaczeń bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że wszystkich znajdujące się na produkcie oznaczenia bezpieczeństwa są nienaruszone i czytelne.
- W razie uszkodzenia lub braku oznaczeń bezpieczeństwa należy zastąpić je nowymi oznaczeniami.

Warunki otoczenia

W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powinien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w parametrach technicznych.

- Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań dotyczących miejsca montażu.

Modyfikacje i przeróbki

Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować obrażenia ciała, szkody materialne oraz zakłócenia działania

- Produkt wolno modyfikować wyłącznie w porozumieniu z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Części zamienne

Korzystanie z części zamiennych niezatwierdzonych przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH może prowadzić do powstania obrażeń ciała, strat materialnych i zakłóceń działania produktu.

- Stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
- Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Kwalifikacje personelu

Osoba odpowiedzialna za montaż, rozruch, obsługę, konserwację i kontrolę powinna się upewnić, że personel posiada wystarczające kwalifikacje.

Wykwalifikowany elektryk

Wykwalifikowany elektryk posiada kwalifikacje techniczne i w związku z tym dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem oraz zna właściwe normy i przepisy. Ponadto wykwalifikowany elektryk:

- Potrafi samodzielnie identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa oraz ich unikać.
- Potrafi wykonywać prace przy układach elektrycznych.
- Odbił przeszkolenie dotyczące środowiska pracy, w którym pracuje.
- Musi spełniać wymagania określonych przepisów prawnych w zakresie zapobiegania wypadkom.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych

Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych otrzymuje od wykwalifikowanego elektryka instrukcje i wytyczne dotyczące wykonywanych zadań oraz potencjalnych niebezpieczeństw w przypadku nieprawidłowej obsługi i nieodpowiednich zabezpieczeń oraz środków bezpieczeństwa. Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych pracuje wyłącznie zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka.

Operator

Operator użytkuje oraz obsługuje produkt zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną. Firma użytkująca zapewnia operatorowi instrukcje i szkolenie dotyczące określonych zadań oraz związanych z nimi potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwej obsługi.

Serwis techniczny

Zdecydowanie zaleca się zlecenie wykonywania konserwacji, napraw oraz montażu dodatkowych części naszemu serwisowi technicznemu. Zapewnia to prawidłowe wykonanie wszystkich prac. Jeżeli prace konserwacyjne nie będą wykonywane przez nasz serwis techniczny, należy zapewnić, aby personel wykonujący te czynności był odpowiednio przeszkolony i upoważniony przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Upoważniony personel

Upoważniony personel odbywa organizowane przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH szkolenie dotyczące przeprowadzania specjalnych prac konserwacyjnych.

2.5 Środki ochrony osobistej

Podczas pracy należy nosić sprzęt ochrony indywidualnej, aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia.

- Podczas pracy zawsze nosić sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do danej czynności.
- Nigdy nie używać uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
- Stosować się do informacji o konieczności stosowania sprzętu ochrony indywidualnej umieszczonych w strefie pracy.

Odzież robocza	Odzież robocza przylegająca do ciała, o niewielkiej odporności na rozerwanie, z wąskimi rękawami i bez odstających elementów. Służy głównie do ochrony przed chwyceniem przez ruchome elementy maszyny.
Obuwie ochronne	Do ochrony przed spadającymi ciężkimi elementami oraz poślizgnięciem się na śliskim podłożu.
Okulary ochronne	Do ochrony oczu przed latającymi elementami oraz pryskającymi cieczami.
Przeciwodpryskowa osłona twarzy	Do ochrony twarzy przed rozproszonymi elementami oraz odpryskami cieczy lub innymi niebezpiecznymi substancjami.
Kask ochronny	Do ochrony przed spadającym lub latającymi elementami i materiałami.
Ochrona słuchu	Do ochrony przed uszkodzeniem słuchu.
Rękawice ochronne	Do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i elektrycznymi.

Tabela 3: Sprzęt ochrony indywidualnej

3 Bezpieczeństwo IT

Należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji produktu.

3.1 Informacje ogólne

- Należy zapewnić, aby dostęp do urządzenia miały tylko osoby upoważnione.
- Urządzenia można używać wyłącznie w obrębie elektronicznej strefy bezpieczeństwa (ESP — electronic security perimeter). Nie podłączać urządzenia w stanie niezabezpieczonym do Internetu. Stosować mechanizmy pionowej i poziomej segmentacji sieci oraz bramek bezpieczeństwa (zapór sieciowych) w punktach łączących.
- Upewnić się, że urządzenie będzie obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników, którzy są świadomi wymogów bezpieczeństwa IT.
- Regularnie sprawdzać, czy dla urządzenia są dostępne aktualizacje oprogramowania, i je wykonywać.

3.2 Eksploatacja

Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń:

- W regularnych odstępach czasu zmieniać hasło.
- W regularnych odstępach czasu eksportować dziennik zabezpieczeń [► Sekcja 9.1.11.1, Strona 60].
- W regularnych odstępach sprawdzać pliki dziennika pod kątem nieuprawnionych dostępu do systemu i innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

3.3 Uruchomienie

Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Identyfikatory użytkowników powinny być jednoznaczne i możliwe do przyporządkowania. Nie używać funkcji „Konto grupowe” ani „Automatyczne logowanie”.
- Aktywować funkcję „Automatyczne wylogowanie” [► Sekcja 9.1.1.2, Strona 49].
- Ograniczyć uprawnienia poszczególnych grup użytkowników na tyle, na ile jest to możliwe, aby uniknąć błędów podczas działań operacyjnych. Użytkownik korzystający z roli „Operator” nie powinien przykładowo mieć możliwości zmiany ustawień urządzenia, lecz jedynie wykonywania działań operacyjnych.
- Usunąć lub dezaktywować wstępnie zainstalowany identyfikator użytkownika „admin”. W tym celu najpierw utworzyć nowy identyfikator użytkownika z rolą „Administrator”. Umożliwi on usunięcie lub dezaktywację wstępnie zainstalowanego konta „admin”.
- Dezaktywować dostęp użytkownika do serwisu [► Sekcja 9.1.1.3, Strona 49].
- Aktywować szyfrowanie SSL/TLS, dzięki czemu dostęp do urządzenia będzie możliwy wyłącznie przy użyciu protokołu SSL/TLS. Oprócz szyfrowania komunikacji protokół ten zapewnia również sprawdzanie autentyczności serwera.

- W miarę możliwości używać wersji TLS 1.2 lub wyższej.
- Włączyć urządzenie w infrastrukturę klucza publicznego. W tym celu w razie potrzeby utworzyć własne certyfikaty SSL i je zaimportować.
- Połączyć urządzenie z centralnym serwerem dziennika, korzystając z interfejsu Syslog [► Sekcja 9.1.4, Strona 52].

3.4 Interfejsy komunikacyjne

Interfejs	Protokół	Port	Opis
X2	-	-	-
X3	TCP	80	HTTP do wizualizacji sieciowej ¹
X3	TCP	443	HTTPS do wizualizacji sieciowej
X3	TCP	22	Serwer SSH ²
X4	-	-	-
X5	-	-	-

Tabela 4: Interfejsy i otwarte porty

3.5 Standardy szyfrowania

Urządzenie obsługuje następujące wersje TLS:

- TLS 1.0
- TLS 1.1
- TLS 1.2

Na potrzeby ustanowienia połączenia zabezpieczonego szyfrowaniem TLS urządzenie korzysta z następujących zestawów szyfrów:

	Wymiana kluczy	Autoryzacja		Szyfrowanie	Długość klucza	Tryb pracy	Funkcja haszująca
TLS	ECDHE	RSA	WITH	AES	128	CBC	SHA
	DHE						SHA265
	ECDHE	ECDSA				GCM	SHA256
	ECDH				256	CBC	SHA
	RSA						
						GCM	SHA384

Tabela 5: Zestaw szyfrów

Do zapisywania haseł urządzenie wykorzystuje funkcję haszującą SHA512.

1 Port jest zamknięty, jeżeli aktywowane zostanie szyfrowanie SSL urządzenia.

2 SSH jest nieaktywny, jeżeli dezaktywowano dostęp serwisowy MR.

4 Opis produktu

4.1 Zakres dostawy

Na podstawie listu przewozowego sprawdzić kompletność dostawy.

- Regulator napięcia
- Kabel krosowy RJ45
- Obejmy ekranujące
- Złącze wtykowe
- Zaciski mocujące
- Dokumentacja techniczna
- Dodatkowa tabliczka znamionowa
- Rezystor terminacyjny magistrali CAN
- Rezystor terminacyjny magistrali RS485

Opcjonalnie


- Obudowa do montażu na ścianie
- W zależności od typu urządzenia:
 - Ethernet na konwerter światłowodu (moduł SFP)
 - Szeregowo na konwerter światłowodu

4.2 Opis działania regulacji napięcia

Urządzenie służy do utrzymywania stałego napięcia wyjściowego transformatora z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów.

Urządzenie porównuje napięcie pomiarowe transformatora $U_{r\acute{z}ecz.}$ ze zdefiniowanym napięciem zadaniem $U_{zad.}$. Różnica między $U_{r\acute{z}ecz.}$ a $U_{zad.}$ stanowi uchyb regulacji dU .

Parametry urządzenia można dostosować do zachowania napięcia sieciowego, aby osiągnąć wyważone zachowanie regulacyjne przy niewielkiej liczbie przełączaczy podobciążeniowego przełącznika zaczepów.

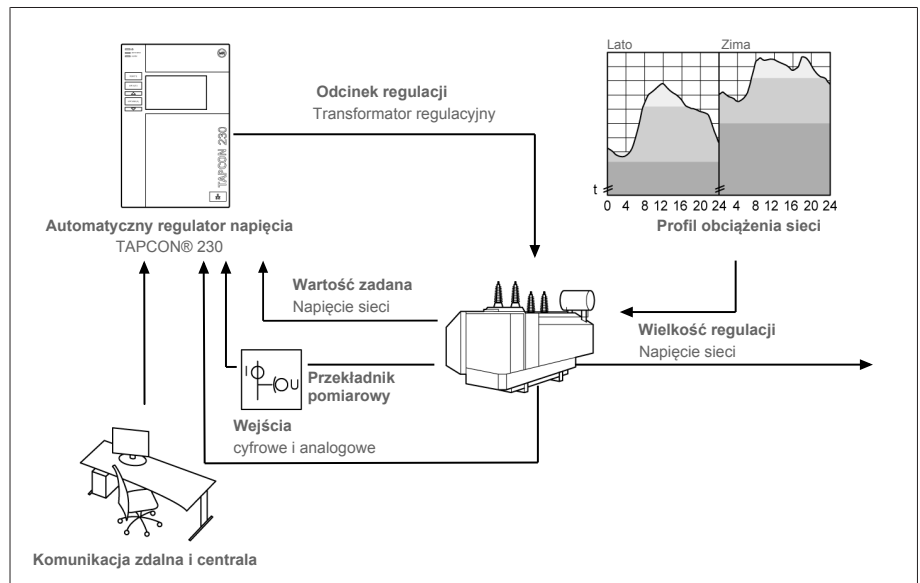

Rysunek 1: Poglądowa prezentacja regulacji napięcia

4.3 Właściwości

- Wizualizacja sieciowa
- Automatyka regulacji napięcia
 - 1...3 wartości zadanych
- Ustawianie wartości zadanej
 - analogowo
 - Przez TDSC
- Kompensacja linii
 - Kompensacja R-X: kompensacja spadków napięcia w przewodzie
 - Kompensacja Z: kompensacja wahań napięcia w sieci rozgałęzionej
- Zintegrowane funkcje monitorowania:
 - Monitorowanie napięcia
 - Monitorowanie prądu
 - Monitorowanie mocy pozornej
 - Monitorowanie mocy czynnej
 - Monitorowanie mocy biernej
 - Monitorowanie współczynnika mocy
- Wskazania wszystkich wartości pomiarowych, takich jak: napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna lub moc bierna

4.4 Tryby pracy

Tryb automatyczny (AVR AUTO)

W trybie automatycznym urządzenie reguluje automatycznie napięcie zgodnie z ustawionymi parametrami. Ręczne przełączanie zaczepek za pomocą elementów obsługowych lub wejść są niemożliwe.

Tryb ręczny (AVR MANUAL)

W trybie ręcznym jest możliwe ręczne przełączanie zaczepek celem zwiększenia lub zmniejszenia napięcia. Nie następuje automatyczna regulacja napięcia.

Tryb lokalny (LOCAL)

W lokalnym trybie pracy można wprowadzać wartości i polecenia przez elementy obsługowe urządzenia. Wprowadzanie wartości i poleceń przez wejścia nie jest możliwe.

Tryb zdalny (REMOTE)


W zdalnym trybie pracy można wprowadzać wartości i polecenia przez wejścia cyfrowe.

	AVR AUTO		AVR MANUAL	
	LOCAL	REMOTE	LOCAL	REMOTE
Automatyczna regulacja	Tak	Tak	Nie	Nie
Przełączanie za pomocą elementów obsługowych	Nie	Nie	Tak	Nie
Przełączanie za pomocą wejść	Nie	Nie	Nie	Tak

Tabela 6: Przegląd trybów pracy

4.5 Budowa

4.5.1 Wyświetlacz, elementy obsługowe i interfejs czółowy

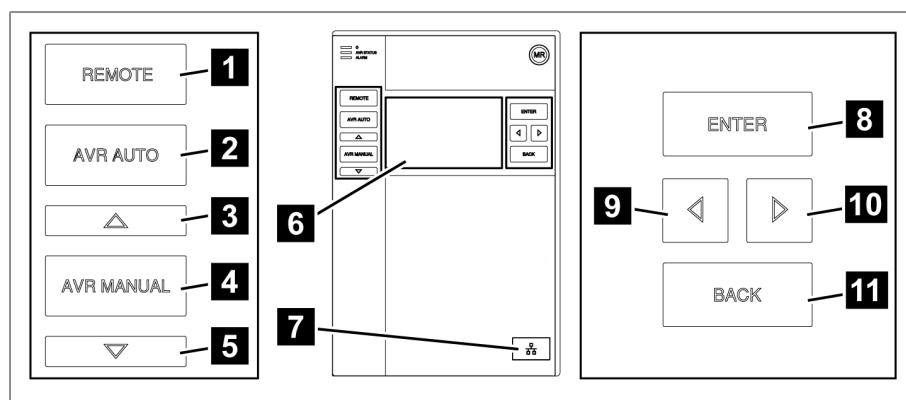

Rysunek 2: Regulator napięcia


1	Przycisk REMOTE ³	Aktywowanie trybu pracy REMOTE
2	Przycisk AUTO	Aktywowanie trybu pracy AUTO
3	Przycisk HÖHER (wyżej) ⁴	Wysyłanie polecenia sterującego do napędu silnikowego w celu zwiększenia napięcia.
4	Przycisk MANUAL	Aktywowanie trybu pracy MANUAL
5	Przycisk TIEFER (niżej) ⁴	Wysyłanie polecenia sterującego do napędu silnikowego w celu zmniejszenia napięcia.
6	Wyświetlacz	-
7	Interfejs czółowy	Złącze Ethernetu RJ45
8	Przycisk ENTER	Potwierdzenie wyboru / zapisanie zmienionych parametrów

³ Przycisk bez funkcji, jeżeli przełączanie LOCAL/REMOTE odbywa się przez wejście cyfrowe.

⁴ Możliwe wyłącznie w trybie ręcznym.

9	CURSOR (kursor) w lewo	Nawigacja w menu w lewo
10	CURSOR (kursor) w prawo	Nawigacja w menu w prawo
11	Przycisk BACK	Wyjście z bieżącego menu. Powrót do poprzedniego poziomu menu

4.5.2 Diody LED

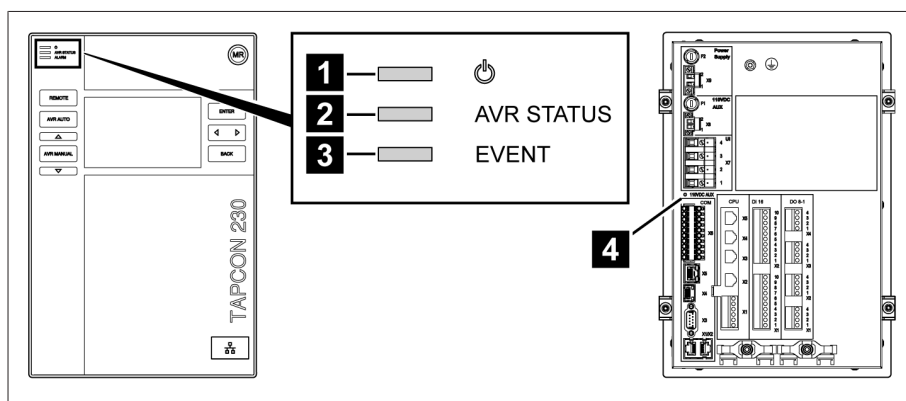


Rysunek 3: Diody LED

1	Dioda LED Zasilanie elektryczne	Niebieska	Świeci, gdy urządzenie jest zasilane prądem.
2	Dioda LED AVR STATUS	Czerwona	Świeci, gdy urządzenie znajduje się w stanie błęd.
		Żółta	Świeci, gdy urządzenie uruchamia się lub zostało zatrzymane, np. podczas aktualizacji oprogramowania.
		Niebieska	Świeci, gdy urządzenie znajduje się w stanie pracy.
3	Dioda LED ALARM	Czerwona	Świeci, gdy wystąpi zdarzenie czerwone.
		Żółta	Świeci, gdy wystąpi zdarzenie żółte.
		Niebieska	Świeci, gdy nie występuje zdarzenie lub występuje zdarzenie szare.
4	Dioda LED wyjście X8 110 V DC	Żółta	Świeci, gdy wyjście 110 V DC jest aktywne.

4.5.3 Przyłącza i bezpieczniki

Z tyłu urządzenia znajdują się przyłącza. Więcej informacji na temat przyłączy można znaleźć w punkcie Parametry techniczne [► Sekcja 13, Strona 96].

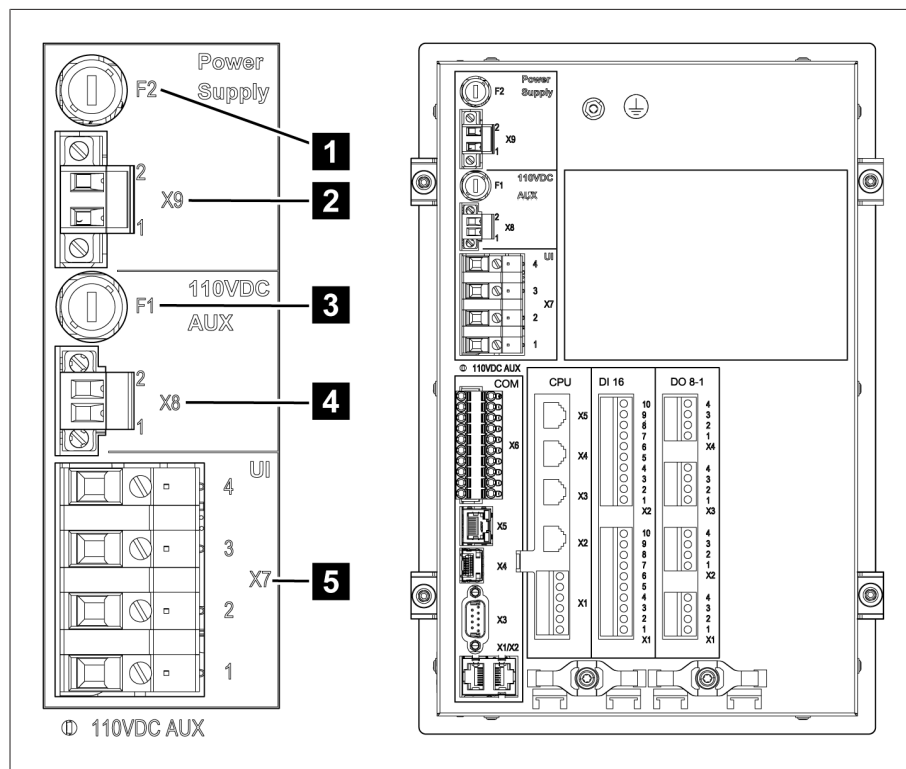


Rysunek 4: Strona tylna

1	F2	Wewnętrzny bezpiecznik zasilania	2	X9	Zasilanie elektryczne
3	F1	Bezpiecznik wewnętrzny źródła zasilania pomocniczego 110V DC AUX ⁵	4	X8	Źródło zasilania pomocniczego 110 V DC AUX ⁵
5	X7	Pomiar napięcia / pomiar prądu			

⁵ W urządzeniach z DI 16–110 V może być wykorzystane do zasilania wejść cyfrowych. Sprawdzić na podstawie oznaczenia zacisków podłączeniowych z tyłu urządzenia, który wariant jest tutaj dostępny.


Przylączy i zaciski

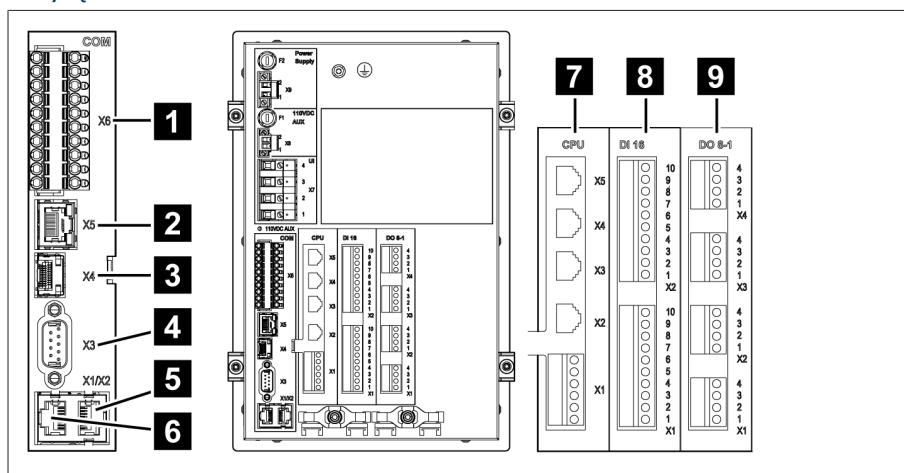

Rysunek 5: Przylączy/zaciski

1	COM-X6	Bez funkcji	2	COM-X5	Bez funkcji
3	COM-X4	Bez funkcji	4	COM-X3	Bez funkcji
5	COM-X2	Interfejs wizualizacji przez interfejs czółowy	6	COM-X1	Bez funkcji
7	CPU	Centralna jednostka obliczeniowa	8	DI 16-110 V DI 16-220V	Wejścia cyfrowe ⁶
9	DO 8-1	Wyjścia cyfrowe			

4.5.4 Tabliczka znamionowa

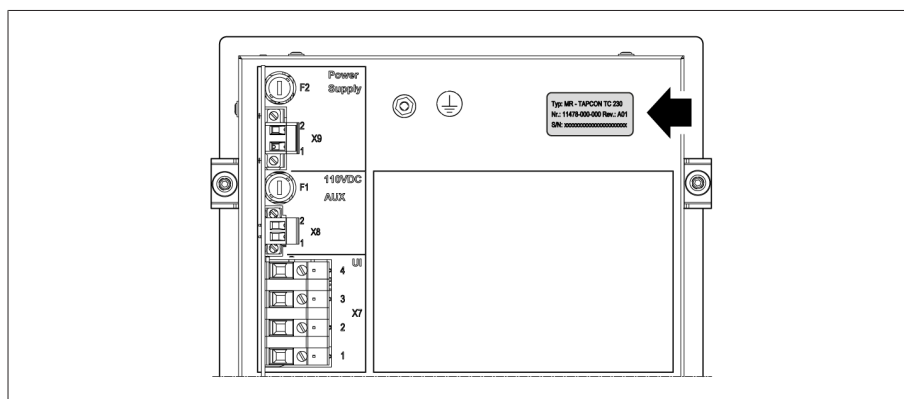


Rysunek 6: Tabliczka znamionowa z tyłu urządzenia

4.5.5 Oznaczenia bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
--	---

⁶ Sprawdzić na podstawie oznaczenia zacisków podłączeniowych z tyłu urządzenia, który wariant jest tutaj dostępny.

4.5.6 Schemat połączeń i śruba uziemiająca

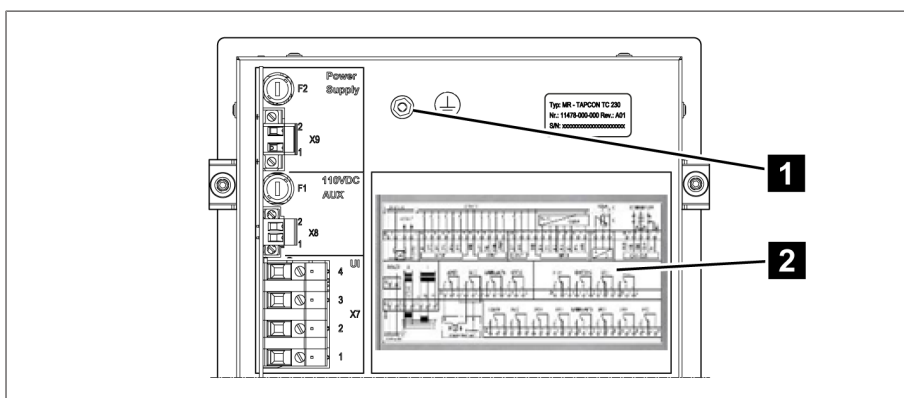


Rysunek 7: Schemat połączeń / śruba uziemiająca

1	Śruba uziemiająca	2	Schemat połączeń
---	-------------------	---	------------------

4.5.7 Wizualizacja

4.5.7.1 Ekran główny


Ekran główny

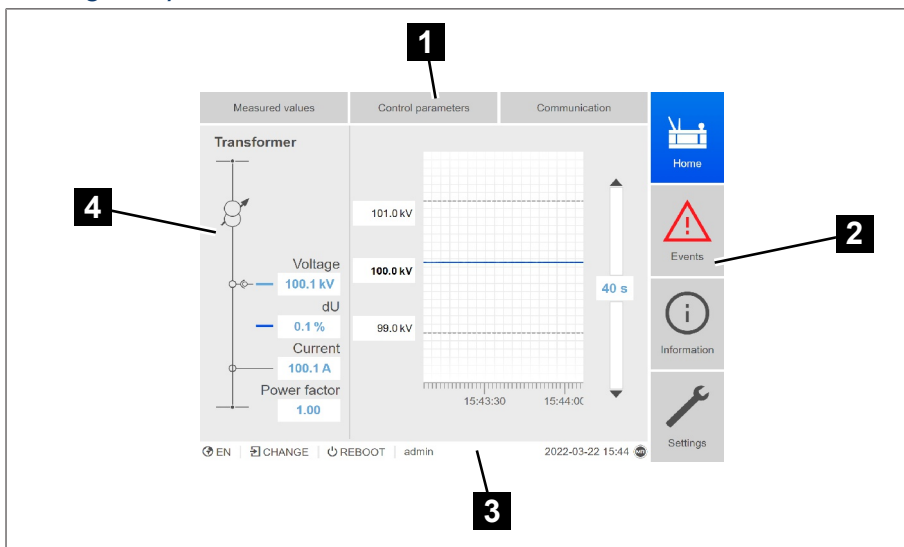

Rysunek 8: Ekran główny

1	Nawigacja dodatkowa lub ścieżka nawigacji	2	Nawigacja główna
3	Pasek stanu	4	Obszar wskaźń


Wartości pomiarowe / wskazania

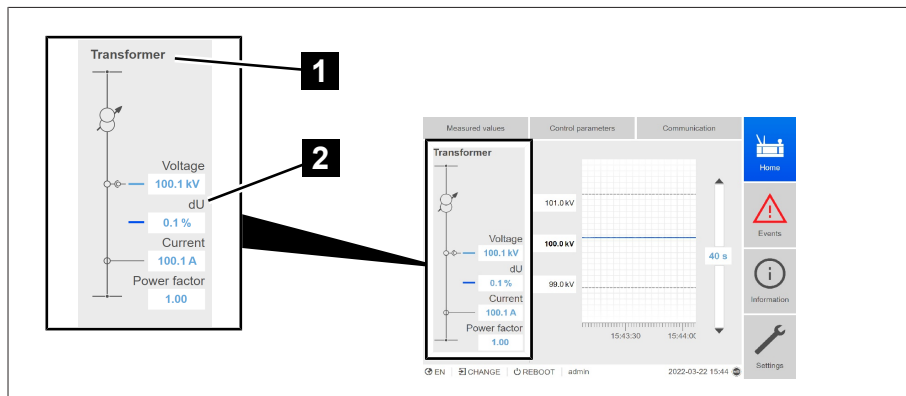

Rysunek 9: Wartości pomiarowe / wskazania

1	Oznaczenie transformatora (możliwość edycji)	2	Aktualne wartości pomiarowe: napięcie, uchyb regulacji z korektą, prąd, współczynnik mocy
---	--	---	---

Wartości zadane / wartości rzeczywiste / czas opóźnienia

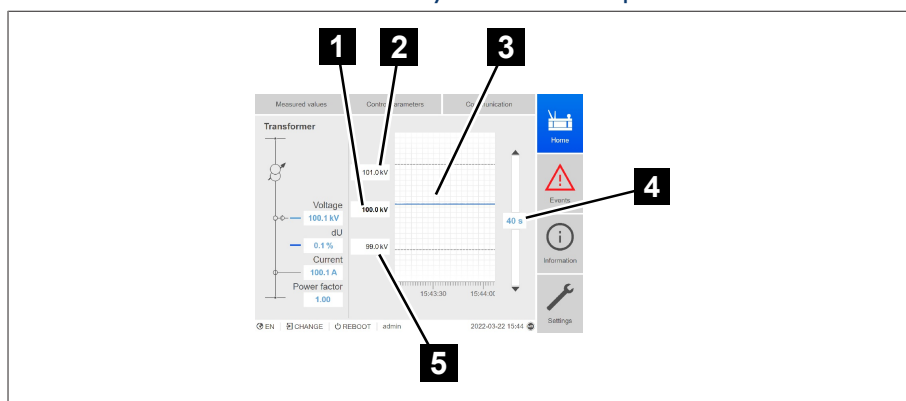

Rysunek 10: Wartości zadane / wartości rzeczywiste / czas opóźnienia

1	Wartość zadana	2	Górna granica szerokości pasma
3	Przebieg napięcia skorygowanego (korekta z powodu kompensacji)	4	Czas opóźnienia T1/T2
5	Dolna granica szerokości pasma		

4.5.7.2 Koncepcja obsługi

Obsługa urządzenia jest możliwa przy użyciu elementów obsługowych umieszczonych na panelu przednim lub za pośrednictwem wizualizacji sieciowej Intuitive Control Interface na komputerze. Oba warianty obsługi są w dużej mierze identyczne pod względem zakresu funkcji i budowy.

Uprawnienia i role użytkowników

Urządzenie jest wyposażone w system uprawnień i ról. Umożliwia on sterowanie wyświetlaniem i uprawnieniami dostępu do ustawień urządzenia lub zdarzeń na poziomie użytkownika. System uprawnień i ról można konfigurować, dostosowując go do własnych potrzeb. Więcej informacji podano w punkcie Zarządzanie użytkownikami [► Sekcja 9.1.8, Strona 57].

- Zmiana ustawień urządzenia lub parametrów jest możliwa wyłącznie w przypadku posiadania wymaganych uprawnień użytkownika.

Logowanie, wylogowanie, zmiana użytkownika

Sterowanie uprawnieniami dostępu do ustawień urządzenia i parametrów odbywa się na poziomie użytkownika. Urządzenie pozwala na jednoczesne logowanie przez wizualizację i dostęp różnych użytkowników.







Aby jednocześnie obsługiwać urządzenie przy użyciu elementów obsługowych i przez wizualizację, należy zalogować się na urządzeniu i w wizualizacji.

1. W wierszu stanu wybrać przycisk ekranowy **LOGIN** lub **CHANGE**.
2. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i wybrać przycisk ekranowy **Ok**.
» Zalogowany użytkownik wyświetli się w wierszu stanu.

Aby wylogować użytkownika, należy postępować w następujący sposób:

- > W wierszu stanu wybrać przycisk ekranowy **LOGOUT**.

Nawigacja

W przypadku obsługi urządzenia przy użyciu elementów obsługowych umieszczonych na panelu przednim nawigację po całym menu umożliwiają przyciski  i . Aktualnie wybrane menu jest otoczone niebieską ramką. Aby otworzyć zaznaczone menu, należy nacisnąć przycisk . Przycisk  umożliwia powrót do poprzedniego poziomu menu.

W przypadku obsługi urządzenia przez wizualizację sieciową nawigacja odbywa się przez wybór odpowiednich przycisków ekranowych za pomocą myszy.






1. Wybierz punkt menu **Ustawienia**.
2. Wybierz punkt menu **Parametry**.
3. Wybierz punkt menu **System**.
4. Wybierz punkt menu **Synchronizacja czasu**.
5. Wybierz opcję **Czas**.

W niniejszej instrukcji eksploatacji ścieżka nawigacji do parametru będzie zawsze przedstawiona w formie skróconej: Wybierz punkt menu **Ustawienia > Parametry > System > Synchronizacja czasu**.




Ustawianie parametrów


W zależności od parametru ustawianie może przebiegać w różny sposób.

Wybór z listy


1. Przejdź przy użyciu  do listy i naciśnij .
2. Wybierz pozycję z listy za pomocą  lub  i naciśnij .
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

Wprowadzanie wartości

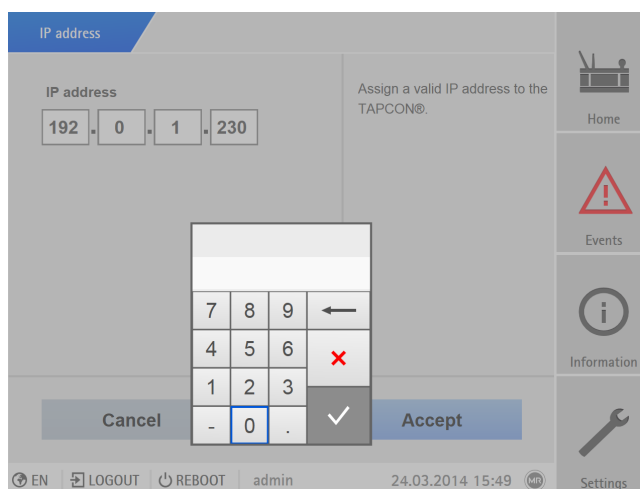


1. Za pomocą  lub  wybierz pole wartości i naciśnij .
» W przypadku obsługi przy użyciu panelu przedniego pojawi się klawiatura numeryczna.




Rysunek 11: Wprowadzanie wartości

2. Wprowadź żądaną wartość i potwierdź przyciskiem .
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

Wprowadzanie tekstu

1. Za pomocą  lub  wybierz pole tekstowe i naciśnij .
» W przypadku obsługi przy użyciu panelu przedniego pojawi się klawiatura.

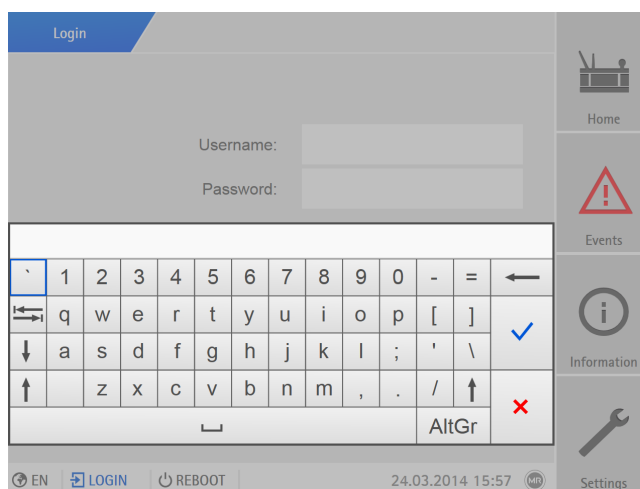


Rysunek 12: Wprowadzanie tekstu

2. Wprowadź żądany tekst i potwierdź przyciskiem .
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

Wyszukiwanie parametru


Aby wyszukać parametr, można w menu parametrów skorzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania. W tym celu w polu wprowadzania **Wyszukiwanie** należy wprowadzić żądaną nazwę parametru.

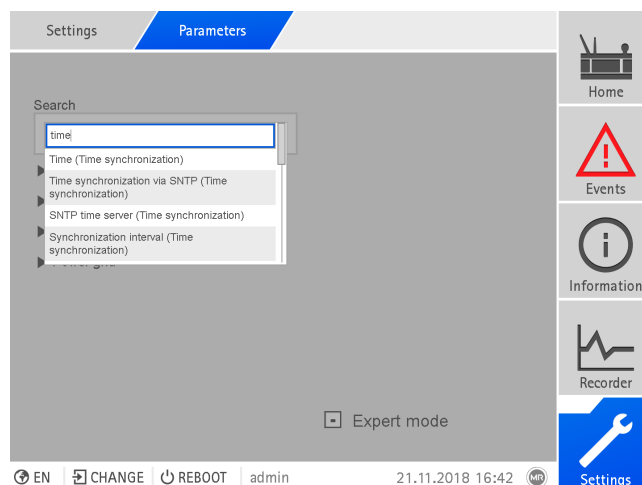

Rysunek 13: Szybkie wyszukiwanie

Tryb eksperta

Urządzenie jest wyposażone w tryb eksperta do wprowadzania parametrów. W tym trybie ustawianie parametrów jest możliwe bezpośrednio na ekranie przeglądu danego menu.

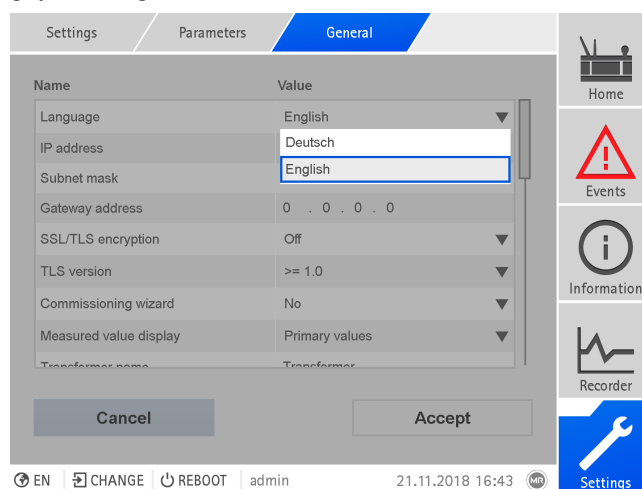

Rysunek 14: Tryb eksperta

Aby aktywować tryb eksperta, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybierz kolejno z menu **Ustawienia > Parametry**.
2. Zaznacz pole wyboru **Tryb eksperta**.
 - » Tryb eksperta jest aktywny.

Parametry wyświetlane/ukryte

W zależności od sposobu ustawiania parametrów urządzenie wyświetli lub ukryje dalsze parametry przynależne do tej funkcji.

5 Opakowanie, transport i przechowywanie

5.1 Przydatność i budowa

Produkt jest zapakowany w stabilny karton. Karton ten gwarantuje bezpieczne ustawienie produktu w odpowiedniej pozycji transportowej oraz oddzielenie produktu od powierzchni ładunkowej środka transportu lub podłoża po wyładunku.

Dopuszczalne obciążenie kartonu wynosi maks. 10 kg.

Wewnątrz kartonu produkt jest zabezpieczony przekładkami przed zmianą położenia i przed wstrząsami.

5.2 Oznaczenia

Na opakowaniu znajdują się informacje na temat bezpiecznego transportu oraz prawidłowego przechowywania. W przypadku wysyłki towarów niebędących ładunkiem niebezpiecznym obowiązują poniższe symbole. Symboli tych należy bezwzględnie przestrzegać.

				
Chronić przed wilgocią	Góra	Ostrożnie! Szkło!	Tutaj mocować	Środek ciężkości

Tabela 7: Obowiązujące symbole na opakowaniu

5.3 Transport, odbiór i postępowanie z przesyłkami

Poza wibracjami podczas transportu należy się również liczyć z uderzeniami. Aby nie dopuścić do uszkodzenia, należy unikać upadku, przewrócenia, spadku i uderzenia.

W przypadku przewrócenia się skrzyni, jej upadku z określonej wysokości (np. na skutek zerwania zawiesia) lub upadku bez hamowania należy się liczyć z uszkodzeniami niezależnie od masy.

Każda dostarczona przesyłka musi zostać sprawdzona przez odbiorcę przed jej odebraniem (potwierdzeniem odbioru) pod następującymi względami:

- kompletność na podstawie listu przewozowego,
- jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrzne.

Ładunek należy skontrolować po wyładunku, gdy skrzynia lub pojemnik transportowy są dostępne z każdej strony.

- Widoczne szkody** Podczas odbierania przesyłki sprawdzić, czy nie ma ona widocznych uszkodzeń transportowych. W tym celu wykonać następujące czynności:
- Stwierdzone uszkodzenia transportowe natychmiast odnotować w liście przewozowym i poprosić o podpisanie go przez doręczyciela.
 - W razie poważnych uszkodzeń, całkowitego zniszczenia lub wysokich kosztów szkody bezzwłocznie powiadomić dział sprzedaży Maschinenfabrik Reinhausen oraz ubezpieczyciela.
 - Po stwierdzeniu uszkodzenia nie wolno już zmieniać wymiaru szkody. Nie wyrzucać opakowania do czasu otrzymania decyzji o oględzinach przez firmę transportową lub ubezpieczyciela.
 - Na miejscu wraz z firmą transportową sporządzić protokół szkody. Jest to konieczne do dochodzenia odszkodowania!
 - W miarę możliwości sfotografować uszkodzenie na opakowaniu i produkcie. Dotyczy to również śladów korozji na produkcie na skutek dostania się wilgoci (deszcz, śnieg, skropliny).
 - Koniecznie sprawdzić również hermetyczne opakowanie.
- Ukryte uszkodzenia** Gdy uszkodzenia nie zostaną określone po odebraniu przesyłki (ukryte uszkodzenia), wykonać następujące czynności
- Stronę odpowiedzialną za uszkodzenie powiadomić niezwłocznie telefonicznie i pisemnie oraz sporządzić raport uszkodzeń.
 - Przestrzegać obowiązujących w danym kraju terminów takich działań. Zapytać o to w odpowiednim czasie.
- W przypadku ukrytego uszkodzenia bardzo trudno jest pociągnąć do odpowiedzialności firmę transportową (lub inny odpowiedzialny podmiot). Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe za takie szkody mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy w warunkach ubezpieczenia są jednoznacznie wyrażone odpowiednie postanowienia.

5.4 Przechowywanie przesyłek

Przy wyborze i przygotowaniu miejsca przechowywania należy przestrzegać następujących zasad:

- Składowany towar zabezpieczyć przed wilgocią (powódź, roztopy), zabrudzeniem, szkodnikami, np. szczurami, myszami, termitami itp. oraz przed dostępem osób niepowołanych.
- W celu ochrony przed wilgocią od strony podłoża oraz zapewnienia lepszej wentylacji skrzynie ustawić na deskach.
- Zapewnić odpowiednią nośność podłoża.
- Nie zastawiać dróg dojazdowych.
- Regularnie kontrolować składowane urządzenia. Po burzy, silnych opadach deszczu lub śniegu itp. podjąć odpowiednie dodatkowe działania.

6 Montaż

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO



Porażenie elektryczne!

Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym. W przypadku prac na i przy instalacjach elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących reguł bezpieczeństwa.

- > Odłączyć instalację.
- > Zabezpieczyć instalację przed ponownym włączeniem.
- > Upewnić się co do braku napięcia na wszystkich biegunach.
- > Uziemić i zewrzeć.
- > Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

▲ OSTRZEŻENIE



Porażenie elektryczne!

Podczas korzystania z przekładnika prądowego z otwartym obwodem prądu wtórnego mogą występować niebezpiecznie wysokie napięcia. Może to prowadzić do śmierci, obrażeń ciała i szkód materialnych.

- > Nigdy nie korzystać z przekładników prądowych z otwartym obwodem prądu wtórnego — z tego względu należy zewrzeć przekładnik prądowy.
- > Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji przekładnika prądowego.

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia!

Wyładowanie elektrostatyczne może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- > Podjąć działania zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych na powierzchniach roboczych i pracownikach.

6.1 Przygotowanie

Do montażu są wymagane następujące narzędzia:

i

W zależności od miejsca i wariantu montażu potrzebne mogą być jeszcze inne narzędzia oraz odpowiednie materiały do mocowania, np. śruby, nakrętki i podkładki, które nie są objęte zakresem dostawy.

- W zależności od wariantu montażu:
 - Elektryczna otwornica do montażu tablicy sterowniczej.
 - Wiertarka do montażu na ścianie (montaż na ścianie z obudową).
- Wkrętak do podłączenia przewodów sygnałowych i przewodów zasilających

6.2 Minimalne odstęp

UWAGA


Uszkodzenia urządzenia!

Niedostateczna cyrkulacja powietrza otoczenia może prowadzić do uszkodzenia urządzenia na skutek przegrzania.

- > Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych
- > Przewidzieć dostateczny odstęp od sąsiadujących elementów.
- > Urządzenie montować wyłącznie w położeniu poziomym (szczeliny wentylacyjne znajdują się na górze i na dole).

Do spodu szafy sterowniczej	Minimalny odstęp: 88,9 mm (3,5 cala) Odpowiada 2 U
Do sufitu szafy sterowniczej	
Pomiędzy urządzeniem i innymi podzespołami na zdalnej szynie montażowej	

Tabela 8: Minimalne odstępy w szafie sterowniczej

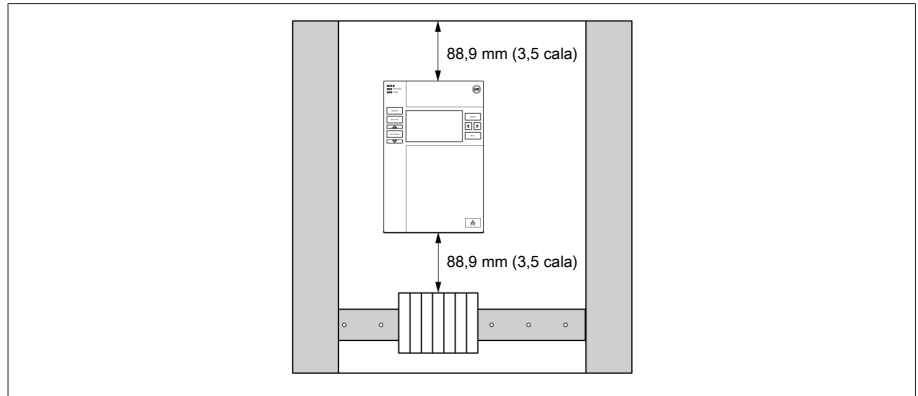

Rysunek 15: Minimalne odstępy


W sprawie innych rodzajów montażu należy kontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.3 Warianty montażu

6.3.1 Montaż tablicy sterowniczej


Urządzenie można montować na tablicy sterowniczej za pomocą zacisków mocujących. Zalecana grubość ściany wynosi 2...5 mm.

Wymiary otworu tablicy sterowniczej

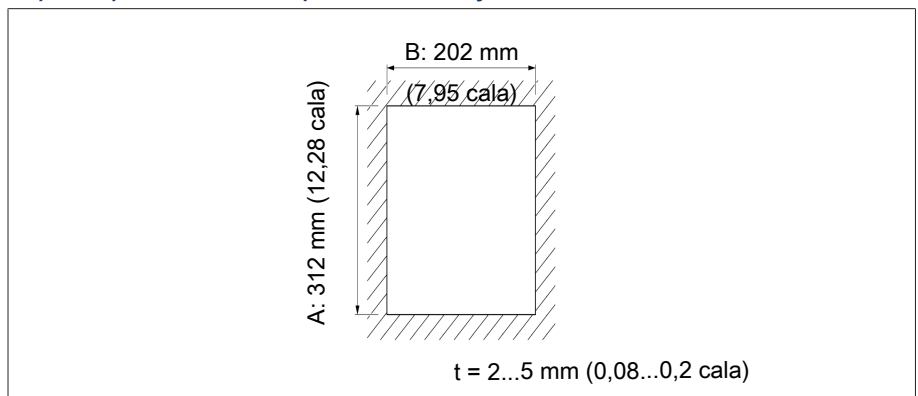


Rysunek 16: Wymiary otworu

1. Wykonać otwór w tablicy sterowniczej.

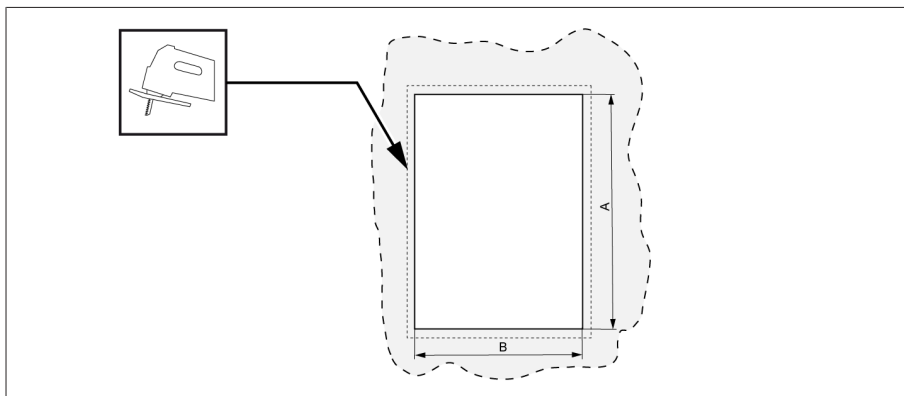


Rysunek 17: Wykonanie otworu w tablicy sterowniczej

2. Wsunąć urządzenie w wycięcie od przodu.

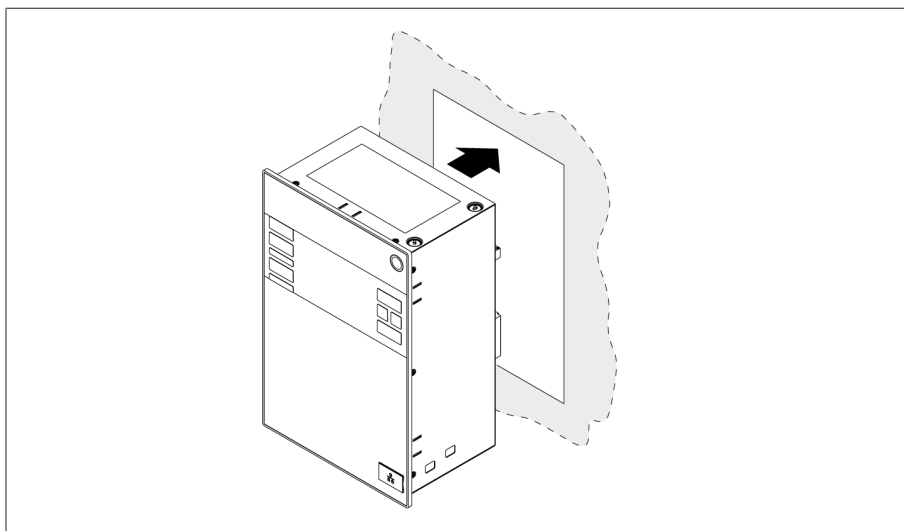


Rysunek 18: Wsuwanie urządzenia w wycięcie

3. Umieścić dostarczone zaciski mocujące.

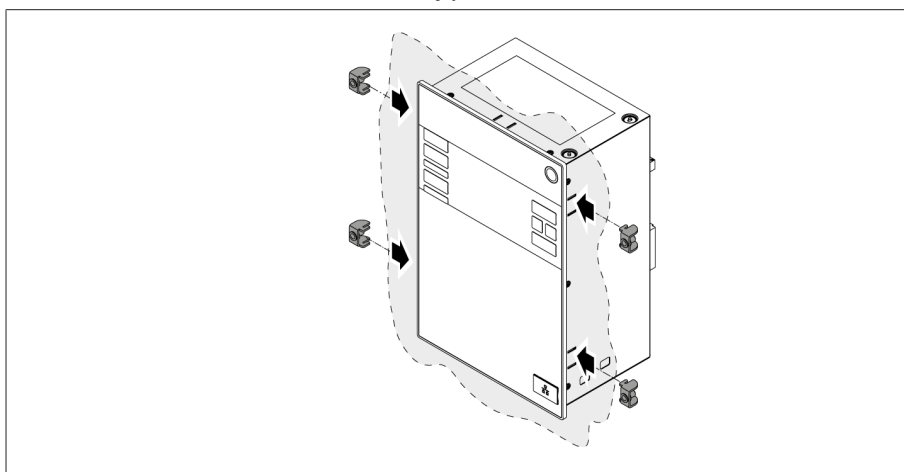

Rysunek 19: Wkładanie urządzenia do otworu

4. Wkręcić wkręty bez łba w zaciski mocujące i zamocować urządzenie.

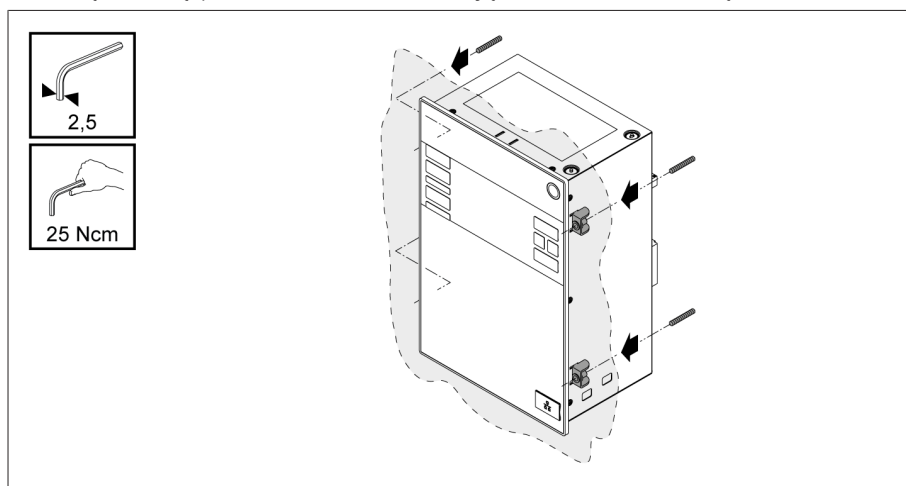

Rysunek 20: Mocowanie urządzenia


» Urządzenie jest zamontowane i można je okablować.

6.3.2 Montaż na ścianie z obudową (opcjonalnie)

Podczas montażu na ścianie urządzenie jest mocowane na ścianie w obudowie za pomocą uchwytów ściennych. Do montażu urządzenia w obudowie należy użyć znajdujących się w zestawie zacisków mocujących.

6.3.2.1 Otwory do montażu na ścianie

Wywiercić w ścianie 4 otwory zgodnie z poniższym szablonem wiercenia, każdy o średnicy 6,8 mm.

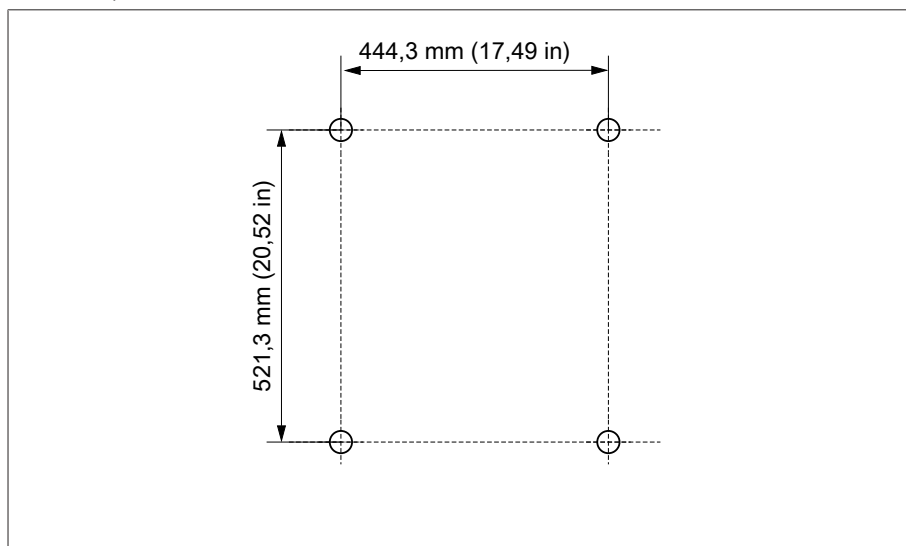


Rysunek 21: Szablon wiercenia do obudowy

6.3.2.2 Mocowanie obudowy na ścianie



Śruby do montażu na ścianie nie znajdują się w zakresie dostawy. Potrzebna długość śrub wynika z grubości ściany.

- ✓ **UWAGA!** Uszkodzenia obudowy spowodowane przez otwarte drzwi. Zamknąć drzwi obudowy, aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu na ścianie.
- Zamocować obudowę na ścianie 4 śrubami M8.

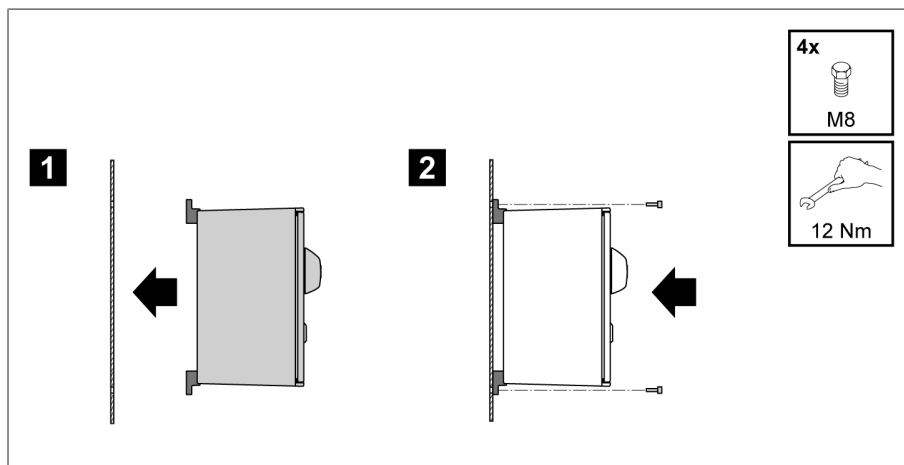


Rysunek 22: Montaż na ścianie

- » Urządzenie jest zamontowane i można je okablować.

Okablowanie należy wykonywać zgodnie ze schematem połączeń oraz opisem w punkcie „Podłączanie urządzenia”.


6.3.2.3 Montaż urządzenia w obudowie

- ✓ Otworzyć ramę uchylną obudowy.
- 1. Wsunąć urządzenie od przodu w ramę uchylną obudowy.

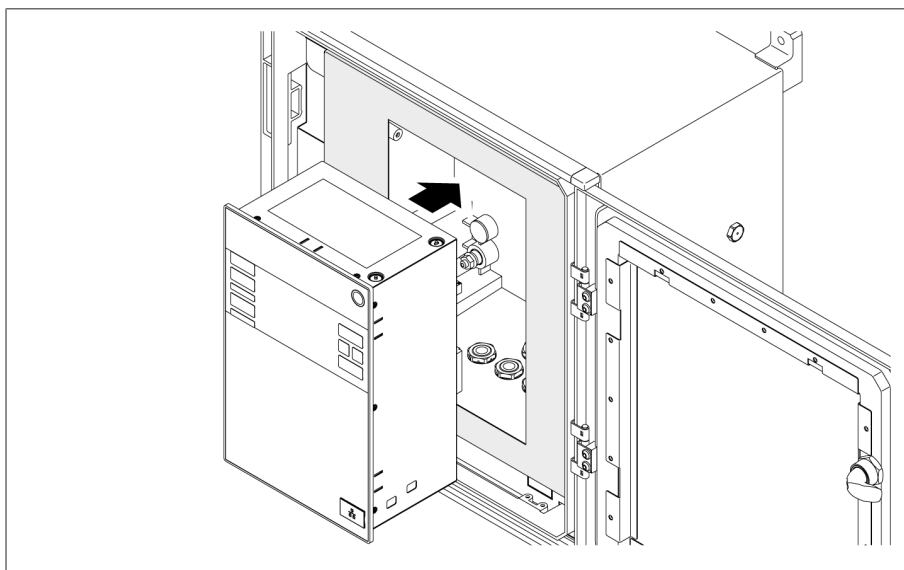


Rysunek 23: Wsuwanie urządzenia w ramę uchylną

2. Umieścić dostarczone zaciski mocujące.

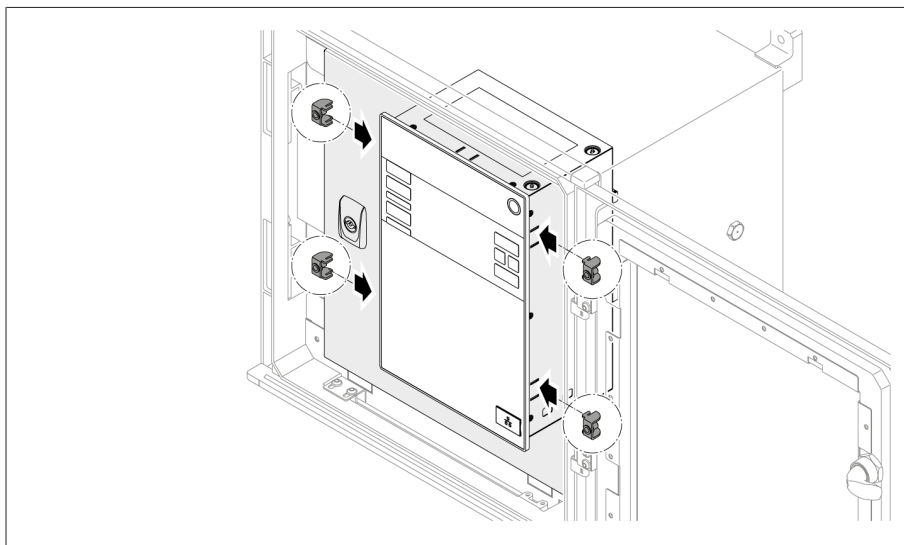

Rysunek 24: Wkładanie urządzenia do otworu

3. Wkręcić wkręty bez łba w otwór zacisku mocującego i zamocować urządzenie.

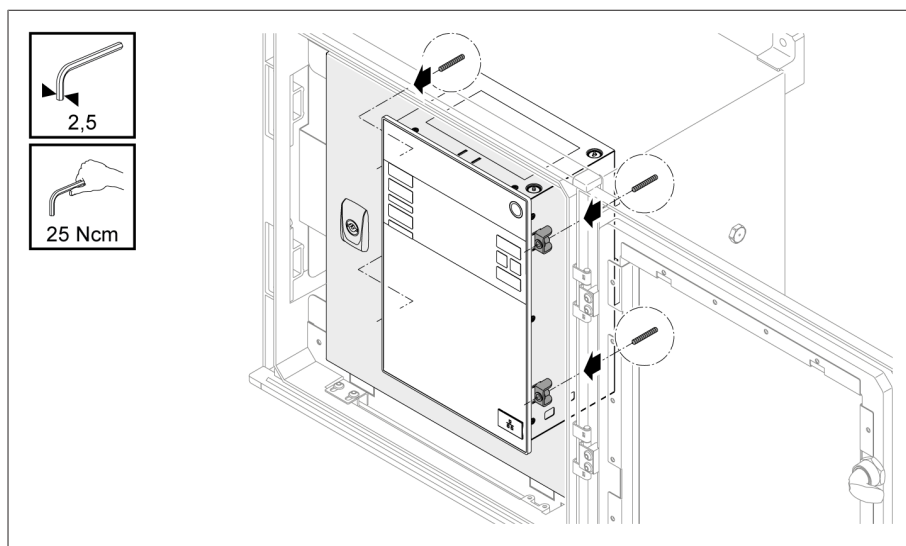

Rysunek 25: Mocowanie urządzenia

» Urządzenie jest zamontowane i można je okablować.

6.4 Podłączanie urządzenia

▲ OSTRZEŻENIE



Porażenie elektryczne!

Błędne podłączenie może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała i szkód materialnych.

- > Uziemić urządzenie przez umieszczoną na obudowie śrubę uziemiającą za pomocą przewodu ochronnego.
- > Przestrzegać ułożenia faz przyłączy wtórnych przekładnika prądowego i przekładnika napięciowego.
- > Podłączyć prawidłowo przełącznik wyjściowy do napędu silnikowego.

Należy doprowadzić napięcie przez zespoły rozdzielające i upewnić się, że możliwe jest zwarcie ścieżek prądowych. Zespoły rozdzielające, oznakowane w jednoznaczny sposób i swobodnie dostępne, należy umieścić w pobliżu zasilania urządzenia prądem. Dzięki temu będzie możliwa bezproblemowa wymiana urządzenia w przypadku uszkodzenia.

Wskazówki dotyczące okablowania

- W celu lepszej orientacji podczas podłączania ograniczyć się wyłącznie do niezbędnej liczby przewodów.
 - Uwzględnić schemat połączeń [► Sekcja 13.12, Strona 105].
 - Do okablowania używać wyłącznie kabli podanych w specyfikacji. Przestrzegać zalecenia dotyczącego kabli [► Sekcja 6.4.1, Strona 34].
 - **UWAGA!** Uszkodzenia zacisków! Zbyt mocne dokręcenie śrub może skutkować uszkodzeniem zacisków śrubowych. Podczas mocowania zacisków śrubowych należy upewnić się, że moment dokręcania wynosi 0,4 Nm.
 - Okablować przewody urządzeń peryferyjnych instalacji.
 - Przy montażu na ścianie z obudową (opcjonalnie):
 - Podczas okablowania urządzenia używać w razie potrzeby śrubowych połączeń kabla pod obudową.
 - **UWAGA!** Uszkodzenia urządzenia! Otwarte śrubowe połączenia kabla nie mogą zapewnić stopnia ochrony IP. Na nieużywane śrubowe połączenia kabla założyć zatyczki.
1. Wyjąć potrzebne wtyki.
 2. Zdjąć izolację z przewodów i żył.
 3. Zacisnąć końcówki tulejkowe na przewodach linkowych.
 4. Wprowadzić żyły w odpowiednie zaciski wtyków.
 5. Zamocować śruby odpowiednich zacisków przy użyciu wkrętaka.
 6. Włożyć wtyki w odpowiednie gniazda.
 7. Wiązki przewodów zaopatrzyć w odciążenie.

6.4.1 Zalecenie dotyczące kabli

W odniesieniu do okablowania urządzenia należy przestrzegać poniższego zalecenia firmy Maschinenfabrik Reinhausen.

Zbyt duża pojemność kabli może uniemożliwić przerwanie prądu stykowego przez styki przełączników. W przypadku obwodów prądu sterowniczego załączanych prądem przemiennym należy uwzględnić wpływ pojemności długich przewodów sterowniczych na działanie styków przełącznika. W przypadku gdy połączenia ethernetowe mają być wyprowadzane z szafy sterowniczej lub budynku, zaleca się zastosowanie przewodów światłowodowych (zgodnie z zaleceniem normy IEC 61850-90-4).

Kabel	Interfejs	Typ kabla	Przekrój przewodu	Maks. długość
Zasilanie elektryczne (zewnątrzne)	X9	nieekranowany	1,5 mm ²	-
Pomiar napięcia	UI-X7	ekranowany	2,5 mm ²	-
Pomiar prądu	UI-X7	nieekranowany	2,5 mm ²	-
Cyfrowe wejścia sygnału	DI 16	ekranowany	1,5 mm ²	400 m (<25 Ω/km)
Cyfrowe wyjścia sygnału ⁷	DO 8	ekranowany	1,5 mm ²	-
Wejścia sygnałów analogowych	AI 4	ekranowany	1 mm ²	400 m (<25 Ω/km)
RS232, D-SUB 9-biegunowy	COM-X3	ekranowany	0,25 mm ²	25 m
RS485	COM-X6	ekranowany	0,25 mm ²	140 m
Magistrala CAN	COM-X6	ekranowany	0,75 mm ²	2000 m (cała magistrala CAN)
Ethernet RJ45	X2, X3	min. Cat-5, ekranowany S/FTP	-	100 m
Przewód światłowodowy Ethernet	COM-X4	Duplex-LC Multimode, Om3, 1310 nm	-	2000 m
Wyjście 110 V DC	X8	nieekranowany	1,5 mm ²	-
Kabel krosowy RJ45	-	min. Cat-5, ekranowany S/FTP	-	ok. 30 cm

Tabela 9: Zalecenie dotyczące kabla przyłączeniowego

6.4.2 Kompatybilność elektromagnetyczna

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z właściwymi normami EMC (kompatybilności elektromagnetycznej). Aby zapewnić zgodność z normami EMC, należy przestrzegać poniższych punktów.

6.4.2.1 Wymagania dotyczące okablowania w miejscu montażu

Przy wyborze miejsca montażu należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Instalacja musi mieć sprawną ochronę przed przepięciami.
- Uziemienie instalacji musi być wykonane zgodnie z zasadami techniki.
- Oddzielne części instalacji muszą być połączone przez wyrównanie potencjałów.
- Minimalny odstęp pomiędzy urządzeniem i jego okablowaniem a wyłącznikami automatycznymi, rozłącznikami obciążenia i szynami prądowymi musi wynosić 10 m.


6.4.2.2 Wymagania dotyczące okablowania w miejscu eksploatacji

Podczas okablowywania w miejscu eksploatacji należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Układać przewody przyłączeniowe w uziemionych kanałach kablowych z metalu.
- Nie układać przewodów emitujących zakłócenia (np. przewodów zasilających) i przewodów podatnych na zakłócenia (np. przewodów sygnałowych) w tym samym kanale kablowym.

⁷ Przestrzegać pojemności przewodów, patrz wskazówka powyżej.

- Pomiędzy przewodami emitującymi zakłócenia i podatnymi na zakłócenia zachować odstęp większy niż 100 mm.

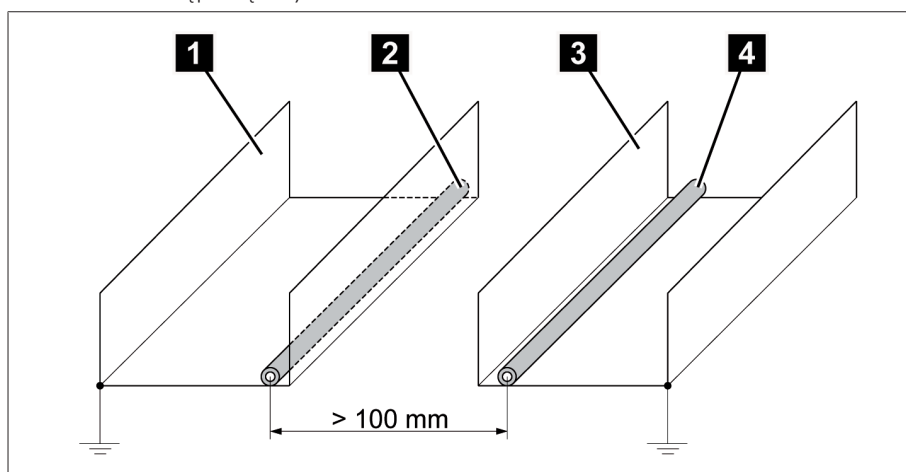


Rysunek 26: Zalecane prowadzenie przewodów

1	Kanał kablowy na przewody emitujące zakłócenia	3	Kanał kablowy na przewody podatne na zakłócenia
2	Przewód emitujący zakłócenia (np. przewód zasilający)	4	Przewód podatny na zakłócenia (np. przewód sygnałowy)

- Przewody rezerwowe zewrzeć i uziemić.
- W żadnym wypadku nie podłączać urządzenia za pomocą wielożyłowego przewodu zbiorczego.
- Do transmisji sygnału stosować ekranowane przewody z pojedynczymi przewodami skręconymi parami (przewód doprowadzający/przewód powrotny).
- Podłączyć ekran na całej powierzchni (360°) do urządzenia lub pobliskiej szyny uziemiającej.



Zastosowanie pojedynczych żył może mieć negatywny wpływ na skuteczność ekranu. Podłączać ekran na krótko i na całej powierzchni.

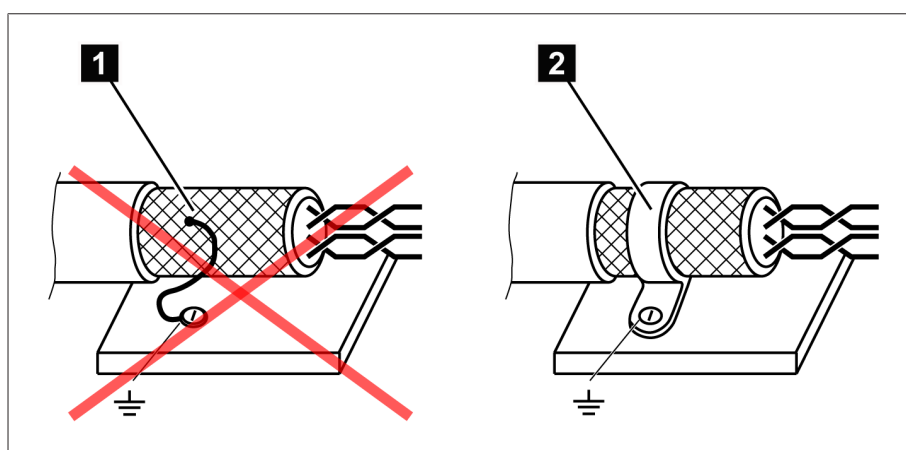

Rysunek 27: Zalecane podłączenie ekranu

1	Podłączenie ekranu za pośrednictwem pojedynczej żyły	2	Podłączenie ekranu na całej powierzchni
---	--	---	---

6.4.2.3 Wymagania dotyczące okablowania w szafie sterowniczej

W zakresie okablowania w szafie sterowniczej należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Należy przygotować szafę sterowniczą do montażu urządzenia z zachowaniem zasad kompatybilności elektromagnetycznej:
 - Podział funkcjonalny szafy sterowniczej (podział przestrzenny)
 - Bezprzerwowo wyrównanie potencjałów (wszystkie części metalowe są połączone)
 - Prowadzenie przewodów z zachowaniem zasad EMC (rozdziół przewodów emitujących zakłócenia i podatnych na zakłócenia)
 - Optymalne działanie ekranu (obudowa metalowa)
 - Ochrona przed przepięciami (ochrona odgromowa)
 - Uziemienie zbiorcze (główna szyna uziemiająca)
 - Wpusty kablowe zgodne z zasadami EMC
 - Wszystkie cewki stycznika muszą być wzajemnie połączone
- Kable przyłączeniowe urządzenia muszą być ułożone blisko uziemionej obudowy metalowej lub w uziemionych kanałach kablowych z metalu.
- Przewody sygnałowe i przewody mocy / przewody przełączające należy układać w oddzielnych kanałach kablowych.
- Uziemienie [► Sekcja 6.4.9.2, Strona 40] urządzenia należy wykonać za pomocą kabla uziemiającego na przewidzianej do tego śrubie.

6.4.3 Podłączanie przewodów do urządzeń peryferyjnych instalacji



W celu lepszej orientacji podczas podłączania należy się ograniczyć wyłącznie do niezbędnej liczby przewodów.

Aby podłączyć przewody do urządzeń peryferyjnych instalacji, wykonać następujące czynności:

- ✓ Do okablowania używać wyłącznie kabli podanych w specyfikacji. Przestrzegać zalecenia dotyczącego kabli [► Sekcja 6.4.1, Strona 34].
- Przewody stanowiące element okablowania urządzenia podłączać do urządzeń peryferyjnych instalacji zgodnie z dołączonymi schematami połączeń.


6.4.4 Wykonywanie okablowania do pomiaru napięcia / pomiaru prądu UI

Obwód prądu na potrzeby pomiaru napięcia należy zabezpieczyć zgodnie ze stosowanym przekrojem przewodu. Można stosować poniższe typy bezpieczników:

	Wyłącznik instalacyjny	Bezpiecznik topikowy
Norma	IEC 60947-2	IEC 60269
Napięcie znamionowe	400 V (L-L) lub 230 V (L-N)	
Prąd znamionowy	30 mA...16 A	
Charakterystyka	B, C, K lub Z	Bezwłocznym, średniozwłocznym lub zwłocznym
Pomiarowa zdolność łączenia	50 kA Podczas instalacji na podstawie IEC 61010-2-30 CAT II: 10 kA	


Tabela 10: Dozwolone typy bezpieczników

1. Pomiar napięcia: wprowadzić żyły w zaciski UI:X7-4 (przewód N) i UI:X7-3 (przewód L) oraz zamocować przy użyciu wkrętaka.

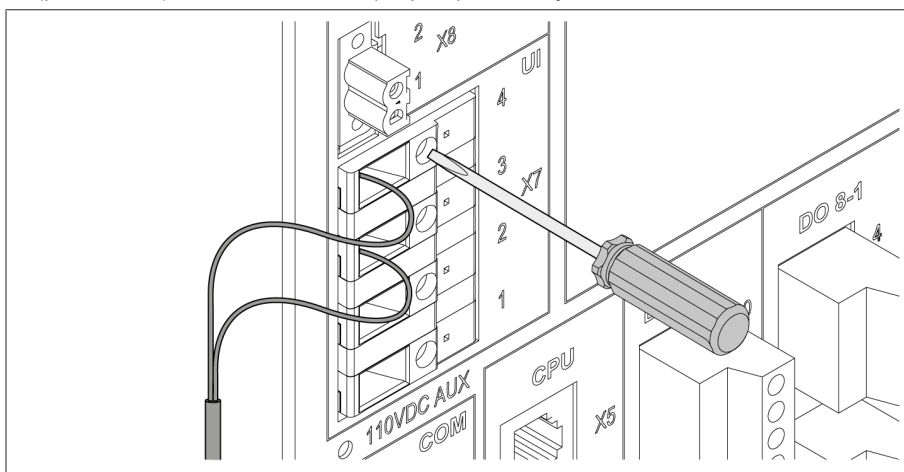

Rysunek 28: UI:X7-4/3

2. Pomiar prądu: wprowadzić żyły w zaciski UI:X7-2 (l) i UI:X7-1 (k) oraz zamocować je przy użyciu wkrętaka.

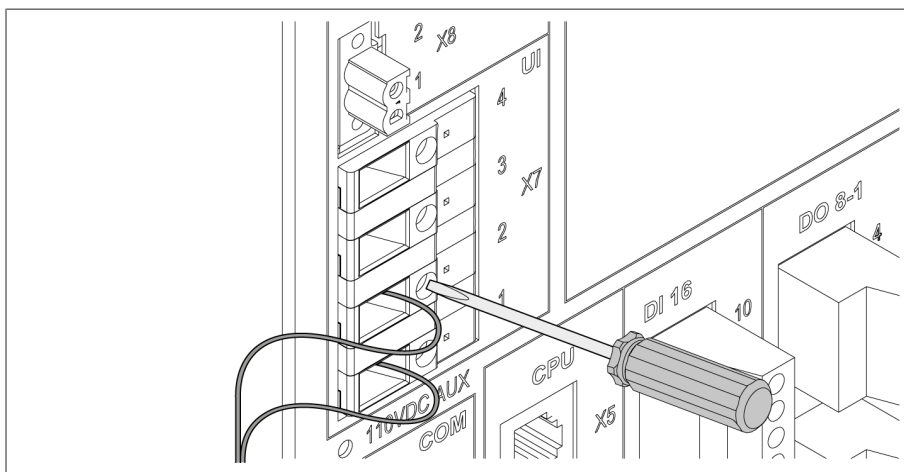

Rysunek 29: UI:X7-2/1

6.4.5 Wykonanie okablowania wejść cyfrowych DI 16-110 V

Jeśli urządzenie posiada przyłącza DI 16-110 V, do ich zasilania należy użyć napięcia pomocniczego 110 V DC.

- Sprawdzić na podstawie oznaczenia zacisków podłączeniowych z tyłu urządzenia, który wariant jest tutaj dostępny.

1. Wprowadzić żyły zgodnie ze schematem połączeń [► Sekcja 13.12, Strona 105] w zacisk wtyku DI 16-110 V i przymocować przy użyciu wkrętaka.
2. Włożyć wtyk w odpowiednie gniazdo i przykręcić.

Pomocnicze zasilanie prądem wejść cyfrowych

1. Wsunąć żyły w zacisk X8:2 i X8:1 wtyku X8 zgodnie ze schematem połączeń [► Sekcja 13.12, Strona 105] i zamocować przy pomocy wkrętaka.
2. Włożyć wtyk w odpowiednie gniazdo i przykręcić.


6.4.6 Wykonywanie okablowania wejść cyfrowych DI 16–220 V

Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazda DI 16–220 V, należy postępować w poniższy sposób:

- Sprawdzić na podstawie oznaczenia zacisków podłączeniowych z tyłu urządzenia, który wariant jest tutaj dostępny.

1. Wprowadzić żyły do zacisku wtyku DI 16–220 V zgodnie ze schematem połączeń [► Sekcja 13.12, Strona 105] i przymocować je przy użyciu wkrętaka.
2. Włożyć wtyk w odpowiednie gniazdo i przykręcić.

6.4.7 Wykonywanie okablowania wyjść cyfrowych DO

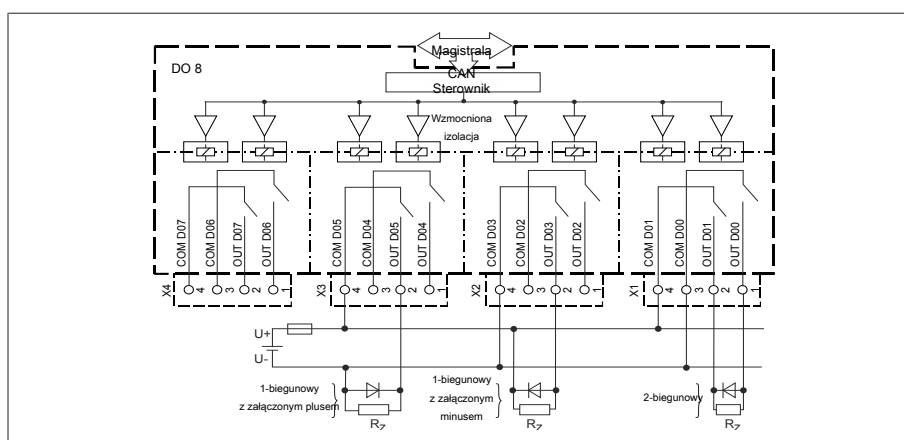

Rysunek 30: Schemat blokowy wyjść cyfrowych

1. Wprowadzić żyły w zacisk wtyku schemat połączeń i przymocować przy użyciu wkrętaka.
2. Włożyć wtyk w odpowiednie gniazdo i przykręcić.

6.4.8 Wykonywanie okablowania szeregu styków przejściowych

Podłączyć szereg styków przejściowych do interfejsów COM X6 i AI 4 zgodnie ze schematem połączeń [► Sekcja 13.12, Strona 105].

6.4.9 Zasilanie elektryczne i uziemienie

6.4.9.1 Podłączanie zasilania elektrycznego

Urządzenie można podłączać wyłącznie do obwodów elektrycznych, które są wyposażone w zewnętrzne zabezpieczenie przetężeniowe i odłącznik wszystkich biegunów, aby w razie potrzeby (serwis, konserwacja itp.) możliwe było odłączenie całego urządzenia od napięcia.

Odpowiednimi środkami mogą być odłączniki zgodne z normami IEC 60947-1 i IEC 60947-3 (np. wyłączniki automatyczne). Przy wyborze typu odłącznika należy uwzględnić parametry odpowiednich obwodów prądowych (napięcie, prąd maksymalny). Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

- Odłącznik musi być łatwo dostępny dla użytkownika
- Odłącznik musi być oznaczony dla odłączanego urządzenia i odłączanych obwodów prądu

- Odłącznik nie może być elementem przewodu sieciowego
- Odłącznik nie może przerywać głównego przewodu ochronnego

Wyłącznik instalacyjny Obwód zasilający należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika instalacyjnego. Wyłącznik instalacyjny musi mieć następujące właściwości:

- Prąd znamionowy: 6...10 A
- Charakterystyka załączania: C, K lub Z


Przekrój przewodu Do obwodu zasilającego należy zastosować przewód o przekroju odpowiednim dla wybranego wyłącznika instalacyjnego, jednak nie mniejszym niż 1,5 mm² (AWG 15).

Podłączanie zasilania elektrycznego

- > Podłączyć zasilanie prądem zgodnie ze schematem połączeń [► Sekcja 13.12, Strona 105] i uziemić urządzenie.

6.4.9.2 Podłączanie uziemienia

1. Zdjąć nakrętkę i podkładkę ze śruby uziemiającej.
2. Podłączyć kabel uziemiający i przewód uziemiający kabla zasilającego do śruby uziemiającej urządzenia i zabezpieczyć nakrętką i podkładką.

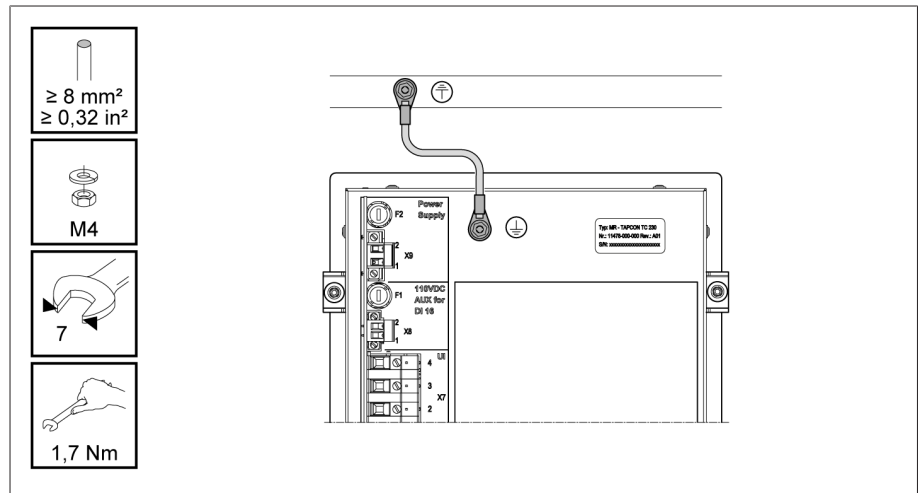


Rysunek 31: Podłączanie kabla uziemiającego

6.4.9.3 Podłączanie uziemienia urządzenia z obudową (opcjonalnie)

Jeśli urządzenie zostało zamontowane w obudowie, uziemienie należy wykonać w następujący sposób:


✓ Rama uchylna jest otwarta.

1. Przeprowadzić kabel uziemiający przez dławik kablowy.
2. Poluzować śrubę uziemiającą na obudowie i podłączyć kabel uziemiający do punktu gwiazdowego znajdującego się w obudowie.

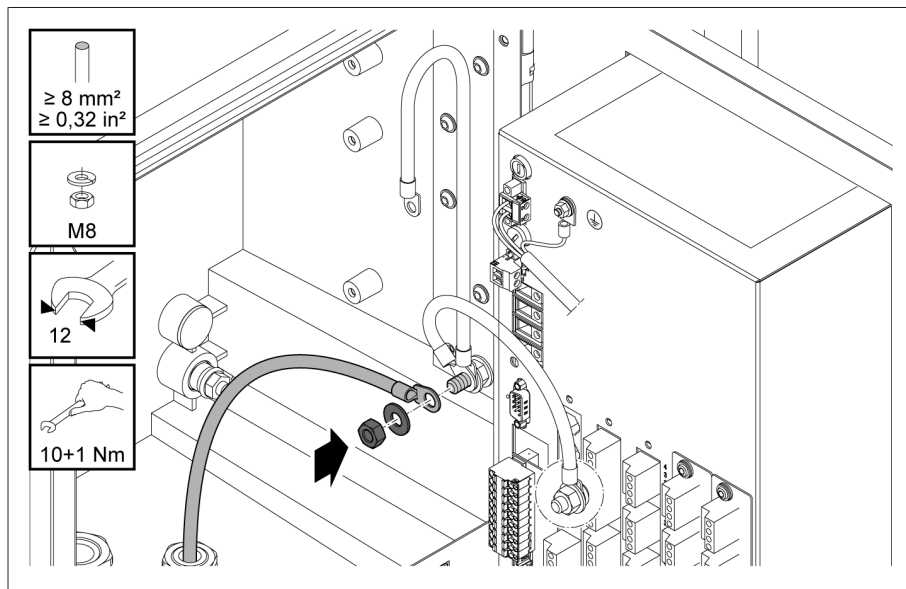

Rysunek 32: Uziemienie obudowy

3. Podłączyć kabel uziemiający obudowy do śruby uziemiającej urządzenia. W razie potrzeby podłączyć również przewód ochronny kabla zasilającego do śruby uziemiającej.

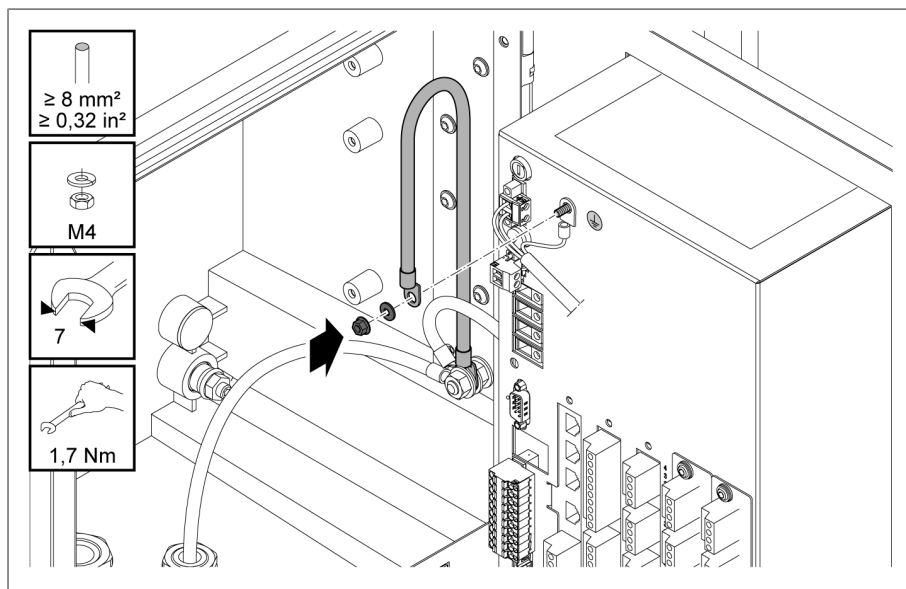

Rysunek 33: Mocowanie kabla uziemiającego obudowy i przewodu ochronnego urządzenia

6.5 Przeprowadzanie kontroli

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i urządzeń peryferyjnych!

Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz urządzeń peryferyjnych.

- > Przed uruchomieniem należy sprawdzić schemat zasadniczy.
- > Przed uruchomieniem należy sprawdzić napięcie zasilania i napięcie pomiarowe.

- > Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
 - » Na wyświetlaczu pojawi się logo MR, a następnie ekran roboczy.
 - » Dioda LED *Wskaźnik napięcia* w górnej lewej części panelu przedniego urządzenia świeci się.

7 Pierwsze kroki

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i urządzeń peryferyjnych!

Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz urządzeń peryferyjnych.

- > Przed uruchomieniem należy sprawdzić schemat zasadniczy.

Po uruchomieniu urządzenia i wyświetleniu ekranu startowego pojawi się monit o wprowadzenie poniższych ustawień.

7.1 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją

Nawiązanie połączenia z wizualizacją umożliwiają 2 interfejsy:

- Interfejs czołowy (do dostępu lokalnego)
- Opcjonalnie: interfejs X3 z tyłu urządzenia (do dostępu za pomocą zdalnego wyświetlacza, centrali itp.)


Wymagania systemowe

Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, potrzebny jest komputer z przeglądarką obsługującą HTML5. Wyświetlanie jest zoptymalizowane dla poniższych przeglądarek:

- Microsoft Edge
- Google Chrome™


Nawiązywanie połączenia przez interfejs czołowy

1. Zdjąć osłonę interfejsu z przodu urządzenia.
2. Połączyć ze sobą interfejsy COM-X2 i CPU-X3 za pomocą dostarczonego kabla krosowego.

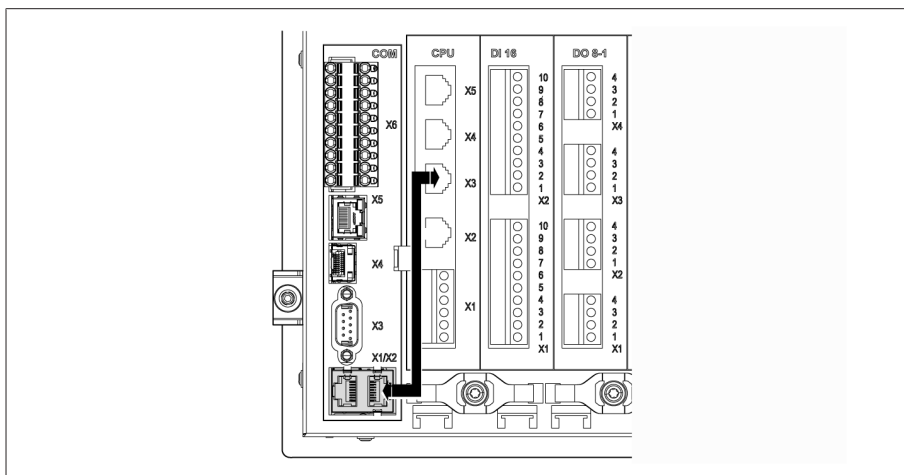

Rysunek 34: Kabel krosowy z tyłu

3. Połączyć komputer z urządzeniem kablem ethernetowym (wtyk RJ45) przez interfejs czółowy.

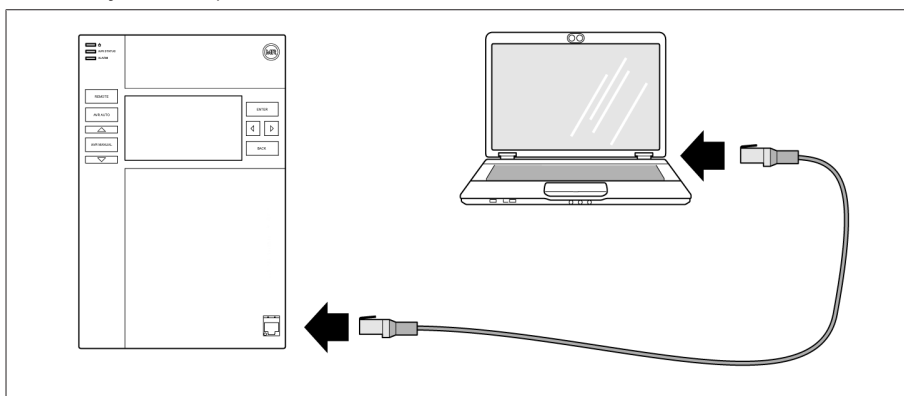

Rysunek 35: Nawiązywanie połączenia przez interfejs czółowy

4. Przydzielić komputerowi jednoznaczny adres IP z tej samej podsieci co adres urządzenia (np. 192.168.165.100).
5. Wprowadzić na komputerze w przeglądarce adres IP wizualizacji `http://192.168.165.1` lub w przypadku aktywnego szyfrowania SSL `https://192.168.165.1`.
 - » Wywołana zostanie wizualizacja.


Nawiązywanie połączenia przez interfejs tylny CPU-X3

1. Połączyć komputer z urządzeniem za pomocą gotowego kabla krosowego przez interfejs tylny CPU-X3.
2. Aby wyświetlić adres IP urządzenia, wybrać na urządzeniu punkt menu **Ko-
munikacja**.
3. Przydzielić komputerowi jednoznaczny adres IP z tej samej podsieci co adres urządzenia (np. 192.0.1.100).
4. Wprowadzić na komputerze w przeglądarce adres IP wizualizacji (np. `http://192.0.1.230`, w przypadku aktywnego szyfrowania SSL `https://192.0.1.230`).
 - » Wywołana zostanie wizualizacja.

7.2 Ustawianie języka


Angielski	Włoski
Niemiecki	Portugalski
Francuski	Rosyjski
Hiszpański	Chiński
Koreański	Polski

Tabela 11: Możliwe do ustawienia języki wyświetlania

1. Na pasku stanu wybrać przycisk ekranowy  EN.
2. W polu listy wybrać żądany język.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zastosować parametr.
 - » Pojawi się okno dialogowe „Ponowne uruchamianie urządzenia”.
4. Uruchomić urządzenie ponownie, aby zastosować zmianę języka.

7.3 Pobieranie instrukcji eksploatacji

Należy pobrać instrukcję eksploatacji urządzenia, aby przystąpić do uruchomienia i parametryzacji urządzenia.

> W wierszu stanu wybrać .

» Instrukcja eksploatacji jest pobierana.

Dokument jest dostępny do pobrania alternatywnie na portalu klienta MR lub na naszej stronie internetowej www.reinhausen.com.

8 Uruchomienie

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i urządzeń peryferyjnych!

Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz urządzeń peryferyjnych.

> Przed uruchomieniem należy sprawdzić schemat zasadniczy.

8.1 Asystent uruchomienia

Aby podczas ustawiania odpowiednich parametrów skorzystać z pomocy urządzenia, można użyć asystenta uruchomienia. Asystent uruchomienia udostępnia wybór parametrów, które można kolejno ustawiać.

Szczegółowy opis poszczególnych parametrów jest dostępny w rozdziale Eksploatacja [► Sekcja 9, Strona 49].



Do wywołania asystenta uruchomienia są wymagane odpowiednie uprawnienia dostępu [► Sekcja 9.1.8, Strona 57].



W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: `admin`
 - Hasło: `admin`
1. Zalogować się jako użytkownik posiadający wymagane uprawnienia dostępu.
 2. Wybrać kolejno z menu **Ustawienia > Asystent uruchomienia**.
 3. Wybrać przycisk ekranowy **Dalej**, aby uruchomić asystenta uruchomienia.
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów wymaganych do uruchomienia należy wykonać kontrolę działania [► Sekcja 8.2, Strona 46].

8.2 Kontrole działania

Przed przełączeniem z trybu ręcznego na tryb automatyczny firma Maschinenfabrik Reinhausen zaleca przeprowadzenie kontroli działania. Kontrole działania zostaną opisane w poniższych punktach. Podczas każdej kontroli działania należy uwzględnić następujące punkty:

- Należy upewnić się, że tryb pracy REMOTE jest wyłączony, aby możliwe było ręczne sterowanie podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów.
- Podobciążeniowy przełącznik zaczepów można obsługiwać wyłącznie w trybie ręcznym ręcznie przy użyciu przycisków  i .
- Konieczne jest zalogowanie na urządzeniu jako użytkownik z uprawnieniem Konfigurator parametrów lub Administrator.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: `admin`
- Hasło: `admin`













W ramach kontroli działania należy ustawić najważniejsze parametry. Szczegółowe informacje do wymienionych parametrów znajdują się w rozdziale Eksploatacja [► Sekcja 9, Strona 49].

8.2.1 Kontrola wartości pomiarowych i stanu wejść i wyjść cyfrowych

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy wartości pomiarowe i stan wejść oraz wyjść cyfrowych są prawidłowe. Aby sprawdzić poszczególne wartości pomiarowe, w razie potrzeby można użyć dodatkowego przyrządu pomiarowego.

1. Wybrać kolejno z menu **Informacje > Sprzęt**.
2. Wybierać po kolei poszczególne **podzespoły**, sprawdzając wyświetlane wartości pomiarowe oraz stan wejść i wyjść cyfrowych.
3. W przypadku błędów sprawdzić obwód pomiarowy oraz okablowanie [► Sekcja 6.4, Strona 34].

8.2.2 Kontrola funkcji regulacji urządzenia

- ✓ Konieczne jest przyłożenie napięcia zasilania.
1. Naciśnij , aby wybrać tryb ręczny.
 2. Ustaw przekładnię przekładnika napięciowego, przekładnika prądowego oraz obwód przekładnika.
 3. Zmierz napięcie rzeczywiste i porównaj z wartością pomiarową wyświetlaną na ekranie głównym urządzenia.
 4. Wybierz punkt menu **Wartości pomiarowe**, aby wyświetlić wartości robocze prądu i mocy oraz porównać je z wartościami z mierników roboczych.
 5. Ręcznie steruj podobciążeniowym przełącznikiem zacze­pów przy użyciu przycisków  lub  do momentu osiągnięcia przez napięcie pomiarowe $U_{rzecz.}$ ustawianej wartości zadanej napięcia $U_{zad.}$ („Wartość zadana 1”).
 6. Ustaw żądaną wartość zadaną.
 7. Ustaw szerokość pasma w zależności od napięcia stopnia [► Strona 76].
 8. Ustaw czas opóźnienia T1 równy 20 sekundom [► Strona 76].
 9. Ustaw zachowanie czasowe T1 na opcję Liniowa [► Strona 76].
 10. Naciśnij , aby przełączyć podobciążeniowy przełącznik zacze­pów o 1 stopień wyżej.
 11. Naciśnij , aby wybrać tryb automatyczny.
 - đ Jeżeli napięcie rzeczywiste znajduje się poza szerokością pasma, po 20 sekundach urządzenie przestawi podobciążeniowy przełącznik zacze­pów na pierwotną pozycję roboczą.
 12. Naciśnij , aby wybrać tryb ręczny.
 13. Naciśnij , aby przełączyć podobciążeniowy przełącznik zacze­pów o 1 stopień niżej.
 14. Naciśnij , aby wybrać tryb automatyczny.
 - đ Jeżeli napięcie rzeczywiste znajduje się poza szerokością pasma, po 20 sekundach urządzenie przestawi podobciążeniowy przełącznik zacze­pów na pierwotną pozycję roboczą.
 15. Naciśnij , aby wybrać tryb ręczny.
 16. Ustaw i aktywuj czas opóźnienia T2 równy 10 sekundom [► Strona 78].
 17. Naciśnij 2 razy , aby przełączyć podobciążeniowy przełącznik zacze­pów o 2 stopnie wyżej.
 18. Naciśnij , aby wybrać tryb automatyczny.
 - đ Jeżeli napięcie rzeczywiste znajduje się poza szerokością pasma, po 20 sekundach urządzenie przestawi podobciążeniowy przełącznik zacze­pów o 1 stopień niżej, a po kolejnych 10 sekundach o kolejny stopień niżej.
 19. Naciśnij , aby wybrać tryb ręczny.
 20. Ustaw żądaną wartość dla czasu opóźnienia T1 [► Strona 76] i czasu opóź­nienia T2 [► Strona 78].



Dla **czasu opóźnienia T1** zaleca się podczas uruchomienia transformatora tymczasowe ustawienie wartości 100 sekund. W zależności od warunków eksploatacji czas opóźnienia można również ustawić dopiero po dłuższym okresie obserwacji. W tym celu jest konieczna rejestracja przebiegu napięcia rzeczywistego oraz dziennej liczby przełączeń zacze- pu.

9 Eksploatacja

9.1 System

9.1.1 Ogólne

W tym punkcie menu można ustawiać parametry ogólne.

9.1.1.1 Ustawianie ogólnych funkcji urządzenia

Za pomocą poniższych parametrów można ustawić ogólne funkcje urządzenia.

› Wybrać punkt menu **Ustawienia** > **Parametr** > **System** > **Informacje ogólne**.

Asystent uruchomienia

Za pomocą tego parametru można ustawić, czy Asystent uruchomienia ma zostać wywołany automatycznie przy ponownym uruchomieniu urządzenia.

Wskaźnik wartości pomiarowych

Za pomocą tego parametru można ustawić, czy wyświetlane wartości pomiarowe oraz parametry regulacji mają się odnosić do strony pierwotnej czy wtórnej przekładników pomiarowych.

Oznaczenie transformatora

Za pomocą tego parametru można wprowadzić oznaczenie transformatora w celu identyfikacji. Oznaczenie transformatora jest wyświetlane na głównym ekranie wizualizacji.

9.1.1.2 Ustawianie automatycznego wylogowania

Można ustawić automatyczne wylogowanie zalogowanego użytkownika po określonym czasie braku aktywności.



To ustawienie obowiązuje dla wszystkich użytkowników. Jeżeli dla użytkownika aktywowana została funkcja Logowanie automatyczne, ten użytkownik nie zostanie automatycznie wylogowany.

› Wybrać punkt menu **Ustawienia** > **Parametr** > **System** > **Informacje ogólne**.

Automatyczne wylogowanie

Za pomocą tego parametru można aktywować automatyczne wylogowanie.

Czas do automatycznego wylogowania

Za pomocą tego parametru można ustawić czas, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany w przypadku braku aktywności.

9.1.1.3 Aktywowanie/dezaktywowanie dostępu użytkownika do serwisu

Urządzenie jest wyposażone w funkcję dostępu użytkownika do serwisu technicznego Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Ten dostęp służy do diagnostyki błędów i usuwania błędów w razie usterek urządzenia.

Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować dostęp użytkownika do serwisu. Dostęp użytkownika do serwisu należy aktywować tylko z ograniczeniem na czas usuwania usterek, aby zapewnić bezpieczeństwo IT.



Jeżeli dostęp użytkownika do serwisu zostanie dezaktywowany i zagubione zostanie hasło dla roli administratora, nie będzie możliwości jego zresetowania. W przypadku zagubienia hasła administratora należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Wszystkie informacje (parametry, wartości pomiarowe itd.) zapisane na urządzeniu zostaną przy tym utracone.

Do ustawienia parametru konieczna jest rola administratora.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: admin
- Hasło: admin

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > System > Informacje ogólne**.
2. Ustawić parametr.
3. Uruchomić urządzenie ponownie, aby zastosować zmianę.

Aktywowanie dostępu użytkownika do serwisu

Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować dostęp użytkownika do serwisu.

9.1.2 Ustawianie czasu urządzenia

Czas urządzenia można ustawić ręcznie lub zsynchronizować automatycznie przy użyciu serwera czasu SNTP. W tym celu należy połączyć urządzenie z serwerem czasu SNTP przez sieć Ethernet.

- > Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > System > Synchronizacja czasu**.

Synchronizacja czasu przez SNTP

Ten parametr umożliwia aktywowanie synchronizacji czasu przez serwer czasu SNTP.

Serwer czasu SNTP

Za pomocą tego parametru można podać adres IP serwera czasu SNTP. Jeżeli używany jest serwer czasu, urządzenie stosuje czas serwera czasu jako czas systemowy.



Należy koniecznie podać prawidłowy adres serwera czasu inny niż 0.0.0.0, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

Interwał synchronizacji

Za pomocą tego parametru można ustawić, z jaką częstotliwością urządzenie będzie sprawdzało czas na serwerze czasu.

Strefa czasowa

Aby dostosować czas urządzenia do czasu lokalnego, za pomocą tego parametru można ustawić różnicę czasu względem UTC.

Przykład:

Region	Różnica czasu względem UTC
Mumbaj, Indie	UTC +5:30 godz.
Pekin, Chiny	UTC +8:00 godz.
Brasilia, Brazylia	UTC -3:00 godz.

Tabela 12: Różnica czasu względem UTC (Coordinated Universal Time)

Czas

Za pomocą tego parametru można ręcznie ustawić datę i godzinę.

Serwer czasu SNTP 2

Za pomocą tego parametru można opcjonalnie wprowadzić adres IP drugiego serwera czasu.

9.1.3 Ustawianie wygaszacza ekranu

W celu zwiększenia żywotności ekranu na panelu przednim urządzenia można aktywować i ustawić wygaszacz ekranu. Dostępne są następujące opcje:

- wyłączenie ekranu
- zmniejszenie jasności ekranu

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > System > Synchronizacja czasu > Wygaszacz ekranu**.

Wygaszacz ekranu

Po aktywacji tej funkcji ekran urządzenia po upływie ustawianego czasu oczekiwania zostaje całkowicie wyłączony, jeżeli nie został użyty żaden z przycisków. Następnie w momencie naciśnięcia dowolnego przycisku, wyświetlacz urządzenia zostanie ponownie uruchomiony.

- Dezaktywacja wygaszacza ekranu ma negatywny wpływ na żywotność wyświetlacza. Firma Maschinenfabrik Reinhausen zaleca aktywowanie wygaszacza ekranu i ustawienie czasu do uruchomienia wygaszacza na poziomie 15 minut.

Czas oczekiwania na wygaszacz ekranu

Za pomocą tego parametru można ustawić czas oczekiwania na wygaszacz ekranu.

Przyciemnienie

Po aktywacji tej funkcji po upływie ustawionego czasu oczekiwania jasność wyświetlacza zostaje zredukowana, jeżeli żaden z przycisków nie zostaje użyty. Następnie w momencie naciśnięcia dowolnego przycisku zostaje przywrócona pełna jasność wyświetlacza urządzenia.

- Jeżeli aktywny jest wygaszacz ekranu oraz redukcja jasności ekranu, należy 2-krotnie nacisnąć dowolny przycisk, aby aktywować ponownie wyświetlacz i przywrócić pełną jasność.

Czas oczekiwania na przyciemnienie

Za pomocą tego parametru można ustawić czas oczekiwania na przyciemnienie.

Zmniejszenie jasności

Ustawienie jasności przy przyciemnionym wyświetlaczu. 100% odpowiada pełnej jasności, 10% — najmniejszej jasności.

9.1.4 Konfiguracja Syslog

Urządzenie obsługuje przekazywanie komunikatów dziennika z użyciem protokołu Syslog zgodnie ze standardem RFC 5424 i RFC 3164.

> Wybrać punkt menu **Ustawienia** > **Parametr** > **System** > **Syslog**.

Aktywacja Syslog

Za pomocą tego parametru można aktywować przekazywanie komunikatów Syslog przez urządzenie.

Standard Syslog

Za pomocą tego parametru można ustawić metodę przekazywania oraz format komunikatów Syslog. Można wybrać następujące opcje:

Standardowy	Transport	Format komunikatów
RFC 5425 (zalecany)	TLS	RFC 5424
RFC 5426	UDP	
RFC 6587	TCP	RFC 3164
RFC 3164	UDP	

Tabela 13: Standard Syslog

- Jeżeli używany jest standard RFC 5245 (TLS), należy zaimportować certyfikat Root i certyfikat klienta z przynależnym kluczem serwera Syslog. W tym celu należy zapoznać się z punktem Import danych.

Serwer Syslog

Za pomocą tego parametru można ustawić adres IP serwera Syslog.

Port serwera Syslog

Za pomocą tego parametru można ustawić port serwera Syslog.

Czas opóźnienia ponownego łączenia

Za pomocą tego parametru można ustawić, po jakim czasie urządzenie ponownie nawiąże połączenie, jeżeli wcześniej połączenie zostało przerwane lub nie udało się przesłać komunikatu Syslog (tylko w przypadku TCP lub TLS).

Nazwa urządzenia

Za pomocą tego parametru można ustawić nazwę urządzenia, która posłuży do identyfikacji urządzenia na serwerze Syslog.

Poziom ważności

Ta opcja pozwala określić, które komunikaty Syslog będzie przysyłać urządzenie. W tym celu można można aktywować lub dezaktywować komunikaty danego poziomu ważności.

Poziom ważności	Opis
Emergency	Systemu nie można używać.
Alert	Natychmiastowa potrzeba działania.
Critical	Stan krytyczny
Error	Stan błędu
Warning	Stan ostrzeżenia
Notice	Stan wskazówki
Info	Stan informacji
Debug	Stan debugowania

Tabela 14: Poziomy ważności

9.1.5 Łączenie sygnałów i zdarzeń

Urządzenie umożliwia powiązanie 12 wejść cyfrowych (GPI) z funkcjami urządzenia i wyjściami cyfrowymi (GPO).

W tym celu dostępne wejścia cyfrowe są na stałe powiązane każdorazowo z jednym komunikatem o zdarzeniu *Ogólne wejście cyfrowe*.

Wejście/polecenie	Komunikat o zdarzeniu
Wejście cyfrowe 1	Ogólne wejście cyfrowe 1
Wejście cyfrowe 2	Ogólne wejście cyfrowe 2

Tabela 15: Powiązanie wejść cyfrowych z komunikatami o zdarzeniach

Komunikaty o zdarzeniach można powiązać z funkcjami urządzenia i wyjściami cyfrowymi. Ponadto można połączyć wszystkie pozostałe komunikaty o zdarzeniach (np. *Napięcie dolne U<*) z wyjściami cyfrowymi. Służą do tego odpowiednie parametry, dla których należy podać przynależny numer zdarzenia.

9.1.5.1 Łączenie funkcji

Zdarzenia *Ogólne wejście cyfrowe* można powiązać z funkcjami urządzenia. W ten sposób można zdalnie sterować urządzeniem przez wejścia cyfrowe.

Aby ustanowić powiązanie, należy dla żadanego parametru wprowadzić odpowiedni numer zdarzenia.



Należy pamiętać, że można wprowadzać wyłącznie numery zdarzeń *Ogólne wejście cyfrowe*.
Jeśli zostanie wprowadzony numer zdarzenia 500, powiązanie zostaje dezaktywowane.

- ✓ Żądany numer zdarzenia jest znany [► Sekcja 9.1.7, Strona 55].
- > Wybrać punkt menu **Ustawienia** > **Parametr** > **System** > **Kojarzenie funkcji**.

Blokowanie

Jeżeli przyporządkowanie zdarzenie jest aktywne, automatyczna regulacja zostaje zablokowana.

Szybkie przełączenie powrotne

Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje szybkie przełączenie powrotne. Przy szybkim przełączaniu powrotnym urządzenie ignoruje ustawiony czas opóźnienia automatycznej regulacji napięcia.

Aktywowanie wartości zadanej 1

Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 1.

Aktywowanie wartości zadanej 2

Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 2.

Aktywowanie wartości zadanej 3

Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 3.

9.1.5.2 Powiązanie wyjść cyfrowych

Każde zdarzenie można powiązać z wyjściem cyfrowym. W tym celu urządzenie udostępnia 5 wyjść cyfrowych (GPO). Po powiązaniu wyjścia cyfrowego ze zdarzeniem urządzenie generuje sygnał na tym wyjściu, jeśli pojawi się zdarzenie. Sygnał występuje, dopóki trwa zdarzenie. Dla każdego dostępnego wyjścia cyfrowego jest dostępny jeden parametr.



Aby przekazywać sygnały wejściowe, należy powiązać wyjścia cyfrowe ze zdarzeniami *Ogólne wejście cyfrowe*.

✓ Żądany numer zdarzenia jest znany.

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > System > Kojarzenie wyjść**.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Wprowadzić żądany numer zdarzenia.
4. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosować**, aby zapisać zmieniony parametr.

Ogólne wyjście cyfrowe X

Za pomocą tego parametru tworzy się powiązanie wyjścia cyfrowego z komunikatem o zdarzeniu. W tym celu wprowadź żądany numer zdarzenia.



Jeśli zostanie wprowadzony numer zdarzenia 500, powiązanie zostaje dezaktywowane.

9.1.6 Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych



Opisana poniżej obsługa jest możliwa tylko po wywołaniu wizualizacji na komputerze. Zmiana konfiguracji wejść i wyjść cyfrowych jest możliwa wyłącznie w przypadku użytkowników z rolą Konfigurator parametrów lub Administrator.

W stanie fabrycznym wejścia i wyjścia cyfrowe urządzenia są skonfigurowane w następujący sposób:

- Wejście: high active
- Wyjście: zestyk zwierny (NO)

W razie potrzeby możliwa jest zmiana konfiguracji.



Należy się upewnić, że konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych jest odpowiednia do używanych funkcji. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w działaniu urządzenia oraz podłączonych urządzeń peryferyjnych.

W celu konfiguracji wejść i wyjść cyfrowych są wyświetlane następujące informacje w formie tabeli. Wyszarzonych elementów nie można zmieniać.

Właściwość	Opcje
Funkcja	Funkcja wejścia cyfrowego (I: ...) lub wyjścia cyfrowego (O: ...). Istnieje możliwość dostosowania oznaczenia.
Rodzaj sygnału	Wybór rodzaju sygnału: wejście cyfrowe
Konfiguracja	DI: high active lub low active DO: zestyk zwierny (NO), zestyk rozwierny (NC); wskazówka: przy wyłączonym urządzeniu lub w przypadku błędu wyjścia cyfrowe są zawsze otwarte (brak przekaźnika bistabilnego).
Podzespół/kanal	Kanał interfejsów DI/DO, z którym powiązana jest funkcja. Funkcje niepołączone z kanałem są przedstawione za pomocą „-”. Należy przy tym przestrzegać schematu połączeń dostarczonego wraz z urządzeniem.

Tabela 16: Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: admin
- Hasło: admin

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Aby umożliwić odtworzenie systemu po możliwej błędnej konfiguracji, konieczne jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Eksport**.
2. Wybrać opcję **Ustawienia**, aby wyeksportować kopię bezpieczeństwa aktualnych ustawień.
3. Wybrać przycisk ekranowy **Eksport**, aby rozpocząć eksport.

Konfiguracja DI/DO

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Konfiguracja DIO**.
2. W razie potrzeby użyć przycisków ekranowych ▲ lub ▼, aby posortować właściwości w kolumnie alfabetycznie.
3. Skonfigurować właściwości w wybrany sposób.
4. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosować**.
5. Potwierdzić dodatkowe zapytanie przyciskiem **Tak**, aby zapisać zmiany.

9.1.7 Zarządzanie zdarzeniem

Urządzenie jest wyposażone w zarządzanie zdarzeniami, które umożliwia wykrywanie różnych stanów roboczych urządzenia i dostosowanie jego charakterystyki pracy. Przegląd możliwych zdarzeń jest dostępny w rozdziale Komunikaty o zdarzeniach.

9.1.7.1 Wyświetlanie i zatwierdzanie zdarzeń

Wyświetlanie zdarzeń

- > Wybrać punkt menu **Zdarzenia**.
 - » Pojawi się lista aktualnie oczekujących zdarzeń.

Zatwierdzanie zdarzeń

Zdarzenia z możliwością zatwierdzenia należy zatwierdzić w przeglądzie zdarzeń, aby nie były już wyświetlane. Wszystkie pozostałe zdarzenia zostaną automatycznie usunięte, gdy usunięta zostanie ich przyczyna (np. wartość graniczna nie jest już naruszana).

Aby zatwierdzić zdarzenia, należy postępować następujący sposób:

- > Aby zatwierdzić zdarzenia, zaznaczyć żądane zdarzenia w kolumnie  i następnie wybrać przycisk ekranowy **Zatwierdzanie**.
- » Zdarzenia są zatwierdzone.

9.1.7.2 Wyświetlanie pamięci zdarzeń

Minione zdarzenia są zapisywane w pamięci zdarzeń. Wyświetlone zostaną następujące informacje:


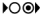


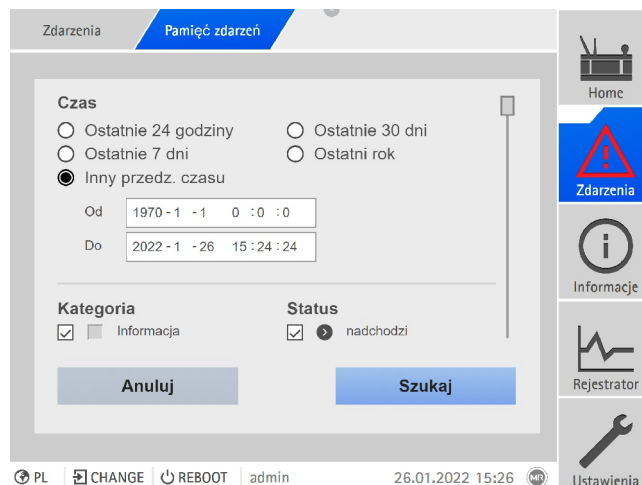
Kolumna	Opis
#	Kolejny numer zdarzenia
Nr	Numer zdarzenia umożliwiający jednoznaczną identyfikację
	Kategoria zdarzenia: <ul style="list-style-type: none">- Błąd (czerwony)- Ostrzeżenie (żółty)- Informacja (szary)
Zdarzenie	Tekst zdarzenia
Czas	Data i godzina zdarzenia (DD.MM.RRRR, GG:MM:SS/ms)
	Zdarzenie przychodzące/usuwane: <ul style="list-style-type: none"> Zdarzenie przychodzące Zdarzenie usuwane

Tabela 17: Pamięć zdarzeń

1. Wybrać punkt menu **Zdarzenia**.
2. Wybrać przycisk ekranowy **Dziennik**.



Rysunek 36: Pamięć zdarzeń

Filtrowanie zdarzeń

1. Wybrać przycisk ekranowy **Filtr**.
2. Wprowadzić żądany przedział czasu.
3. Wybrać pole wyboru i wprowadzić żądany numer zdarzenia.
 - » Wyświetlony zostanie tekst zdarzenia.
4. Wybrać żądane kategorie zdarzeń i żądany status zdarzenia.

5. Wybrać przycisk ekranowy **Szukaj**, aby wyświetlić żądane zdarzenia.

Eksport zdarzeń

Aktualnie wyświetlane wpisy pamięci zdarzeń można wyeksportować do pliku CSV. Jeżeli wcześniej został utworzony filtr, wyeksportowane zostaną wyłącznie przefiltrowane wpisy.

Aby wykonać eksport zdarzeń, należy postępować w następujący sposób:

✓ Najpierw wykonać podłączenie za pomocą połącź z PC.

1. Wybrać przycisk ekranowy **Eksport**.
2. Wybrać żądaną opcję transmisji danych.
 - » Wykonany zostanie eksport danych.

9.1.8 Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami jest oparte na systemie ról. Każdemu użytkownikowi należy przypisać rolę. Dla każdej roli można ustalić uprawnienia dostępu do parametrów i zdarzeń.

9.1.8.1 Aktywowanie/dezaktywowanie dostępu użytkownika do serwisu

Urządzenie jest wyposażone w funkcję dostępu użytkownika do serwisu technicznego Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Ten dostęp służy do diagnostyki błędów i usuwania błędów w razie usterek urządzenia.

Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować dostęp użytkownika do serwisu. Dostęp użytkownika do serwisu należy aktywować tylko z ograniczeniem na czas usuwania usterek, aby zapewnić bezpieczeństwo IT.

• Jeżeli dostęp użytkownika do serwisu zostanie dezaktywowany i zagubione zostanie hasło dla roli administratora, nie będzie możliwości jego zresetowania. W przypadku zagubienia hasła administratora należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Wszystkie informacje (parametry, wartości pomiarowe itd.) zapisane na urządzeniu zostaną przy tym utracone.

Do ustawienia parametru konieczna jest rola administratora.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: `admin`
- Hasło: `admin`

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > System > Informacje ogólne**.
2. Ustawić parametr.
3. Uruchomić urządzenie ponownie, aby zastosować zmianę.

9.1.8.2 Role użytkownika

Uprawnienia dostępu do funkcji i ustawień urządzenia są regulowane przez hierarchiczny system ról. System obejmuje 5 ról, które mają różne uprawnienia dostępu. Część tych uprawnień dostępu jest ustalona na stałe, ale uprawnienia dostępu do określonych parametrów i zdarzeń można konfigurować. Należy przy tym przestrzegać punktu Ustawianie uprawnień dostępu do parametrów i zdarzeń.

• Osoby niezalogowane na urządzeniu mają rolę użytkownika „Wyświetlanie danych”.

W stanie fabrycznym są przewidziane następujące role:

Rola	Opis
Wyświetlanie danych	Użytkownik, który może widzieć jedynie dane istotne dla eksploatacji. - Wyświetlanie wszystkich parametrów - Wyświetlanie wszystkich zdarzeń
Diagnostyka	Użytkownik, który może widzieć dane istotne dla eksploatacji i dane dziennika. - Wyświetlanie wszystkich parametrów - Wyświetlanie wszystkich zdarzeń - Eksport danych dziennika
Operator	Użytkownik, który może widzieć dane istotne dla eksploatacji i zatwierdzać zdarzenia. Użytkownik może przeprowadzać ręczne przełączania zacze­pów przy użyciu elementów obsługowych urządzenia. - Wyświetlanie wszystkich parametrów - Wyświetlanie i zatwierdzanie wszystkich zdarzeń
Konfigurator parametrów	Użytkownik, który może przeglądać i zmieniać dane istotne dla eksploatacji. - Wyświetlanie i zmiana wszystkich parametrów - Import i eksport parametrów - Wyświetlanie, zmiana i zatwierdzanie wszystkich zdarzeń
Administrator	Użytkownik, który może przeglądać i zmieniać wszystkie dane. - Odczyt wszystkich parametrów - Wyświetlanie, zmiana i zatwierdzanie wszystkich zdarzeń

Tabela 18: Role w stanie fabrycznym

Dostęp do następujących obszarów urządzenia jest ściśle powiązany z rolami:

Funkcja	Wyświetlanie danych	Diagnostyka	Operator	Konfigurator parametrów	Administrator
Administracja	-	-	-	-	+
Ponowne uruchamianie urządzenia	-	-	+	+	+
Import	-	-	-	+	+
Eksport	-	+	-	+	+
Ustawianie daty i godziny	-	-	+	+	+
Kalibracja szeregu styków oporowych	-	-	-	+	+
Uruchamianie przycisków WYŻEJ, NIŻEJ, REMOTE, AVR AUTO, AVR MANUAL	-	-	+	+	+
Konfiguracja wejść analogowych	-	-	-	+	+
Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych	-	-	-	+	+

Tabela 19: Uprawnienia dostępu ściśle powiązane z rolami

9.1.8.3 Zmiana hasła

Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło, jeżeli konto tego użytkownika nie jest utworzone jako konto grupowe. Hasło konta grupowego można zmieniać tylko po zalogowaniu jako administrator.

Należy pamiętać, że hasło musi spełniać poniższe wymagania:

- Co najmniej 8 znaków
- Co najmniej 3 z 4 poniższych rodzajów znaków
 - duże litery
 - małe litery
 - cyfry
 - znaki specjalne

1. W wierszu stanu wybrać **Nazwa użytkownika**.
2. Wprowadzić nowe **Hasło** 2 razy.
3. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosować**, aby zapisać zmienione hasło.

9.1.8.4 Tworzenie, edycja i usuwanie użytkownika

Ustawiane opcje:

- Nazwa użytkownika i hasło
- Rola: każdemu użytkownikowi można przypisać rolę. Uprawnienia dostępu do parametrów lub zdarzeń są powiązane z rolami.
- Konto grupowe: ta opcja umożliwia zadeklarowanie konta użytkownika jako konta grupowego (np. dla dostępu przez różne osoby). Użytkownicy z kontem grupowym nie mogą zmieniać własnego hasła. Hasło może zostać zmienione tylko przez administratora.
- Aktywny: można aktywować lub dezaktywować użytkownika. Dezaktywowani użytkownicy nie mogą się logować. Dane użytkownika pozostają zapisane w urządzeniu.
- Logowanie automatyczne: dla użytkownika można aktywować funkcję automatycznego logowania. Taki użytkownik zostaje automatycznie zalogowany po ponownym uruchomieniu systemu lub jeżeli wyloguje się inny użytkownik.



Użytkownika mogą tworzyć, edytować lub usuwać tylko osoby z rolą administratora.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: admin
- Hasło: admin

Tworzenie użytkownika

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Administracja > Użytkownik**.
2. Wybrać przycisk ekranowy **Tworzenie użytkow..**
3. **Nazwa użytkownika** i 2 razy wpisać **hasło**.
4. Wybrać żadaną **rolę**.
5. W razie potrzeby aktywować opcje **Konto grupowe**, **Aktywny** lub **Logowanie automatyczne**.
6. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosować**, aby zapisać użytkownika.

Edycja użytkownika

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Administracja > Użytkownik**.
2. Wybrać żadanego użytkownika z listy.
3. Wprowadzić żądane zmiany.
4. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosować**, aby zapisać użytkownika.

Usuwanie użytkownika

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Administracja > Użytkownik**.
2. Wybrać żądanego użytkownika z listy.
3. Wybrać przycisk ekranowy **Usuwanie użytkownika**.
4. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosować**, aby usunąć użytkownika.

9.1.9 Sprzęt

W punkcie menu Sprzęt można wyświetlać informacje o sprzęcie urządzenia. Dla podzespołów są dostępne informacje o poziomie sygnału poszczególnych kanałów.

1. Wybrać punkt menu **Informacje > System > Sprzęt**.
2. Wybrać żądany podzespół, aby wyświetlić poziom sygnału kanałów.

9.1.10 Oprogramowanie

W punkcie menu Oprogramowanie można wyświetlać wersje komponentów oprogramowania urządzenia.

- > Wybrać punkt menu **Informacje > System > Oprogramowanie**.

9.1.11 Menedżer importu/eksportu

Urządzenie jest wyposażone w menedżera importu/eksportu, przy użyciu którego można przysyłać dane za pośrednictwem komputera przez wizualizację sieciową.

9.1.11.1 Eksport danych

Z urządzenia można eksportować następujące dane:

Opcja	Opis
Obraz systemu	Pełny obraz systemu (oprogramowanie i konfiguracja). Przy zastosowaniu opcji „z historią” eksportowane są również wszystkie wpisy pamięci zdarzeń.
Konfiguracja systemu	Konfiguracja systemu
Pamięć zdarzeń	Wszystkie wpisy pamięci zdarzeń.
Lista parametrów	Lista parametrów z tekstami opisu i wartościami (min., maks., aktualne).
Lista zdarzeń	Pełna lista wszystkich możliwych zdarzeń.
Instrukcja eksploatacji	Instrukcja eksploatacji.
Ustawienia	Konfiguracja parametrów i zdarzeń.
Dziennik bezpieczeństwa	Dziennik wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa dostępu i zmian.
Licencje	Copyright i wyłączenia odpowiedzialności zastosowanych komponentów oprogramowania.

Tabela 20: Eksport danych

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Eksport**.
2. Wybrać żądaną opcję eksportu.

9.1.11.2 Import danych

Istnieje możliwość importu następujących danych:

Opcja	Opis
Obraz systemu	Pełny obraz systemu (oprogramowanie i konfiguracja), z historią lub bez.
Ustawienia	Wszystkie ustawienia urządzenia: <ul style="list-style-type: none">– Ustawienia parametrów– Ustawienia zdarzeń– Ustawienia administracyjne (użytkownicy, uprawnienia dostępu) Ustawienia można importować z innego urządzenia.
Certyfikat SSL	Import certyfikatu SSL z przynależnym kluczem: <ul style="list-style-type: none">– certyfikat serwera (.crt + .pem)– certyfikat klienta (.crt + .pem)– klient CA (.crt) Przed zaimportowaniem należy spakować certyfikat (*.crt) i klucz (*.pem) w archiwum ZIP. Certyfikaty można importować przy użyciu poniższego szyfrowania: <ul style="list-style-type: none">– RSA 1024 bity– ECDSA 256 bitów (krzywa „secp256r1” lub „prime256v1”).

Tabela 21: Import danych

UWAGA

Uszkodzenia systemu plików!

Nieprawidłowe przesyłanie danych może doprowadzić do uszkodzenia systemu plików. Uszkodzony system plików może spowodować niesprawność urządzenia.

> Podczas importu nie wolno odłączać urządzenia od zasilania.

1. Wybrać punkt menu **Ustawienia > Import**.
2. Wybrać przycisk ekranowy **Przeszukiwanie**, aby wybrać plik przeznaczony do importu i następnie wybrać przycisk ekranowy **Uruchom ładowanie**.
 - » Plik zostanie sprawdzony.
3. Wybrać przycisk ekranowy **Uruchomienie**, aby rozpocząć import.
4. Wybrać przycisk ekranowy **OK**, aby ponownie uruchomić urządzenie po udanym imporcie.

9.2 Sieć

9.2.1 Dane przekładnika

Wartości przełożenia oraz układ pomiarowy zastosowanych w instalacji przekładników napięciowych i przekładników prądowych można ustawiać za pomocą poniższych parametrów. Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby na podstawie zarejestrowanych wartości pomiarowych obliczyć i wyświetlić odpowiednie wartości pomiarowe po stronie pierwotnej przekładnika, a tym samym transformatora.

9.2.1.1 Ustawianie danych przekładnika

Za pomocą poniższych parametrów można ustawić dane przekładnika. Należy dodatkowo uwzględnić przykłady powszechnie stosowanych obwodów przekładników prądowych i napięciowych.

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Sieć > Dane przekładnika**.

Napięcie pierwotne przekładnika

Za pomocą tego parametru można ustawić napięcie pierwotne przekładnika napięciowego w kV.

Napięcie wtórne przekładnika

Za pomocą tego parametru można ustawić napięcie wtórne przekładnika napięciowego w V.

Przekładniki prądowe

Za pomocą tego parametru można ustawić, czy urządzenie ma pracować z przekładnikami prądowymi czy bez.



Wybór opcji **bez** ma wpływ na wszystkie istotne funkcje i ustawienia. Może spowodować zablokowanie lub ograniczenie funkcji. Jeśli wcześniej został ustawiony TDSC [► Sekcja 9.3.1.1.1, Strona 73], funkcja ta zostanie dezaktywowana. Urządzenie pracuje z wybraną Wartością zadaną [► Strona 73].

Prąd pierwotny przekładnika

Za pomocą tego parametru można ustawić prąd pierwotny przekładnika prądowego.

Prąd wtórny przekładnika

Za pomocą tego parametru można ustawić prąd wtórny przekładnika prądowego. Można wybrać następujące opcje:

- 1 A
- 5 A

Obwód przekładnika napięciowego

Za pomocą tego parametru można ustawić obwód przekładnika napięciowego. Można wybrać następujące opcje:

Opcja	Opis
Napięcie 1-fazowe	Pomiar w sieci 1-fazowej pomiędzy przewodem a przewodem neutralnym.
Napięcie różnicowe 3-fazowe	Pomiar w sieci 3-fazowej pomiędzy 2 przewodami
Napięcie 3-fazowe	Pomiar w sieci 3-fazowej pomiędzy przewodem a przewodem neutralnym.

Tabela 22: Obwód przekładnika napięciowego

Obwód przekładnika prądowego

Za pomocą tego parametru można ustawić obwód przekładnika prądowego. Można wybrać następujące opcje:

Opcja	Opis
Prąd 1-fazowy	Pomiar prądu fazowego w sieci 1-fazowej.
Prąd sumaryczny 3-fazowy	Pomiar prądu różnicowego w sieci 3-fazowej.
Prąd 3-fazowy	Pomiar prądu fazowego w sieci 3-fazowej.

Tabela 23: Obwód przekładnika prądowego

Korekta kąta fazowego


Za pomocą tego parametru można ustawić korektę kąta fazowego obwodu przekładnika.

9.2.1.2 Przykłady obwodów przekładnika napięciowego i prądowego

Poniżej znajdują się różne przykłady obwodów przekładników napięciowych i prądowych oraz przynależne ustawienia.

9.2.1.2.1 Pomiar 1-fazowy

Obwód 1-A

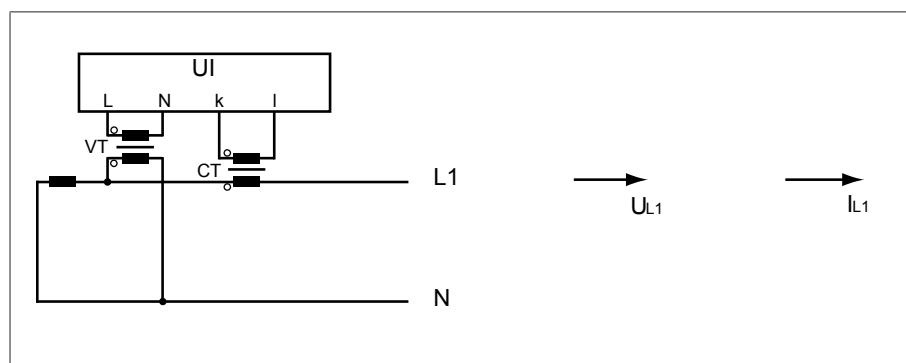

Rysunek 37: Obwód 1-A


- Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodu zewnętrznego i przewodu neutralnego.
- Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrznego.
- Napięcie U_{L1} i prąd I_{L1} mają te same fazy.
- Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu I_{L1} .

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:

Parametr	Opcja
Obwód przekładnika napięciowego	Napięcie 1-fazowe
Obwód przekładnika prądowego	Prąd 1-fazowy
Korekta kąta fazowego	0°

Tabela 24: Obwód 1-A

Obwód 1-B

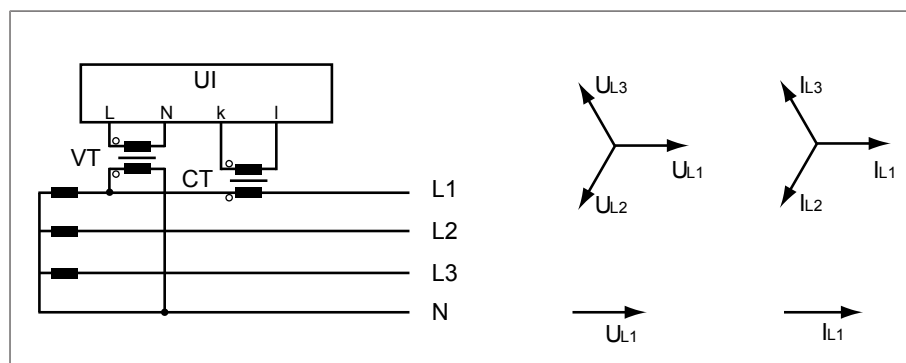

Rysunek 38: Obwód 1-B


- Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych L1 i przewodu neutralnego.
- Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L1.
- Napięcie U i prąd I mają te same fazy.
- Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu I_{L1} .

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:

Parametr	Opcja
Obwód przekładnika napięciowego	Napięcie 3-fazowe
Obwód przekładnika prądowego	Prąd 3-fazowy
Korekta kąta fazowego	0°

Tabela 25: Obwód 1-B

Obwód 1-C

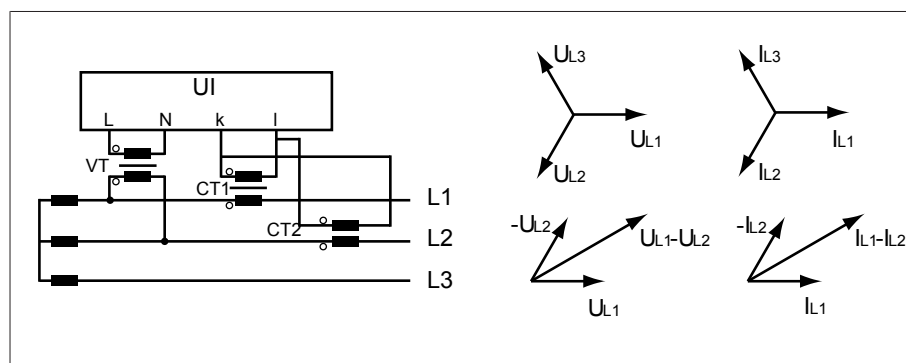

Rysunek 39: Obwód 1-C

- Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych L1 i L2.
- Przekładnik prądowy CT1 jest włączony w przewód zewnętrzny L1, a CT2 — w przewód zewnętrzny L2.


- Przekładniki prądowe CT1 i CT2 są połączone równolegle na krzyż (prąd sumaryczny = $I_{L1} + I_{L2}$).
- Prąd sumaryczny $I_{L1} + I_{L2}$ i napięcie $U_{L1}-U_{L2}$ mają te same fazy.
- Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu: $(I_{L1} + I_{L2}) / \sqrt{3}$.

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:

Parametr	Opcja
Obwód przekładnika napięciowego	Napięcie różnicowe 3-fazowe
Obwód przekładnika prądowego	Prąd sumaryczny 3-fazowy
Korekta kąta fazowego	0°

Tabela 26: Obwód 1-C

Obwód 1-D

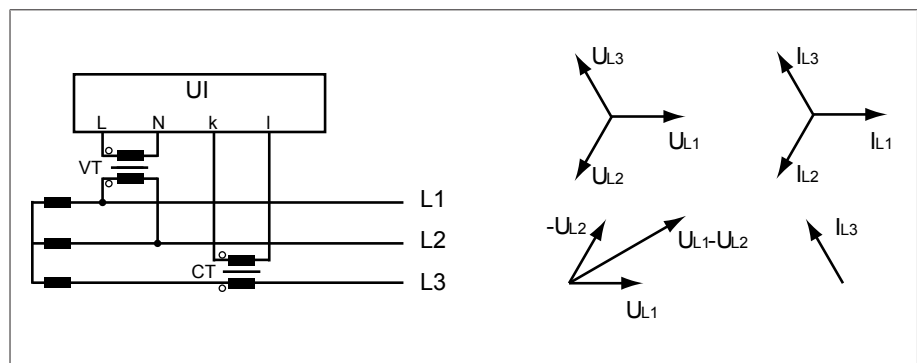

Rysunek 40: Obwód 1-D


- Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych L1 i L2.
- Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L3.
- Prąd I_{L3} wyprzedza napięcie $U_{L1}-U_{L2}$ o 90°. Odpowiada to przesunięciu faz o -90°.
- Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu I_{L3} .

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:

Parametr	Opcja
Obwód przekładnika napięciowego	Napięcie różnicowe 3-fazowe
Obwód przekładnika prądowego	Prąd 3-fazowy
Korekta kąta fazowego	90°

Tabela 27: Obwód 1-D

Obwód 1-E

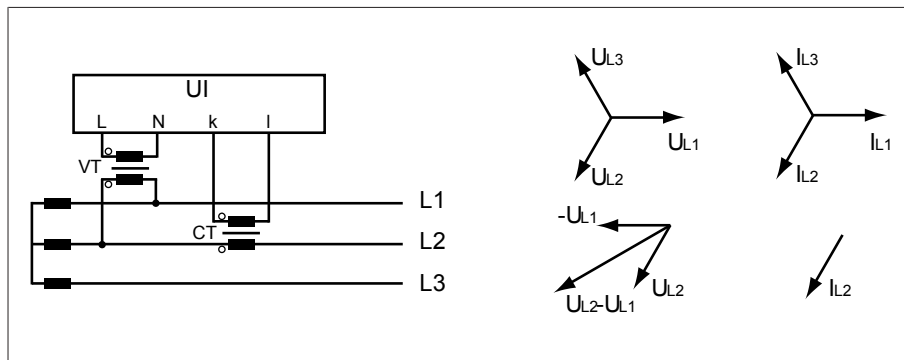

Rysunek 41: Obwód 1-E


- Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych L1 i L2.
- Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L2.
- Prąd I_{L2} wyprzedza napięcie $U_{L2}-U_{L1}$ o 30° . Odpowiada to przesunięciu faz o -30° .
- Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu I_{L2} .

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:

Parametr	Opcja
Obwód przekładnika napięciowego	Napięcie różnicowe 3-fazowe
Obwód przekładnika prądowego	Prąd 3-fazowy
Korekta kąta fazowego	30°

Tabela 28: Obwód 1-E

Obwód 1-F

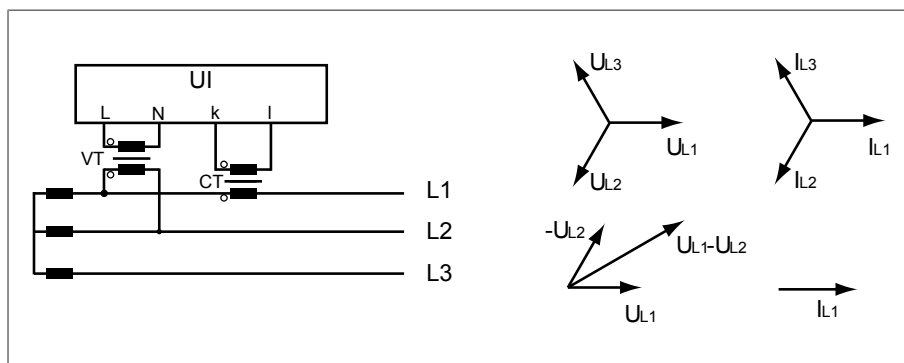

Rysunek 42: Obwód 1-F

- Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych L1 i L2.
- Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L1.
- Prąd I_{L1} podąża za napięciem $U_{L1}-U_{L2}$ o 30° . Odpowiada to przesunięciu faz równemu $+30^\circ$ i wartości korekty równej -30° .
- Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu I_{L1} .

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:

Parametr	Opcja
Obwód przekładnika napięciowego	Napięcie różnicowe 3-fazowe
Obwód przekładnika prądowego	Prąd 3-fazowy
Korekta kąta fazowego	-30°


Tabela 29: Obwód 1-F

9.2.2 Monitorowanie napięcia

Można ustawić 4 wartości graniczne dla monitorowania aktualnego napięcia wyjściowego transformatora:

- Napięcie dolne $U<<$: dolna granica 2
- Napięcie dolne $U<$: dolna granica 1
- Przepięcie $U>$: górna granica 1
- Przepięcie $U>>$: górna granica 2

Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy ($>$ lub $>>$) lub mniejsza od dolnej granicy ($<$ lub $<<$), urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.

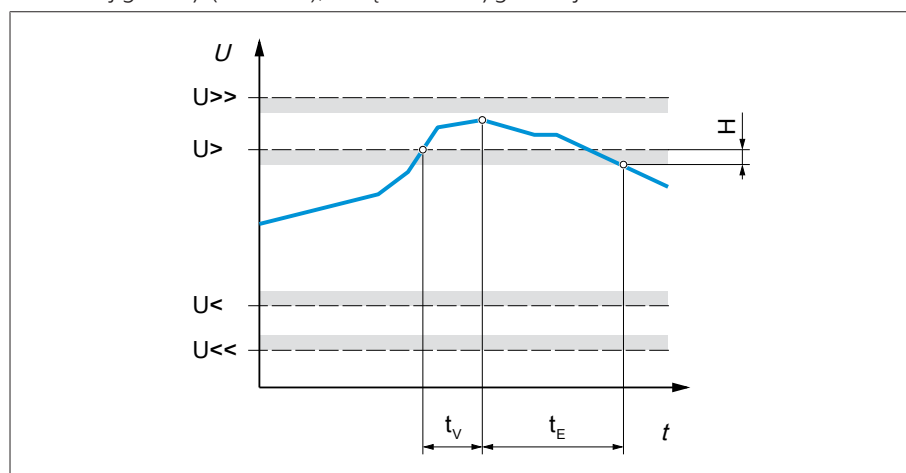

Rysunek 43: Monitorowanie napięcia z przykładowym przekroczeniem wartości granicznej Przepięcie $U>$

$U>>$	Przepięcie $U>>$	$U>$	Przepięcie $U>$
$U<$	Napięcie dolne $U<$	$U<<$	Napięcie dolne $U<<$
t_v	Czas opóźnienia	t_E	Czas trwania zdarzenia
H	Histeresez		

- > Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie napięcia**.

Tryb

Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość graniczna będzie stosowana:

- Bezwzględna: urządzenie użyje bezwzględnej wartości granicznej wyrażonej w V.
- Względna: urządzenie użyje względnej wartości granicznej wyrażonej w %, w odniesieniu do wartości zadanej napięcia.

Zachowanie

Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia, gdy zmierzona wartość jest wyższa od górnej wartości granicznej (> lub >>) albo niższa od dolnej wartości granicznej (< lub <<). Można wybrać następujące opcje:

Ustawienie	Zachowanie
Wył.	Brak reakcji.
Szybkie przełączenie powrotne	W przypadku $U < / U < <$: urządzenie tak długo wykonuje przełączenia zacze- pów w kierunku wyższego napięcia (U+), aż zmierzone napięcie ponownie będzie większe od wartości granicznej. W przypadku $U > / U > >$: urządzenie tak długo wykonuje przełączenia zacze- pów w kierunku niższego napięcia (U-), aż zmierzone napięcie będzie ponownie mniejsze od wartości granicznej. Przy szybkim przełączaniu powrotnym urządzenie ignoruje ustawiony czas opóźnienia automatycznej regulacji napięcia.
Blokada trybu automatycznego	Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zacze- pów.
Ręczna blokada trybu auto- matycznego	Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia za- czepów.
Blokada trybu automatycz- nego zacze- p+	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+). W trybie ręcznym można nadal wykonywać przełączanie za- czepu w kierunku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+).
Blokada trybu automatycz- nego zacze- p-	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-). W trybie ręcznym można nadal wykonywać przełączanie za- czepu w kierunku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-).
Ręczna blokada trybu auto- matycznego zacze- p+	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+). W trybie ręcznym wykonywanie przełączeń zacze- pu w kie- runku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+) jest niemożliwe.
Ręczna blokada trybu auto- matycznego zacze- p-	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-). W trybie ręcznym wykonywanie przełączeń zacze- pu w kie- runku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-) jest niemożliwe.

Tabela 30: Charakterystyka pracy przy komunikacji o zdarzeniu

Histereza

Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.

Czas opóźnienia


Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

9.2.3 Monitorowanie prądu

W zakresie monitorowania aktualnego prądu obciążenia transformatora można ustawić 4 wartości graniczne:

- $I <<$: dolna granica 2
- $I <$: dolna granica 1
- $I >$: górna granica 1
- $I >>$: górna granica 2

Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy ($>$ lub $>>$) lub mniejsza od dolnej granicy ($<$ lub $<<$), urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.

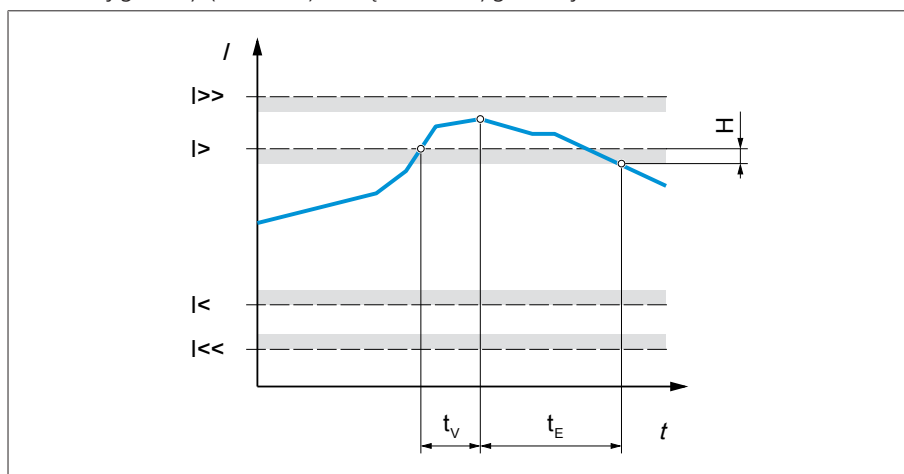

Rysunek 44: Monitorowanie prądu z przykładowym przekroczeniem wartości granicznej $I >$

$I >>$	Górna granica 2	$I >$	Górna granica 1
$I <$	Dolna granica 1	$I <<$	Dolna granica 2
t_v	Czas opóźnienia	t_E	Czas trwania zdarzenia
H	Histereza		

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie prądu**.

Tryb

Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość graniczna będzie stosowana:

- Bezwzględna: urządzenie używa bezwzględnej wartości granicznej wyrażonej w A/kA.
- Względna: urządzenie używa względnej wartości granicznej wyrażonej w %, w odniesieniu do prądu znamionowego przekładnika prądowego.

Histereza

Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.

Czas opóźnienia

Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

Reakcja

Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia, jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub mniejsza od dolnej granicy (< lub <<). Można wybrać następujące opcje:

Ustawienie	Zachowanie
Wył.	Brak reakcji.
Blokada trybu automat.	Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zacze- pów.
Ręczna blokada trybu auto- matycznego	Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia za- czepów.

Tabela 31: Charakterystyka pracy przy komunikacie o zdarzeniu

9.2.4 Monitorowanie mocy

W zakresie monitorowania aktualnej mocy transformatora można ustawić następujące wartości graniczne:

Wartość pomiarowa	Dolna grani- ca 2	Dolna grani- ca 1	Górna grani- ca 1	Górna grani- ca 2
Moc pozorna	S<<	S<	S>	S>>
Moc czynna	P<<	P<	P>	P>>
Moc bierna	Q<<	Q<	Q>	Q>>
Współczynnik mocy (war- tość)	$ \cos \varphi <<$	$ \cos \varphi <$	-	-

Tabela 32: Wartości graniczne monitorowania mocy

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie mocy**.

Bezwzględnie

Za pomocą tego parametru można wprowadzić wartość graniczną

Histereza

Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.

Czas opóźnienia

Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

Reakcja

Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia, jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub mniejsza od dolnej granicy (< lub <<). Można wybrać następujące opcje:

Ustawienie	Zachowanie
Wył.	Brak reakcji.
Blokada trybu automat.	Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.
Blokada trybu automatycznego zaczep-	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-). W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zacze- pów.
Blokada trybu automatycznego zacze- p+	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+). W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zacze- pów.
Ręczna blokada trybu auto- matycznego	Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia za- cze- pów.
Ręczna blokada trybu auto- matycznego zacze- p-	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-). W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia za- cze- pów w kierunku niższej pozycji zacze- pu (zacze- p-).
Ręczna blokada trybu auto- matycznego zacze- p+	Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zacze- pu w kierunku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+). W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia za- cze- pów w kierunku wyższej pozycji zacze- pu (zacze- p+).

Tabela 33: Charakterystyka pracy przy komunikacie o zdarzeniu

9.2.5 Monitorowanie przepływu mocy

Zmiana kierunku przepływu mocy zachodzi w sytuacji, gdy prąd czynny jest ujemny. W tym celu można ustawić następujące parametry:

- Histereza
- Czas opóźnienia
- Zachowanie

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie przepływu mocy**.

Histereza

Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.

Czas opóźnienia

Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

Charakterystyka pracy przy zmianie kierunku przepływu mocy

Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę pracy w przypadku zmiany kierunku przepływu mocy. Można wybrać następujące opcje:

Ustawienie	Charakterystyka pracy
Wył.	<ul style="list-style-type: none"> - Ujemny przepływ mocy zostanie zignorowany. - Automatyczna regulacja będzie nadal wykonywana.
Tylko zdarzenie	<ul style="list-style-type: none"> - Wygenerowane zostanie zdarzenie <i>Zmiana kierunku przepływu mocy</i>. - Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana. - Automatyczna regulacja będzie nadal wykonywana.
Blokada trybu automatycznego	<ul style="list-style-type: none"> - Zdarzenie <i>Zmiana kierunku przepływu mocy</i> zostanie wydane. - Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana. - Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
Ręczna blokada trybu automatycznego	<ul style="list-style-type: none"> - Zdarzenie <i>Zmiana kierunku przepływu mocy</i> zostanie wydane. - Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana. - Automatyczna regulacja zostaje zablokowana. - Przełączenia zaczeów w trybie ręcznym nie będą możliwe.
Zacze docelowy	<ul style="list-style-type: none"> - Zdarzenie <i>Zmiana kierunku przepływu mocy</i> zostanie wydane. - Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana. - Urządzenie inicjuje przełączenie na pozycję zaczeu zdefiniowaną w parametrze „Zacze docelowy”. - Urządzenie blokuje dalsze przełączenia zaczeów. - W przypadku braku rejestracji zaczeów przebieg do zaczeu docelowego będzie ignorowany. Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.

Tabela 34: Charakterystyka pracy w przypadku zmiany kierunku przepływu mocy

9.3 Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów

9.3.1 Regulacja napięcia

W tym punkcie opisano wszystkie parametry wymagane przy funkcji regulacji.

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia**.

9.3.1.1 Ustawianie wartości zadanej

Można ustawić 3 różne wartości zadane. Do regulacji urządzenie używa zawsze jednej z ustawionych wartości zadanych. To, która wartość zadana zostanie użyta do regulacji, można zdefiniować za pomocą parametru „Przełączenie zdalnego ustawiania wartości zadanej”. Można zdefiniować do 3 wartości zadanych.

Ustawianie wartości zadanej 1...3

Za pomocą tego parametru można ustawić wartość zadaną.

1. Wybierz kolejno z menu **Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Regulacja napięcia > Wartość zadana**.
2. Wprowadź wartość zadaną.
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

Przełączenie zdalnego ustawiania wartości zadanej

Za pomocą tego parametru można wybrać rodzaj zdalnego ustawiania wartości zadanej, której urządzenie będzie używać do regulacji. Do wyboru są następujące opcje:

- Zdalne ustawianie wartości zadanej za pośrednictwem 3 cyfrowych wartości zadanych
 - Należy się upewnić, czy odpowiednie wejścia cyfrowe są podłączone.
- Zdalne ustawianie wartości zadanej przez TDSC

1. Wybrać kolejno z menu **Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Regulacja napięcia > Przełączanie zdalnego ustawiania wartości zadanej**.
2. Wybrać z listy żadaną opcję.
3. Wybrać przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

Wybór wartości zadanej

Za pomocą tego parametru można wybrać wartość zadaną, która będzie używana do regulacji. Do wyboru są wartość zadana 1, wartość zadana 2 i wartość zadana 3.

✓ Rodzaj Zdalnego ustawiania wartości zadanej [► Strona 73] jest wybrany.

1. Wybierz kolejno z menu **Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Regulacja napięcia > Wartość zadana**.
2. Wybierz żadaną wartość zadaną z listy.
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.


9.3.1.1.1 Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnione od mocy czynnej

Funkcja TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) umożliwia dostosowanie wartości zadanej napięcia w zależności od zmierzonej mocy czynnej. Pozwala to skompensować spadek napięcia przy zwiększonym obciążeniu lub wzrost napięcia na skutek zdecentralizowanego zasilania.

W zależności od zmierzonej dodatniej lub ujemnej mocy czynnej obliczenie wartości zadanej opiera się na 2 równaniach liniowych (patrz przykład na poniższej ilustracji).

Parametr	Funkcja	Ustawienia (patrz poniższy rysunek)
$U_{maks.}$: maksymalna wartość zadana	Maksymalna ustawiona wartość zadana zostanie aktywowana w momencie, gdy przekroczone zostanie $P_{maks.}$.	103,0 V
$U_{min.}$: minimalna wartość zadana	Minimalna ustawiona wartość zadana zostanie aktywowana w momencie, gdy wartość spadnie poniżej $P_{min.}$.	99,0 V
U_0 : wartość zadana przy mocy czynnej równej 0	Ustawiona wartość zadana zostanie aktywowana w momencie, gdy zmierzona moc czynna wyniesie 0 MW.	100,00 V
$P_{maks.}$: moc czynna przy maks. wartości zadanej	Ustawiona maksymalna wartość mocy czynnej, od której wartość zadana uzależniona od mocy ma osiągnąć wartość maksymalną $U_{maks.}$.	20,0 MW
$P_{min.}$: moc czynna przy min. wartości zadanej	Ustawiona minimalna wartość mocy czynnej, od której wartość zadana uzależniona od mocy ma osiągnąć wartość minimalną $U_{min.}$.	-20,0 MW

Tabela 35: Parametry ustawiane dla dostosowania wartości zadanej napięcia uzależnionego od mocy czynnej

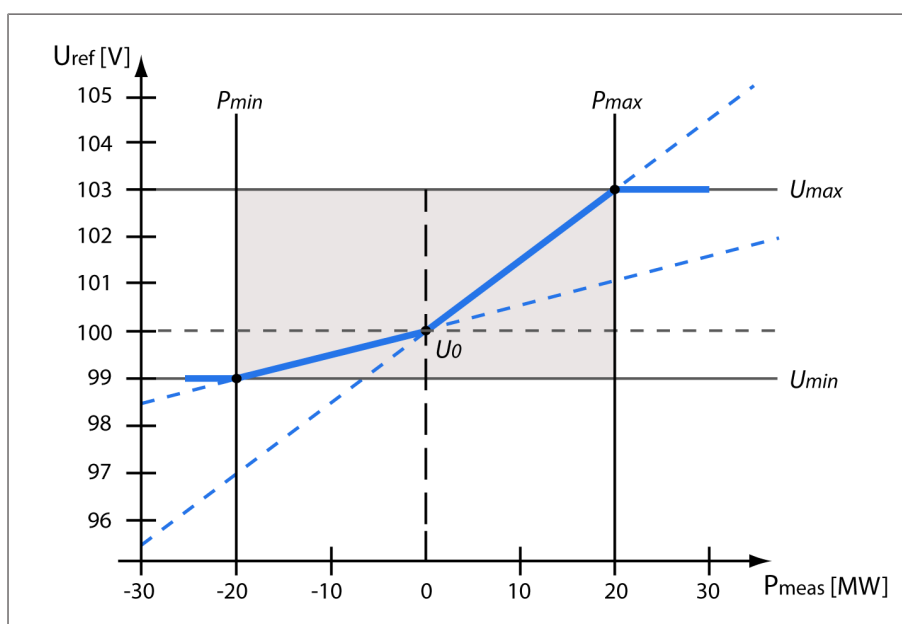

Rysunek 45: Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnionego od mocy czynnej

U_{ref}	Wartość zadana	$U_{min.}$	Minimalna wartość zadana
$P_{zmierz.}$	Zmierzona moc czynna	$U_{maks.}$	Maksymalna wartość zadana
$P_{min.}$	Moc czynna przy minimalnej wartości zadanej	U_0	Ustawiona wartość zadana przy zmierzonej mocy czynnej = 0
$P_{maks.}$	Moc czynna przy maksymalnej wartości zadanej		

Zachowanie w przypadku przekroczenia mocy czynnej $P_{maks.}$

Jeżeli wartość zmierzona mocy czynnej $P_{zmierz.}$ przekroczy ustawiony parametr $P_{maks.}$, wartość $U_{maks.}$ zostanie zastosowana jako wartość zadana.

$$U_{ref} = U_{max}$$

Zachowanie w przypadku spadku wartości poniżej mocy czynnej P_{\min} .
Jeżeli wartość zmierzona mocy czynnej $P_{\text{zmierz.}}$ spadnie poniżej ustawionego parametru $P_{\min,r}$ wartość U_{\min} zostanie zastosowana jako wartość zadana.

$$U_{\text{ref}} = U_{\min}$$

Zachowanie w przypadku zmierzonej mocy czynnej $P_{\text{meas}} = 0$ MW:

Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie $P_{\text{zmierz.}} = 0$, zastosowany zostanie ustalony parametr U_0 .

$$U_{\text{ref}} = U_0$$

Liniowa zależność przy ujemnej mocy czynnej:

Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie $P_{\min} \leq P_{\text{zmierz.}} \leq 0$, wówczas wartość zadana zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$U_{\text{ref}} = \frac{U_0 - U_{\min}}{0 - P_{\min}} \times P_{\text{meas}} + U_0$$

Liniowa zależność przy dodatniej mocy czynnej:

Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie $0 \leq P_{\text{zmierz.}} \leq P_{\text{maks},r}$ wówczas wartość zadana zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$U_{\text{ref}} = \frac{U_{\text{max}} - U_0}{P_{\text{max}}} \times P_{\text{meas}} + U_0$$

Aby aktywować uzależnione od mocy czynnej dostosowanie wartości zadanej napięcia, należy ustawić następujące parametry:

Aktywacja TDSC

Funkcja TDSC jest aktywna tylko wtedy, gdy urządzenie jest w stanie obliczyć moc czynną (prawidłowy pomiar prądu i pomiar napięcia) i są ustawione wymagane parametry. W przeciwnym razie napięcie będzie regulowane do ustawionej wartości zadanej. Uzależnione od mocy czynnej dostosowanie wartości zadanej napięcia można aktywować lub dezaktywować w następujący sposób:

- Parametr
- Wejścia cyfrowe *TDSC wł.* i *TDSC wył.*

Z chwilą aktywowania TDSC funkcja kompensacji linii (kompensacja R-X lub kompensacja Z) zostanie dezaktywowana.

Aby aktywować/dezaktywować TDSC za pomocą parametru, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybierz punkt menu **Ustawienia > Parametry > Regulacja > Aktywacja TDSC**.
2. Wybierz żądaną opcję.
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

TDSC Umax/Umin

Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną i minimalną wartość zadaną. Maksymalna lub minimalna wartość zadana zostanie aktywowana w momencie, gdy zmierzona wartość mocy czynnej osiągnie minimalną lub maksymalną wartość mocy czynnej.

1. Wybierz punkt menu **Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC Umax/Umin**.
2. Wprowadź maksymalną/minimalną wartość zadaną.
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

TDSC U0

Za pomocą tego parametru można ustawić wartość zadaną, która ma być używana w momencie, gdy zmierzona wartość mocy czynnej wyniesie 0.

1. Wybierz punkt menu **Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC U0**.
2. Wprowadź wartość zadaną przy mocy czynnej 0.
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

TDSC Pmax/Pmin

Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną i minimalną wartość mocy czynnej, przy której ma zostać użyta maksymalna i minimalna wartość zadana dla regulacji uzależniona od mocy czynnej.

1. Wybierz punkt menu **Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC Pmax/Pmin**.
2. Wprowadź moc czynną dla maksymalnej/minimalnej wartości zadanej.
3. Wybierz przycisk ekranowy **Zastosuj**, aby zapisać zmieniony parametr.

Szerokość pasma

Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalnie dopuszczalne odchylenie napięcia pomiarowego $U_{rzecz.}$ od wartości zadanej $U_{zad.}$.



Aby ustawić prawidłową wartość, muszą być znane wartości napięć stopni oraz napięcia znamionowego transformatora. Należy pamiętać, że duża szerokość pasma prowadzi do dużego uchybu regulacji.

Szerokość pasma musi być zawsze większa od następującej wartości:

$$B \geq 0,6 \times \frac{U_{n-1} - U_n}{U_N} \times 100\%$$

U_{n-1}	Napięcie stopnia pozycji zaczeptu n-1
U_n	Napięcie stopnia pozycji zaczeptu n
U_N	Napięcie znamionowe



Do określania minimalnej szerokości pasma wykorzystywane są następujące parametry transformatora:

Napięcie znamionowe $U_N = 11\,000\text{ V}$

Napięcie stopnia w pozycji zaczeptu 4 $U_{Step4} = 11\,275\text{ V}$

Napięcie stopnia w pozycji zaczeptu 5 $U_{Step5} = 11\,000\text{ V}$

$$[\pm B\%] \geq 0,6 \cdot \frac{U_{Step4} - U_{Step5}}{U_{nom}} \cdot 100\%$$

$$[\pm B\%] \geq 0,6 \cdot \frac{11275\text{ V} - 11000\text{ V}}{11000\text{ V}} \cdot 100\%$$

$$[\pm B\%] \geq 1,5\%$$


Czas opóźnienia T1

Czas opóźnienia T1 opóźnia wysłanie polecenia przełączania o zdefiniowany czas. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych operacji przełączania, gdy wyjście poza zakres szerokości pasma jest krótkotrwałe.

Charakterystyka pracy z czasem opóźnienia T1

Jeśli wielkość regulacji **5** znajduje się w zakresie ustawionej szerokości pasma **6**, nie są przekazywane żadne polecenia sterujące do napędu silnikowego dotyczące przełączenia. Polecenia sterujące nie są wysyłane do napędu silnikowego również wtedy, gdy wielkość regulacji powróci do zakresu szerokości pasma

6 jeszcze w ustawionym czasie opóźnienia T_1 **4**. Jeżeli jednak wielkość regulacji przez dłuższy czas **C** pozostaje poza ustawioną szerokością pasma, to po upływie ustawionego czasu opóźnienia T_1 zostanie wysłane polecenie przełączenia **D**. Podobciążeniowy przełącznik zaczepek wykonuje przełączenie w kierunku zaczepek wyżej lub w kierunku zaczepek niżej, aby powrócić do zakresu szerokości pasma.

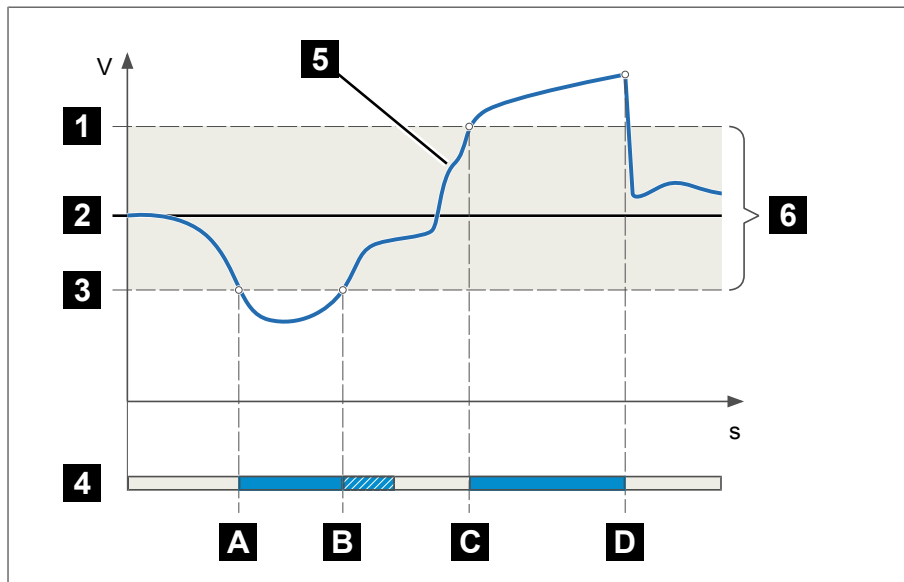

Rysunek 46: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T_1

1	Górna granica szerokości pasma	4	Ustawiony czas opóźnienia T_1
2	Wartość zadana	5	Zmierzona wartość wielkości regulacji
3	Dolna granica szerokości pasma	6	Zakres szerokości pasma
A	Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia T_1 .	B	Wielkość regulacji powraca przed upływem czasu opóźnienia T_1 do zakresu szerokości pasma.
C	Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia T_1 .	D	Wielkość regulacji do momentu upływu czasu opóźnienia T_1 jeszcze poza zakresem szerokości pasma. Rozpoczęta zostaje operacja przełączenia.

Charakterystyka czasowa T_1


Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę czasu opóźnienia T_1 . Można wybrać następujące opcje:

- Liniowa charakterystyka czasowa
- Integralna charakterystyka czasowa

Liniowa charakterystyka czasowa W przypadku liniowej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze stałym czasem opóźnienia niezależnie od uchybu regulacji.

Integralna charakterystyka czasowa W przypadku integralnej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze zmiennym czasem opóźnienia zależnie od uchybu regulacji. Im większy uchyb regulacji (ΔU) w odniesieniu do ustawionej szerokości pasma (B), tym krótszy czas

opóźnienia. Urządzenie reaguje dzięki temu szybciej na duże zmiany napięcia w sieci. Zwiększa to dokładność regulacji, ale powoduje wzrost częstotliwości przełączania.

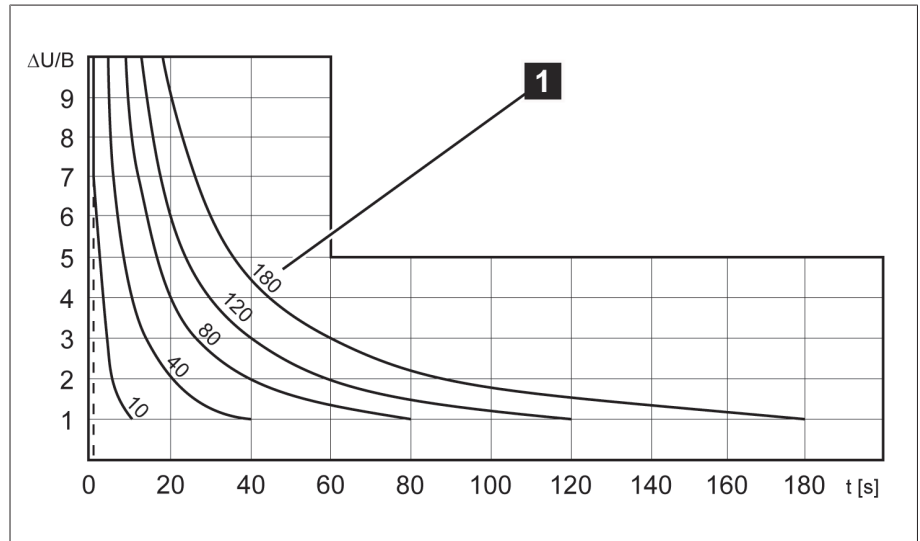

Rysunek 47: Diagram integralnej charakterystyki czasowej

$\Delta U/B$	Uchyb regulacji „ ΔU ” w % wartości zadanej w stosunku do ustawionej szerokości pasma „B” w % wartości zadanej
1	Parametr „Czas opóźnienia T1”

Czas opóźnienia T2

Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia T2. Czas opóźnienia T2 pozwala na szybszą kompensację dużych uchybów regulacji.

Czas opóźnienia T2 będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy dla skorygowania uchybu regulacji konieczna jest więcej niż jedna operacja przełączania zacze-pów. Pierwszy impuls wyjściowy jest generowany po ustawionym czasie opóźnienia T1. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia przełączania T2 generowa-ne są kolejne impulsy, aby skorygować istniejący uchyb regulacji.


Należy przestrzegać następujących warunków ustawienia czasu opóźnienia T2:

- Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż czas trwania impulsu przełączania.
- Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż maksymalny czas pracy napędu silnikowego.
- Wartość czasu opóźnienia T2 musi być mniejsza niż ustawiona wartość czasu opóźnienia T1.

Charakterystyka pracy z czasem opóźnienia T1 i T2

Jeśli wielkość regulacji wykroczy poza **5** ustawioną szerokość pasma na dłuższy czas **A**, po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 do napędu silnikowe-go zostaje wysłany sygnał sterujący **B**. Jeśli wielkość regulacji nadal znajduje się poza szerokością pasma, zaczyna biec czas opóźnienia T2 **B**. Po upływie

czasu opóźnienia T2 do napędu silnikowego zostanie ponownie wysłany sygnał sterujący dla operacji przełączania **C** mający na celu powrót do zakresu szerokości pasma.

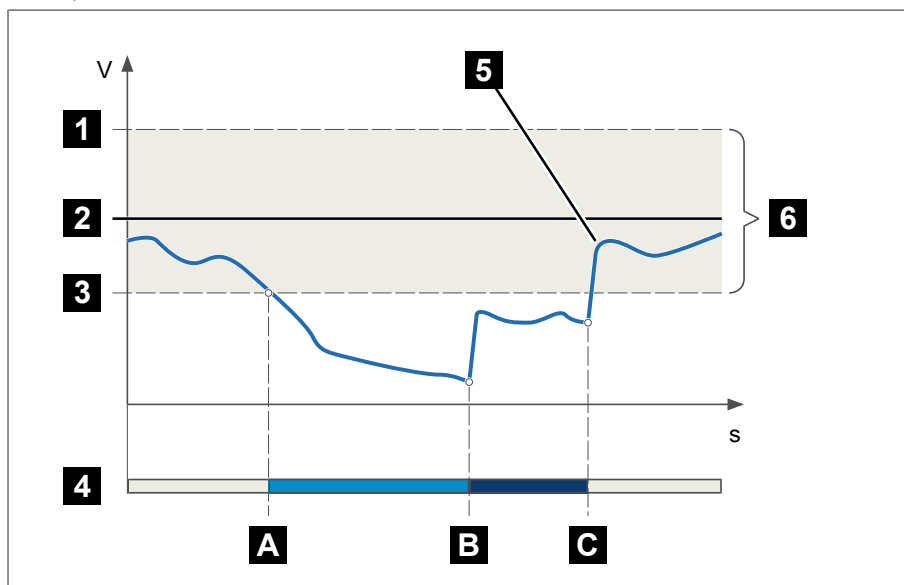

Rysunek 48: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1 i T2

1	Górna granica szerokości pasma	4	Ustawiony czas opóźnienia T1 i czas opóźnienia T2.
2	Wartość zadana	5	Zmierzona wartość wielkości regulacji
3	Dolna granica szerokości pasma	6	Zakres szerokości pasma
A	Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia T1.	B	Upłynął czas opóźnienia T1. Wyzwolona została operacja przełączania.
C	Upłynął czas opóźnienia T2. Wyzwolona została operacja przełączania.		

Aktywacja czasu opóźnienia T2

Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować czas opóźnienia T2.


9.3.2 Kompensacja linii

Za pomocą funkcji Kompensacja można kompensować zależny od obciążenia spadek napięcia pomiędzy transformatorem i odbiornikiem. Urządzenie oferuje 2 metody kompensacji:


- Kompensacja R-X
- Kompensacja Z

9.3.2.1 Kompensacja R-X

Kompensacja R-X pozwala skompensować straty napięcia w przewodach i tym samym zapewnić prawidłowe napięcie w odbiorniku. W tym zakresie są wymagane dokładne dane przewodu. Po wprowadzeniu wszystkich danych przewodów urządzenie automatycznie obliczy omowy i indukcyjny spadek napięcia i uwzględni go w automatycznej regulacji napięcia.

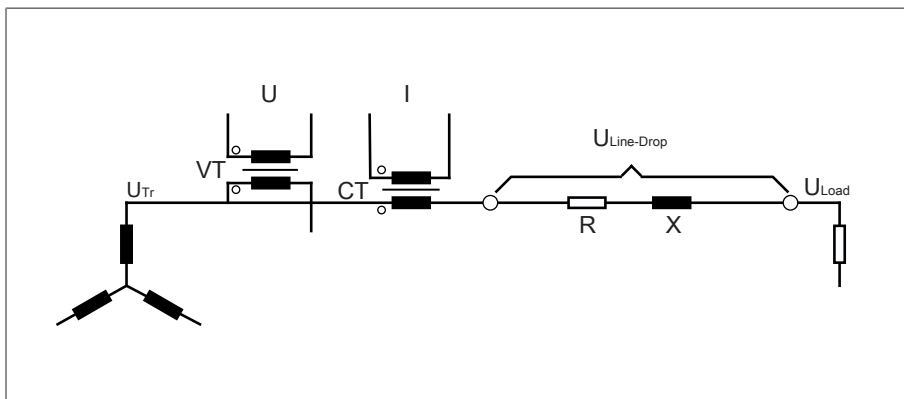

Rysunek 49: Przełączanie zastępcze kompensacji R-X

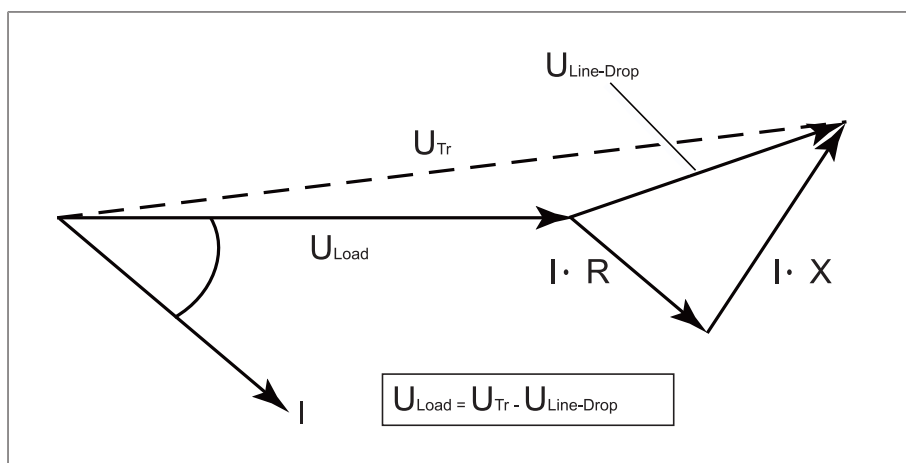

Rysunek 50: Prezentacja czasu kompensacji R-X

Aby użyć kompensacji R-X, należy wprowadzić następujące dane przewodu:

- rezystancja omowa na jednostkę długości w $m\Omega/m$,
 - rezystancja indukcyjna na jednostkę długości w $m\Omega/m$,
 - długość przewodu w km.
- > Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Kompensacja**.

Rezystancja omowa na jednostkę długości

Za pomocą tego parametru można ustawić rezystancję omową na jednostkę długości

Rezystancja indukcyjna na jednostkę długości


Za pomocą tego parametru można ustawić rezystancję indukcyjną na jednostkę długości

Długość przewodu

Za pomocą tego parametru można ustawić długość przewodu.

9.3.2.2 Kompensacja Z

Aby utrzymać napięcie w odbiorniku na stałym poziomie, można za pomocą kompensacji Z aktywować wzrost napięcia zależny od prądu. Dodatkowo można zdefiniować wartość graniczną, aby zapobiec zbyt wysokim napięciom w transformatorze.

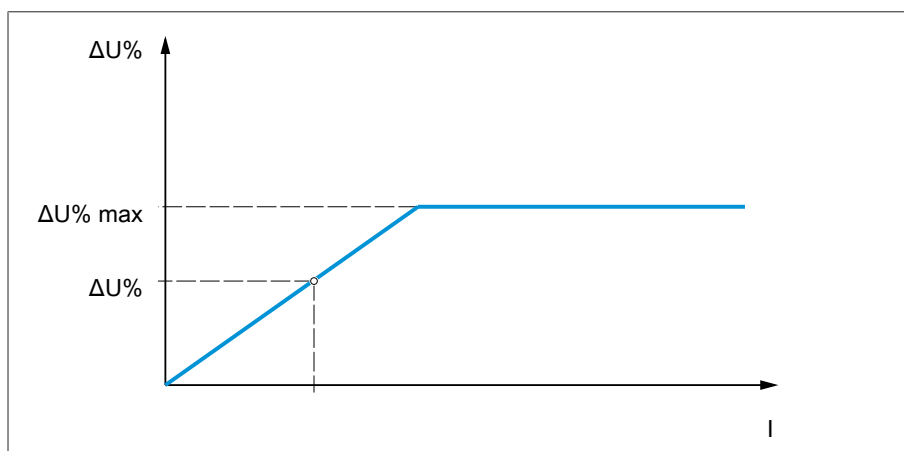

Rysunek 51: Kompensacja Z

Aby zastosować kompensację Z, jest konieczne obliczenie wzrostu napięcia (ΔU) z uwzględnieniem prądu. W tym celu należy zastosować następujący wzór:

$$\Delta U = \frac{U_{Tr} - U_{Load} \times I_N \times k_{CT}}{U_{Load}} \times 100\%$$

ΔU	Wzrost napięcia	I	Prąd obciążenia w A
U_{Tr}	Napięcie transformatora przy prądzie I	I_N	Prąd znamionowy na przyłączy przekładnika prądowego w A
U_{Load}	Napięcie na końcu przewodu przy prądzie I i takiej samej pozycji roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczerpów	k_{CT}	Przekładnia przekładnika prądowego



Przykładowe obliczenie: $U_{Tr} = 100,1 \text{ V}$, $U_{Load} = 100,0 \text{ V}$, $I_N = 5 \text{ A}$, $k_{CT} = 200 \text{ A/5 A}$, $I = 100 \text{ A}$
Równa się wzrostowi napięcia ΔU wynoszącemu 0,2%

- > Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Kompensacja**.

Wzrost napięcia

Za pomocą tego parametru można ustawić zależny od prądu wzrost napięcia ΔU .

Wartość graniczna napięcia

Za pomocą tego parametru można zdefiniować maksymalny dopuszczalny wzrost napięcia, aby nie dopuścić do zbyt dużego napięcia na transformatorze.

9.3.3 Monitorowanie szerokości pasma U

Za pomocą monitorowania szerokości pasma są monitorowane następujące wartości graniczne. W tym celu pod uwagę brana jest ustawiona Szerokość pasma [► Strona 76] (górną/dolną) regulacji napięcia.

Zachowanie Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy lub mniejsza od dolnej granicy, urządzenie wygeneruje komunikat *Górna wartość graniczna szerokości pasma/Dolna wartość graniczna szerokości pasma*.

Funkcja „Monitorowanie działania” umożliwia wykrywanie dłużej utrzymującego się przekroczenia górnej lub nieosiągnięcia dolnej granicy szerokości pasma. Dłużej utrzymujące się przekroczenie górnej lub nieosiągnięcie dolnej granicy szerokości pasma wskazuje na problem z działaniem urządzenia, ponieważ urządzenie nie jest w stanie korygować uchybu regulacji.

W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionej szerokości pasma [► Strona 76] po upływie ustawionego czasu opóźnienia dla monitorowania działania zostanie wyświetlone zdarzenie *Monitorowanie działania*. Zdarzenie zostanie automatycznie potwierdzone w momencie, gdy wartość pomiarowa ponownie powróci do ustawionego zakresu szerokości pasma.

Do ustawiania monitorowania działania są dostępne następujące parametry:

- Monitorowanie działania
- Histereza
- Czas opóźnienia

› Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Monitorowanie szerokości pasma U**.

Monitorowanie działania

Za pomocą tego parametru można aktywować monitorowanie działania. Można wybrać następujące opcje:

Ustawienie	Charakterystyka pracy
Wył.	Monitorowanie działania jest dezaktywowane.
Tylko Auto	Monitorowanie działania jest aktywne wyłącznie w trybie pracy AVR AUTO.
Auto i ręcznie	Monitorowanie działania jest aktywne w trybach pracy AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabela 36: Aktywacja monitorowania działania

Histereza

Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.

Czas opóźnienia

Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

9.4 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów

Licznik przełączeń

Stan licznika zaczepów w urządzeniu jest automatycznie zwiększany przy każdym zainicjowanym przełączeniu zaczepu. Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę przełączeń zaczepu, aby przeprowadzić przykładowo porównanie z licznikiem przełączeń napędu silnikowego.

Należy przestrzegać następujących zasad:

Dla zapewnienia poprawnego zliczania przełączeń zaleca się podłączenie styku ruchu napędu silnika do wejścia urządzenia (patrz schemat połączeń).

Gdy styk ruchu napędu silnika nie będzie podłączony, może dochodzić do rozbieżności między licznikiem przełączeń napędu silnika a licznikiem urządzenia odnośnie ilości zliczonych przełączeń. Dlatego należy:

1. Regularnie porównywać ze sobą oba liczniki przełączeń (przy urządzeniu i napędzie silnikowym).
2. W razie potrzeby skorygować liczbę przełączeń za pomocą tego parametru.

Ustawienie komunikatu o pozycji zaczepu

W przypadku przestawienia rozpoznawania pozycji zaczepu należy następnie upewnić się, że skonfigurowany zakres wartości wyjścia analogowego jest zgodny z wartością parametru Konfiguracja AIO. W przeciwnym wypadku pozycja zaczepu nie będzie zgłaszana poprawnie.

9.4.1 Informacje dotyczące podobciążeniowego przełącznika zaczepów

W punkcie menu „OLTC” można ustawić wyświetlanie informacji dotyczących podobciążeniowego przełącznika zaczepów:

- Aktualna pozycja zaczepu
- Suma wszystkich przełączeń (licznik przełączeń)

> Wybrać punkt menu **Informacje > Podobciąż. przełącz. zacz. > OLTC.**

9.5 Napęd silnikowy i szafa sterownicza

9.5.1 Sterowanie napędu silnikowego



9.5.1.1 Ustawianie impulsu wyzwalającego sterowania napędu silnikowego

Za pomocą parametrów Rodzaj impulsu wyzwalającego, Czas trwania impulsu wyzwalającego oraz Przerwa pomiędzy impulsami wyzwalającymi można dostosować impuls wyzwalający urządzenia do wymagań sterownika napędu silnikowego.

> Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Silnik i szafa sterownicza > Sterowanie silnika.**

Rodzaj impulsu wyzwalającego

Za pomocą tego parametru można zmieniać rodzaj impulsu wyzwalającego pomiędzy impulsem ciągłym a impulsem wyzwalającym sterowanym czasowo.


Impuls ciągły W przypadku wybrania opcji „Impuls ciągły” urządzenie będzie w trybie pracy AVR Auto generowało impuls wyzwalający tak długo, aż wartość pomiarowa znajdzie się ponownie w zakresie szerokości pasma. W trybie pracy AVR Manual urządzenie generuje impuls wyzwalający, dopóki wciśnięty jest przycisk  lub .

Po każdym impulsie wyzwalającym, przed wygenerowaniem kolejnego impulsu wyzwalającego jest wymuszana przerwa.

Impuls wyzwalający sterowany czasowo W przypadku wybrania opcji „Impuls wyzwalający sterowany czasowo” urządzenie generuje impuls wyzwalający przez ustawiany czas. Po każdym impulsie wyzwalającym **1**, przed wygenerowaniem kolejnego impulsu wyzwalającego jest wymuszana przerwa **2**.



W przypadku używania napędu silnikowego firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH należy wybrać opcję „Impuls wyzwalający sterowany czasowo”.

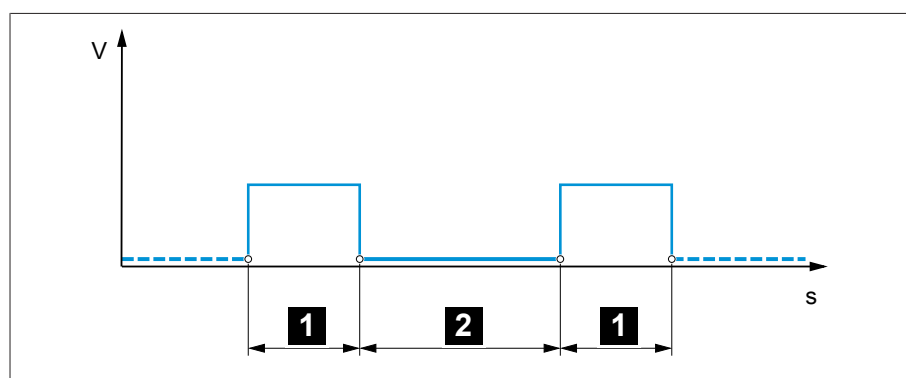

Rysunek 52: Czas trwania impulsu wyzwalającego i przerwa między impulsami wyzwalającymi

1	Czas trwania impulsu wyzwalającego	2	Przerwa między impulsami wyzwalającymi
---	------------------------------------	---	--

Czas trwania impulsu wyzwalającego

Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalny czas trwania impulsu wyzwalającego. Impuls wyzwalający zostanie zresetowany po upływie czasu trwania impulsu wyzwalającego lub jeżeli wcześniej urządzenie odbierze sygnał *Silnik pracuje* lub nastąpi zmiana pozycji zaczepu.

Przerwa między impulsami wyzwalającymi

Za pomocą tego parametru można ustawić przerwę pomiędzy 2 impulsami wyzwalającymi. Dopiero po upływie przerwy pomiędzy impulsami wyzwalającymi urządzenie może wygenerować kolejny impuls.

9.5.1.2 Ustawianie monitorowania czasu pracy silnika

Czas pracy napędu silnikowego może być monitorowany przez urządzenie. Ta funkcja służy do wykrywania nieprawidłowego działania napędu silnikowego podczas przełączania oraz do wywoływania ewentualnych działań.

Zachowanie Podczas przełączania napęd silnikowy wysyła sygnał *Napęd silnikowy pracuje*. Ten sygnał jest aktywny do momentu zakończenia operacji przełączania. Urządzenie porównuje czas trwania sygnału z ustawionym czasem pracy silnika. Jeżeli ustawiony czas pracy silnika został przekroczony, urządzenie uruchomi następujące działania:

1. Zdarzenie *Przekroczony czas pracy silnika*.
2. Sygnał impulsu przez przekaźnik wyjściowy *Wyzwolenie wyłącznika ochronnego silnika*



Należy pamiętać, że napędy silnikowe z pozycjami przejściowymi lub napędy silnikowe bez funkcji przełączania krokowego mogą ewentualnie pracować dłużej. W takim przypadku należy ustawić dłuższy czas pracy silnika.

- > Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Silnik i szafa sterownicza > Sterowanie silnika**.

Granica monitorowania czasu pracy silnika

Za pomocą tego parametru można ustawić granicę monitorowania czasu pracy silnika.

Monitorowanie czasu pracy silnika

Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować monitorowanie czasu pracy silnika.

9.5.1.3 Ustawianie kierunku przełączania

Można ustawiać kierunek przełączania napędu silnikowego.

- > Wybrać punkt menu **Ustawienia > Parametr > Silnik i szafa sterownicza > Sterowanie silnika**.

Monitorowanie kierunku przełączania

Za pomocą tego parametru można ustawić monitorowanie kierunku przełączania. Funkcja ta monitoruje, czy przełączanie zaczepów zostało wykonane w nieprawidłowym kierunku (np. ze względu na błąd okablowania).

W przypadku wykrycia przełączenia zaczepów w niewłaściwym kierunku urządzenie generuje komunikat o zdarzeniu *Monitorowanie kierunku przełączania* i blokuje automatyczną regulację. Automatyczna regulacja pozostaje zablokowana do momentu zatwierdzenia zdarzenia.



Monitorowanie kierunku przełączania jest nieaktywne w sytuacji, gdy napęd silnikowy jest sterowany przy pomocy impulsu ciągłego [► Sekcja 9.5.1.1, Strona 84].

Patrz również

Ustawianie impulsu wyzwalającego sterowania napędu silnikowego [► 84]

Kierunek przełączania U

Za pomocą tego parametru można ustawić kierunek przełączania do regulacji napięcia. Pozwala to dostosować charakterystykę pracy urządzenia do konfiguracji podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego. Można wybrać następujące opcje:

Ustawienie	Znaczenie
Standardowy	Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście <i>Wyżej</i> , aby zwiększyć napięcie. Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście <i>Niżej</i> , aby zmniejszyć napięcie.
Odwrócony	Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście <i>Niżej</i> , aby zwiększyć napięcie. Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście <i>Wyżej</i> , aby zmniejszyć napięcie.

Tabela 37: Charakterystyka pracy

10 Konserwacja i utrzymanie

10.1 Czyszczenie urządzenia

Urządzenie można czyścić suchą szmatką.

10.2 Aktualizacja oprogramowania aplikacji

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia przez niedopasowane do siebie okablowanie i konfigurację.

Jeśli wskutek aktualizacji oprogramowania aplikacji zmieniona zostanie konfiguracja wejść i wyjść urządzenia, może dojść do uszkodzenia urządzenia z powodu niedostosowanego okablowania.

- Przed aktualizacją oprogramowania aplikacji należy okablować urządzenie zgodnie z dołączonym, zaktualizowanym schematem połączeń.

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania za pomocą opartej na Internecie wizualizacji z użyciem PC, należy postępować w następujący sposób:

1. Kopiowanie oprogramowania aplikacji na komputer [► Sekcja 10.2.1, Strona 87].
2. Nawiązywanie połączenia z wizualizacją [► Sekcja 10.2.2, Strona 88].
3. Aktualizacja oprogramowania aplikacji [► Sekcja 10.2.3, Strona 89].

10.2.1 Kopiowanie oprogramowania aplikacji na komputer



Przed pobraniem należy sprawdzić wersję oprogramowania zainstalowanego aktualnie na danym urządzeniu (punkt menu **Informacje > System > Oprogramowanie**). Następnie należy pobrać pakiet aktualizacyjny dla odpowiedniej wersji oprogramowania w opisany niżej sposób.

Najnowszą wersję oprogramowania aplikacji można pobrać przez portal klienta Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

1. Wejść na stronę internetową www.reinhausen.com.
2. Wybrać przycisk ekranowy **Customer Portal**.
3. Zalogować się przy użyciu swoich danych lub zarejestrować się.
4. W obszarze **Transformer** przy kafelku **My Devices** wybrać przycisk ekranowy **Open**.
5. Jeśli odpowiednie urządzenie nie pojawi się na liście, wybrać przycisk ekranowy **Add Device** i wpisać dane urządzenia (numer seryjny, oznaczenie, miejsce itd.).
6. Wybrać z listy żądane urządzenie.
7. W zakładce **Firmware** wybrać urządzenie i w polu **MR Versions** przy właściwej wersji wybrać przycisk ekranowy **Create Firmware**. Jeśli automatyczne utworzenie oprogramowania sprzętowego nie będzie możliwe, pojawi się przycisk ekranowy **Request**, za pomocą którego można przesłać zapytanie do Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
 - » Zostaje utworzone oprogramowanie sprzętowe. Gdy oprogramowanie sprzętowe będzie gotowe do pobrania, zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie przy użyciu wiadomości e-mail.

8. Wybrać przycisk ekranowy **Download**, aby zapisać oprogramowanie sprzętowe na komputerze.
9. Wybrać przycisk ekranowy **...**, aby wyświetlić wartość hash w celu weryfikacji pobierania.
10. Obliczyć na komputerze wartość hash pobranego pliku skompresowanego i porównać z wartością hash podaną w portalu klienta. Dwie identyczne wartości oznaczają, że plik został poprawnie pobrany.



W zależności od systemu operacyjnego wartość hash pliku można obliczać na różne sposoby. W komputerach z systemem operacyjnym Windows 10 wartość hash można obliczyć, wpisując następujące polecenie do wiersza poleceń:

```
certutil -hashfile <nazwa pliku>.zip sha256
```

11. Rozpakować plik zip na komputerze.
 - » Oprogramowanie aplikacji zostało poprawnie pobrane.

10.2.2 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją

Nawiązywanie połączenia z wizualizacją umożliwiają 2 interfejsy:

- Interfejs czołowy (do dostępu lokalnego)
- Opcjonalnie: interfejs X3 z tyłu urządzenia (do dostępu za pomocą zdalnego wyświetlacza, centrali itp.)


Wymagania systemowe

Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, potrzebny jest komputer z przeglądarką obsługującą HTML5. Wyświetlanie jest zoptymalizowane dla poniższych przeglądarek:

- Microsoft Edge
- Google Chrome™


Nawiązywanie połączenia przez interfejs czołowy

1. Zdjąć osłonę interfejsu z przodu urządzenia.
2. Połączyć ze sobą interfejsy COM-X2 i CPU-X3 za pomocą dostarczonego kabla krosowego.

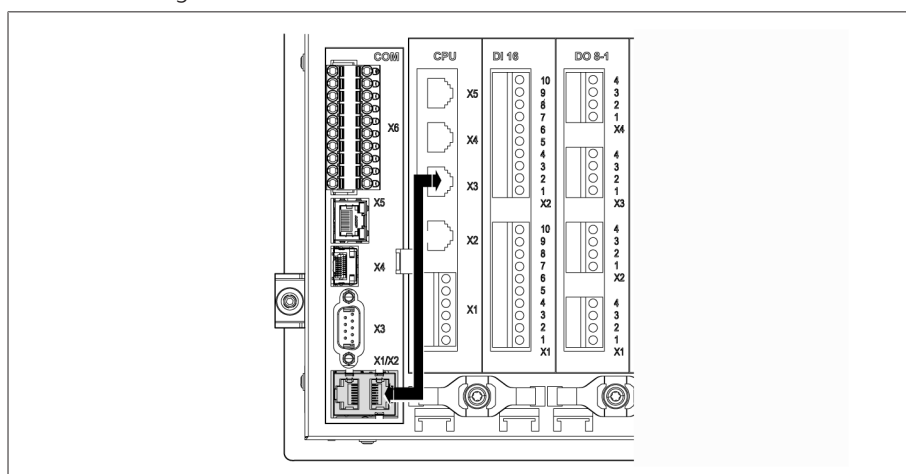

Rysunek 53: Kabel krosowy z tyłu

3. Połączyć komputer z urządzeniem kablem ethernetowym (wtyk RJ45) przez interfejs czołowy.

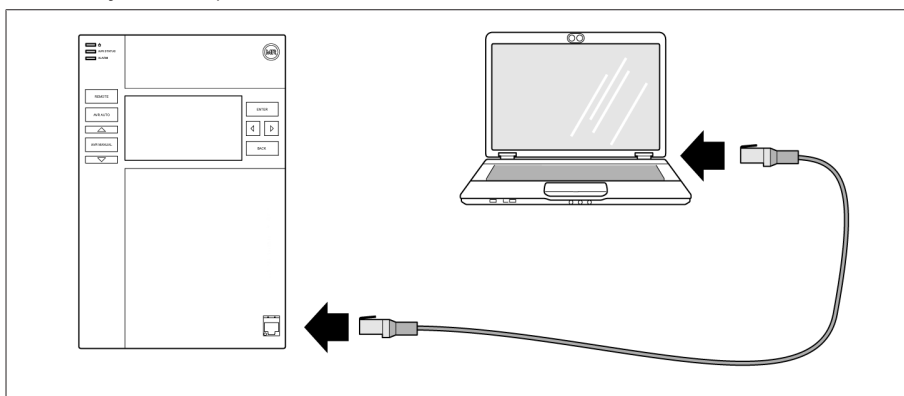

Rysunek 54: Nawiązywanie połączenia przez interfejs czołowy

4. Przydzielić komputerowi jednoznaczny adres IP z tej samej podsieci co adres urządzenia (np. 192.168.165.100).
5. Wprowadzić na komputerze w przeglądarce adres IP wizualizacji `http://192.168.165.1` lub w przypadku aktywnego szyfrowania SSL `https://192.168.165.1`.
 - » Wywołana zostanie wizualizacja.

Nawiązywanie połączenia przez interfejs tylny CPU-X3

1. Połączyć komputer z urządzeniem za pomocą gotowego kabla krosowego przez interfejs tylny CPU-X3.
2. Aby wyświetlić adres IP urządzenia, wybrać na urządzeniu punkt menu **Ko-munikacja**.
3. Przydzielić komputerowi jednoznaczny adres IP z tej samej podsieci co adres urządzenia (np. 192.0.1.100).
4. Wprowadzić na komputerze w przeglądarce adres IP wizualizacji (np. `http://192.0.1.230`, w przypadku aktywnego szyfrowania SSL `https://192.0.1.230`).
 - » Wywołana zostanie wizualizacja.

10.2.3 Aktualizacja oprogramowania aplikacji

UWAGA

Uszkodzenia systemu plików!

Nieprawidłowe przesyłanie danych może doprowadzić do uszkodzenia systemu plików. Uszkodzony system plików może spowodować niesprawność urządzenia.

- > Podczas importu nie wolno odłączać urządzenia od zasilania.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący sposób:

- Nazwa użytkownika: `admin`
- Hasło: `admin`

Aby zainstalować oprogramowanie aplikacji, należy postępować w następujący sposób:

1. Wybrać przycisk ekranowy **LOGIN** i zalogować się jako użytkownik z rolą konfiguratora lub administratora.
2. Wybrać kolejno z menu **Informacje > Oprogramowanie** i zanotować wersję oprogramowania aplikacji.
3. Wybrać kolejno z menu **Ustawienia > Eksport > Obraz systemu**, aby wyeksportować kopię bezpieczeństwa aktualnego systemu.
4. Wybrać opcję **z historią** i wybrać przycisk ekranowy **Uruchom. eksportu**, aby rozpocząć eksport.

5. Wybrać kolejno z menu **Ustawienia > Import**.
6. Wybrać przycisk ekranowy **Przeszukiwanie**, wybrać oprogramowanie aplikacji przeznaczone do importu (plik rhp) i następnie wybrać przycisk ekranowy **Uruchom ładowanie**.
 - » Plik zostanie sprawdzony.
7. Wybrać opcje **Zachowaj dane historyczne**, **Zachowaj ustawienia użytkownika** i **Zachowaj ustawienia urządzenia**.
8. Wybrać przycisk ekranowy **Uruchom ładowanie**, aby rozpocząć import.
 - » Oprogramowanie aplikacji zostaje zaktualizowane.
9. Wybrać przycisk ekranowy **OK**, aby ponownie uruchomić urządzenie po udanej aktualizacji.
10. Wybrać kolejno z menu **Informacje > Oprogramowanie** i porównać wersję oprogramowania aplikacji z wcześniej zainstalowaną wersją. Numer wersji musi być wyższy.

11 Usuwanie usterek

11.1 Zakłócenia ogólne

Objawy/szczegóły	Przyczyna	Środek zaradczy
Bez funkcji – Dioda LED <i>Zasilanie elektryczne</i> nie świeci	Brak zasilania elektrycznego.	Sprawdzić zasilanie elektryczne.
	Zadziałał bezpiecznik.	Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Bez funkcji – Dioda LED <i>STATUS AVR</i> nie świeci	Błąd konfiguracji	Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Kołatanie przekaźnika	Duże obciążenie elektromagnetyczne.	Użyć kabli ekranowanych lub zewnętrznych filtrów.
	Złe uziemienie.	Sprawdzić uziemienie funkcyjne.

Tabela 38: Zakłócenia ogólne

11.2 Brak regulacji w trybie pracy AUTO

Objawy/szczegóły	Przyczyna	Środek zaradczy
Komendy sterujące urządzenia są nieaktywne.	Przełącznik Local/Remote w napędzie silnikowym ustawiony na LOCAL.	Sprawdzić tryb pracy. Jeżeli to konieczne, skorygować.
	Brak połączenia	Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
Automatyczna regulacja napięcia jest zablokowana. – Dioda LED <i>ALARM</i> świeci zgodnie z konfiguracją zdarzeń i jest aktywne odpowiednie zdarzenie.	Wartość graniczna z zachowaniem Blokady trybu automat. lub Blokady trybu automat.-ręcznego została przekroczona	Sprawdzić parametry. Jeżeli to konieczne, skorygować.
	Funkcja Monitorowanie kierunku przełączania zarejestrowała nieprawidłowe działanie i wygenerowała odpowiednie zdarzenie.	Sprawdzić przyczynę zdarzenia, a następnie zatwierdzić zdarzenie.
	Zadziałał wyłącznik ochronny silnika. Aktywne jest zdarzenie na wyłączniku ochronnym silnika.	Sprawdzić przyczynę zadziałania wyłącznika ochronnego silnika i, jeśli to konieczne, załączyć wyłącznik ochronny silnika.
Automatyczna regulacja napięcia jest zablokowana.	Sygnal na wejściu „Blokowanie automatycznej regulacji napięcia”.	Sprawdzić źródło sygnału.
	Aktywny bieg do zacze pu docelowego	Sprawdzić konfigurację funkcji Bieg do zacze pu docelowego. Jeśli to konieczne, usunąć przyczynę.

Objawy/szczegóły	Przyczyna	Środek zaradczy
Automatyczna regulacja napięcia jest zablokowana. – Za niskie napięcie pomiarowe (< 30 V)	Nieprawidłowy pomiar napięcia	Sprawdzić pomiar napięcia.
Ustawiona za wysoka szerokość pasma.	-	Określić zalecaną szerokość pasma.

Tabela 39: Brak regulacji w trybie pracy AUTO

11.3 Niezamierzone przełączenie zacze­pów

Objawy/szczegóły	Przyczyna	Środek zaradczy
Aktywna kompensacja	Ustawienie: – Kompensacja R-X – Kompensacja Z	Sprawdzić parametry. Jeżeli jest to konieczne, skorygować.

Tabela 40: Przełączenie zacze­pu bez powodu

11.4 Interfejs człowiek-maszyna

Objawy/szczegóły	Przyczyna	Środek zaradczy
Wyświetlacz – Brak wskazania.	Zasilanie elektryczne przerwane.	Sprawdzić zasilanie elektryczne.
	Bezpiecznik uszkodzony.	Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen.
Nawiązanie połączenia z wizualizacją niemożliwe	Kabel połączeniowy uszkodzony.	Sprawdzić kabel połączeniowy.
	Szyfrowanie SSL aktywne.	Zaakceptować certyfikat SSL w przeglądarce.
		Wywołać adres IP z <code>https://</code> .
	Dezaktywować szyfrowanie SSL.	
	Komputer nie znajduje się w tej samej podsieci co wizualizacja.	Sprawdzić ustawienie adresów IP urządzenia oraz komputera i w razie potrzeby poprawić.
Nieprawidłowe wyświetlanie wizualizacji w przeglądarce internetowej.	Dostęp do wizualizacji przez przeglądarkę internetową po aktualizacji oprogramowania.	Wykasować pamięć podręczną przeglądarki internetowej.

Tabela 41: Interfejs człowiek-maszyna

11.5 Nieprawidłowe wartości pomiarowe

Objawy/szczegóły	Przyczyna	Środek zaradczy
Napięcie pomiarowe – Brak wartości pomiarowej.	Brak styku w zacisku wtykowym przyłącza.	Sprawdzić okablowanie i zacisk wtykowy.
	Zakleszczona izolacja.	
	Drut nie został dostatecznie głęboko wsunięty.	
	Zadziałał wyłącznik instalacyjny.	Sprawdzić wyłącznik.
Napięcie pomiarowe – Za niska wartość pomiarowa	Spadek napięcia na przewodzie pomiarowym.	Sprawdzić napięcie pomiarowe.
Napięcie pomiarowe – Wartość pomiarowa się zmienia	Możliwe źródła zakłóceń: – przewody ułożone równolegle, – przełączenia.	Sprawdzić napięcie pomiarowe.
		Zwiększyć odstęp od źródła zakłócenia.
		Jeśli konieczne, zainstalować filtr.
Prąd pomiarowy – Brak wartości pomiarowej	Przerwany przewód do przekładnika prądowego.	Sprawdzić okablowanie.
	Nie usunięto mostka zwarciovego z przekładnika prądowego.	Usunąć mostek zwarciovowy.
Prąd pomiarowy – Za wysoka wartość pomiarowa – Za niska wartość pomiarowa	Nieprawidłowo skonfigurowane parametry przekładnika prądowego.	Poprawić parametry.

Tabela 42: Nieprawidłowe wartości pomiarowe

11.6 Inne zakłócenia

Jeżeli dla danego zakłócenia nie można znaleźć żadnego rozwiązania, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen. Proszę przygotować poniższe dane:

- Numer seryjny
- Tabliczka znamionowa
- Wersja oprogramowania [► Sekcja 9.1.10, Strona 60]

Proszę przygotować się na poniższe pytania:

- Czy miała miejsce aktualizacja oprogramowania?
- Czy w przeszłości występowały problemy z tym urządzeniem?
- Czy kontaktowano się już w tej sprawie z firmą Maschinenfabrik Reinhausen? Jeżeli tak, z kim?

Serwis techniczny

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 94140 90-0
Email: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Zestawienie dostępnych usług dla danego produktu można znaleźć na portalu klienta: <https://portal.reinhausen.com>

12 Utylizacja

Przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji, które obowiązują w kraju użytkowania.

13 Parametry techniczne

13.1 Wskaźniki

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT 5"
Diody LED	3 diod LED do wskazań roboczych i komunikatów <ul style="list-style-type: none">- POWER, AVR STATUS, ALARM- HÖHER (Wyżej), TIEFER (Niżej), AUTO, MANUAL (Ręczny), REMOTE (Zdalny)

13.2 Materiały

TAPCON® 230	
Przód	Aluminium, tworzywo sztuczne
Miska / strona tylna	Stal szlachetna
Obudowa (opcjonalnie)	Tworzywo sztuczne

13.3 Wymiary

TAPCON® 230 szer. x wys. x gł.	218 mm x 324 mm x 130 mm (8,58 cala x 12,76 cala x 5,12 cala) (bez wtyku współpracującego) Wtyk współpracujący 20 mm (0,79 cala)
TAPCON® 230 z obudową (opcjonalnie) szer. x wys. x gł.	Wymiary całkowite: 500 mm x 500 mm x 300 mm (19,69 cala x 19,69 cala x 11,81 cala) Wysokość z uchwytem ściennym: 521,3 mm (20,52 cala)

13.4 Zasilanie elektryczne

Dozwolony zakres napięcia	85...265 V AC / V DC U_N : 100...240 V AC U_N : 100...240 V DC
Maks. znamionowy pobór mocy	25 W
Dozwolony zakres częstotliwości	50/60 Hz
Kategoria przepięć	OC III
Udarowe napięcie kontrolne	5 kV, 1,2 μ s / 50 μ s (IEC 60255-27)
Bezpiecznik wewnętrzny	250 VAC, 1,25 A, 5 x 20 mm, charakterystyka T (powolna), zdolność wyłączenia H (min. 1500 A), temperatura pracy -30°C...+100°C

Tabela 43: Zasilanie elektryczne

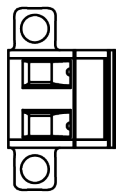
Interfejs	Pin	Opis
	2	L
	1	N

Tabela 44: Przyłącze X9

Pomocnicze zasilanie prądem AUX DC DI 110 V DC wejść cyfrowych

Pomocnicze zasilanie prądem służy wyłącznie do rejestracji maksymalnie 16 styków bezpotencjałowych.

Napięcie wyjściowe	$U_N: 110V DC \pm 2\%$ (odporność na zwarcie)
Maks. moc wyjściowa	5 W
Kategoria przepięć	OC III
Udarowe napięcie kontrolne	5 kV, 1,2 μs / 50 μs (IEC 60255-27)
Bezpiecznik	250 VAC, 0,08 A, 5 x 20 mm, charakterystyka TT (bardzo powolna), zdolność wyłączenia L (min. 35 A), temperatura pracy -30°C...+85°C)

Tabela 45: Pomocnicze zasilanie prądem

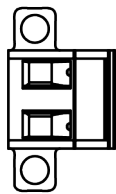
Interfejs	Pin	Opis
	2	L
	1	N

Tabela 46: Przyłącze X8

13.5 Pomiar napięcia i pomiar prądu

Pomiar napięcia

Zakres pomiarowy	20...197 VAC
Napięcie znamionowe U_N	100 VAC
Dokładność	$< \pm 0,3\% \times U_N$ w zakresie temperatury roboczej
Kategoria pomiaru (IEC 61010-2-30)	CAT III przy położeniu na wysokości 3 000 m
Stałe przepięcie	550 VAC
Udarowe napięcie kontrolne	5 kV, 1,2 μs / 50 μs (IEC 60255-27)

Pomiar prądu

Częstotliwość	45...65 Hz
Prąd znamionowy I_N	1 A lub 5 A (możliwość przełączania)
Dokładność	$< \pm 0,5\% \times I_N$ w zakresie temperatury roboczej
Obciążenie rezystancyjne	$< 0,1 \text{ VA}$
Przebieżalność trwała	20 A (IEC 60255-27)
Przebieżalność krótkotrwała	500 A / 1 s
Udarowe napięcie kontrolne	5 kV, 1,2 μs / 50 μs (IEC 60255-27)

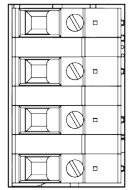
Interfejs	Pin	Opis	
	4	N	VT (U_N : 100/230/400 V AC)
	3	L	VT
	2	I	CT
	1	k	CT

Tabela 47: Przyłącze UI:X7

13.6 Centralna jednostka obliczeniowa

Procesor	Procesor ARM Cortex A9 800 MHz
Pamięć robocza	512 MB
NVRAM (SRAM z podtrzymaniem baterijnym)	256 kB
Pamięć aplikacji	2 GB
Cyfrowe wyjścia przekaźnikowe	2; separowane galwanicznie
Napięcie znamionowe	DC 24/48/60 V
Maks. prąd długotrwały	1 A (obciążenie rezystancyjne)
Maks. moc załączalna	30 W
Znamionowe napięcie udarowe	2,0 kV

Charakterystyka zadziałania przekaźnika Watchdog/błędu:

	Przełącznik błędu	Przełącznik Watchdog
Power Off	OFF	OFF
Uruchamianie	ON	OFF
Ready (nie ma zgłoszonych błędów)	OFF	ON
Ready (zgłoszony błąd)	ON	ON

ON: przekaźnik jest wzbudzony

OFF: przekaźnik jest nieaktywny

Interfejsy

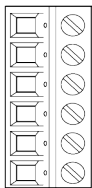
Interfejs	Pin	Opis
	6	ER_NO
	5	ER_NC
	4	ER_COM
	3	WD_NO
	2	WD_NC
	1	WD_COM

Tabela 48: Zacisk wtykowy CPU:X1

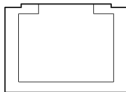
Interfejs X2, X3	Pin	Opis
	8	NC
	7	NC
	6	RXD-
	5	NC
	4	NC
	3	RXD+
	2	TXD-
	1	TXD+

Tabela 49: Interfejs ethernetowy CPU:X2/X3

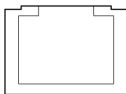
Interfejs X4	Pin	Opis
	8	NC
	7	NC
	6	GND
	5	NC
	4	NC
	3	NC
	2	TXD+/RXD+
	1	TXD-/RXD-

Tabela 50: Interfejs szeregowy RS485 CPU:X4

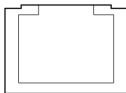
Interfejs X5	Pin	Opis
	8	DTR (O)
	7	DCD (I)
	6	GND
	5	RXD (I)
	4	TXD (O)
	3	VCC/OUT 5V/12V
	2	RTS (O)
	1	CTS (I)

Tabela 51: Interfejs szeregowy RS232 CPU:X5

13.7 Wejścia cyfrowe

	DI 16–110 V	DI 16–220 V
Wejścia (separowane galwanicznie według wtyków)	2 x 8	
Napięcie znamionowe	110 V DC	220 V DC
Maks. napięcie robocze	143 V DC	253 V DC 253 V AC
Logiczne 0	≤ 55 V DC	≤ 110 V
Logiczne 1	≥ 82,5 V DC	≥ 165 V
Prąd wejściowy	0,9 mA	0,6 mA
Współczynnik jednoczesności (w temperaturze otoczenia 65°C)	Maks. 13 wejść	

Tabela 52: Dane techniczne DI 16–110 V i DI 16–220 V

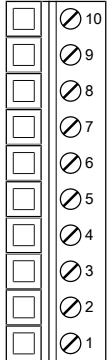
Interfejs	Pin	Opis
	10	Wspólne odniesienie (common)
	9	Wspólne odniesienie (common)
	8	Wejście 7
	7	Wejście 6
	6	Wejście 5
	5	Wejście 4
	4	Wejście 3
	3	Wejście 2
	2	Wejście 1
	1	Wejście 0

Tabela 53: Wtyczka X1 (grupa 0)



Interfejs	Pin	Opis
	10	Wspólne odniesienie (common)
	9	Wspólne odniesienie (common)
	8	Wejście 17
	7	Wejście 16
	6	Wejście 15
	5	Wejście 14
	4	Wejście 13
	3	Wejście 12
	2	Wejście 11
	1	Wejście 10

Tabela 54: Wtyczka X2 (grupa 1)

13.8 Wyjścia cyfrowe

DO 8	
Wyjścia (separowane galwanicznie według wtyków)	8 przełączników 4 grupy na moduł
Napięcie łączeniowe	DC: 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V AC: 110 V, 230 V
Obciążalność styków	Min.: 5 V DC, 10 mA Maks. DC: patrz wykres Maks. AC: 250 V; 3 A (8 aktywnych wyjść) lub 5 A (4 aktywne wyjścia)

Tabela 55: Parametry techniczne podzespołu DO 8

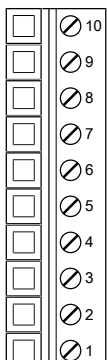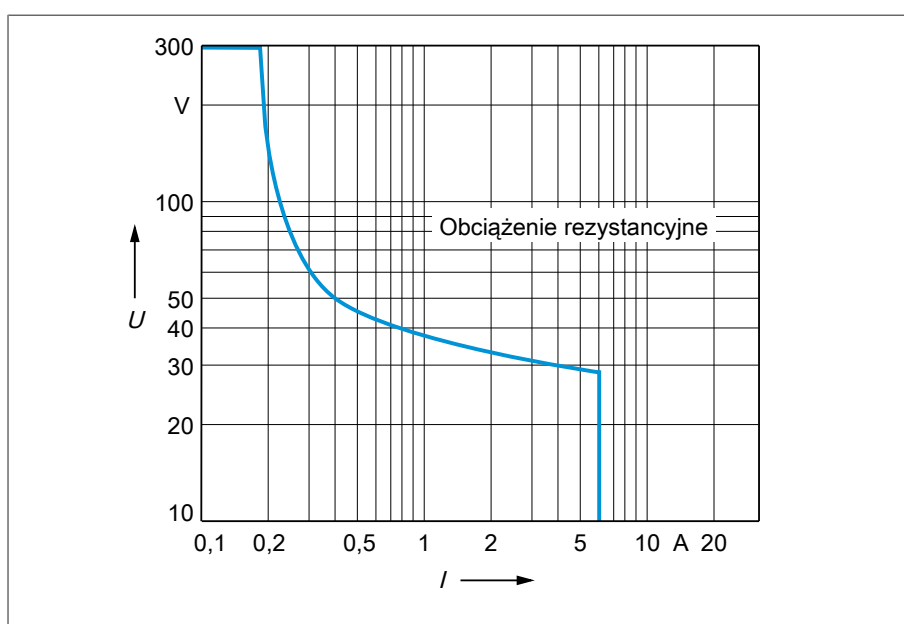

Rysunek 55: Obciążalność styków wyjść cyfrowych przy obciążeniu omowym

▲ PRZESTROGA



Porażenie prądem elektrycznym!

Wyjścia podzespołu DO są separowane galwanicznie według wtyków. Różne zakresy napięć (np. małe napięcie i niskie napięcie) lub różne fazy w jednym wtyku mogą prowadzić do zmniejszenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- > W jednym wtyku należy stosować takie same zakresy napięcia.
- > W jednym wtyku należy stosować taką samą fazę.

Interfejs	Pin	Opis
	4	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 1
	3	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 0
	2	Wyjście 1
	1	Wyjście 0

Tabela 56: Wtyczka X1 (grupa 0)

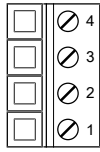
Interfejs	Pin	Opis
	4	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 3
	3	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 2
	2	Wyjście 3
	1	Wyjście 2

Tabela 57: Wtyczka X2 (grupa 1)

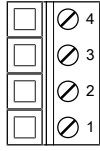
Interfejs	Pin	Opis
	4	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 5
	3	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 4
	2	Wyjście 5
	1	Wyjście 4

Tabela 58: Wtyczka X3 (grupa 2)

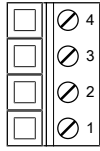
Interfejs	Pin	Opis
	4	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 7
	3	Wspólne odniesienie (common) wyjścia 6
	2	Wyjście 7
	1	Wyjście 6

Tabela 59: Wtyczka X4 (grupa 3)

13.9 Interfejsy komunikacyjne

Opis	Podzespół do konwersji interfejsów i mediów
Interfejsy	1 x RS232/RS485 (RJ45): COM-X1 2 x Ethernet (RJ45): COM-X2, COM-X5 1 x RS232 (DSub): COM-X3 1 x Duplex-LC (SFP): COM-X4 1 x zacisk wtykowy 10-biegunowy: COM-X6
COM-X1	Bez funkcji
COM-X2	Wewnętrzny interfejs systemowy do połączenia interfejsu przedniego z centralną jednostką obliczeniową (CPU)
COM-X3	Bez funkcji
COM-X4	Bez funkcji
COM-X5	Bez funkcji
COM-X6	Bez funkcji


Interfejs	Pin	Opis
	1	TxD+
	2	TxD-
	3	RxD+
	4	NC
	5	NC
	6	RxD-
	7	NC
	8	NC

Tabela 60: COM-X2, COM-X5 (RJ45)

13.10 Warunki otoczenia

Temperatura robocza	-25...+70°C
Temperatura składowania	-30...+85°C (z akumulatorem)
Wilgotność względna	5...95% bez kondensacji
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	Przód: IP54 Tył: IP20 Z opcjonalną obudową: IP56
Maksymalna wysokość zastosowania	3000 m n.p.m.
Minimalna odległość od innych urządzeń / szafy sterowniczej	Góra/dół: 88,9 mm (3,5 cala; odpowiada 2 U), tył 30 mm (1,2 cala)

Tabela 61: Dozwolone warunki otoczenia

13.11 Normy i wytyczne

Kompatybilność elektromagnetyczna	IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-5 EN 60255-26 KN 61000-6-2, KN 61000-6-4 FCC 47 CFR Part 15 B ICES-003
Bezpieczeństwo elektryczne	IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-030 EN 61010-1 UL 61010-1 CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1
Przełączniki pomiarowe i zabezpieczenia	IEC 60255-1:2009 rozdział 6.10.1, 6.10.2 i 6.10.4 IEC 60255-27:2013 rozdział 10.6.4.2, 10.6.4.3, 10.6.4.4 i 10.6.5.3
Klimatyczne warunki otoczenia	IEC 60068-2-1 (-25°C; 96 godz.) zimno IEC 60068-2-2 (+70°C; 96 godz.) suche gorąco IEC 60068-2-78 (+40°C / 93% w. wzgl., 96 godz.) wilgotne gorąco, stałe IEC 60068-2-30 (+55°C, 6 cykli 12 + 12 godzin) wilgotne gorąco, cykliczne
Kontrola stopnia ochrony	IEC 60529
Badania trwałości środowiskowej	IEC 60255-21-1 drgania klasa 1 (3 cykle, przyspieszenie 0,5 g 1 oktawa/min albo 60 cykli, przyspieszenie 1,0 g, 1 oktawa/min)
	IEC 60255-21-2 klasa Schocken 1 (czas trwania 11 ms, przyspieszenie 5 g albo 15 g, liczba osi 3)
	IEC 60255-21-3 klasa trzęsienia ziemi 1 (częstotliwość 1-35 Hz, 3,5 mm/przyspieszenie poziome 1 g, 1,5 mm/przyspieszenie pionowe 0,5 g, 1 oktawa/min, czas trwania 10 min/os)
	IEC 60068-2-6 wibracja sinusoidalna
	IEC 60068-2-27 Shock

Tabela 62: Normy i dyrektywy


13.12 Schematy połączeń

Patrz również

 TAPCON® 230 Basic (DI 16-110 V) [[▶ 106](#)]

 TAPCON® 230 Basic (DI 16-220 V) [[▶ 108](#)]

TAPCON® 230 - BASIC

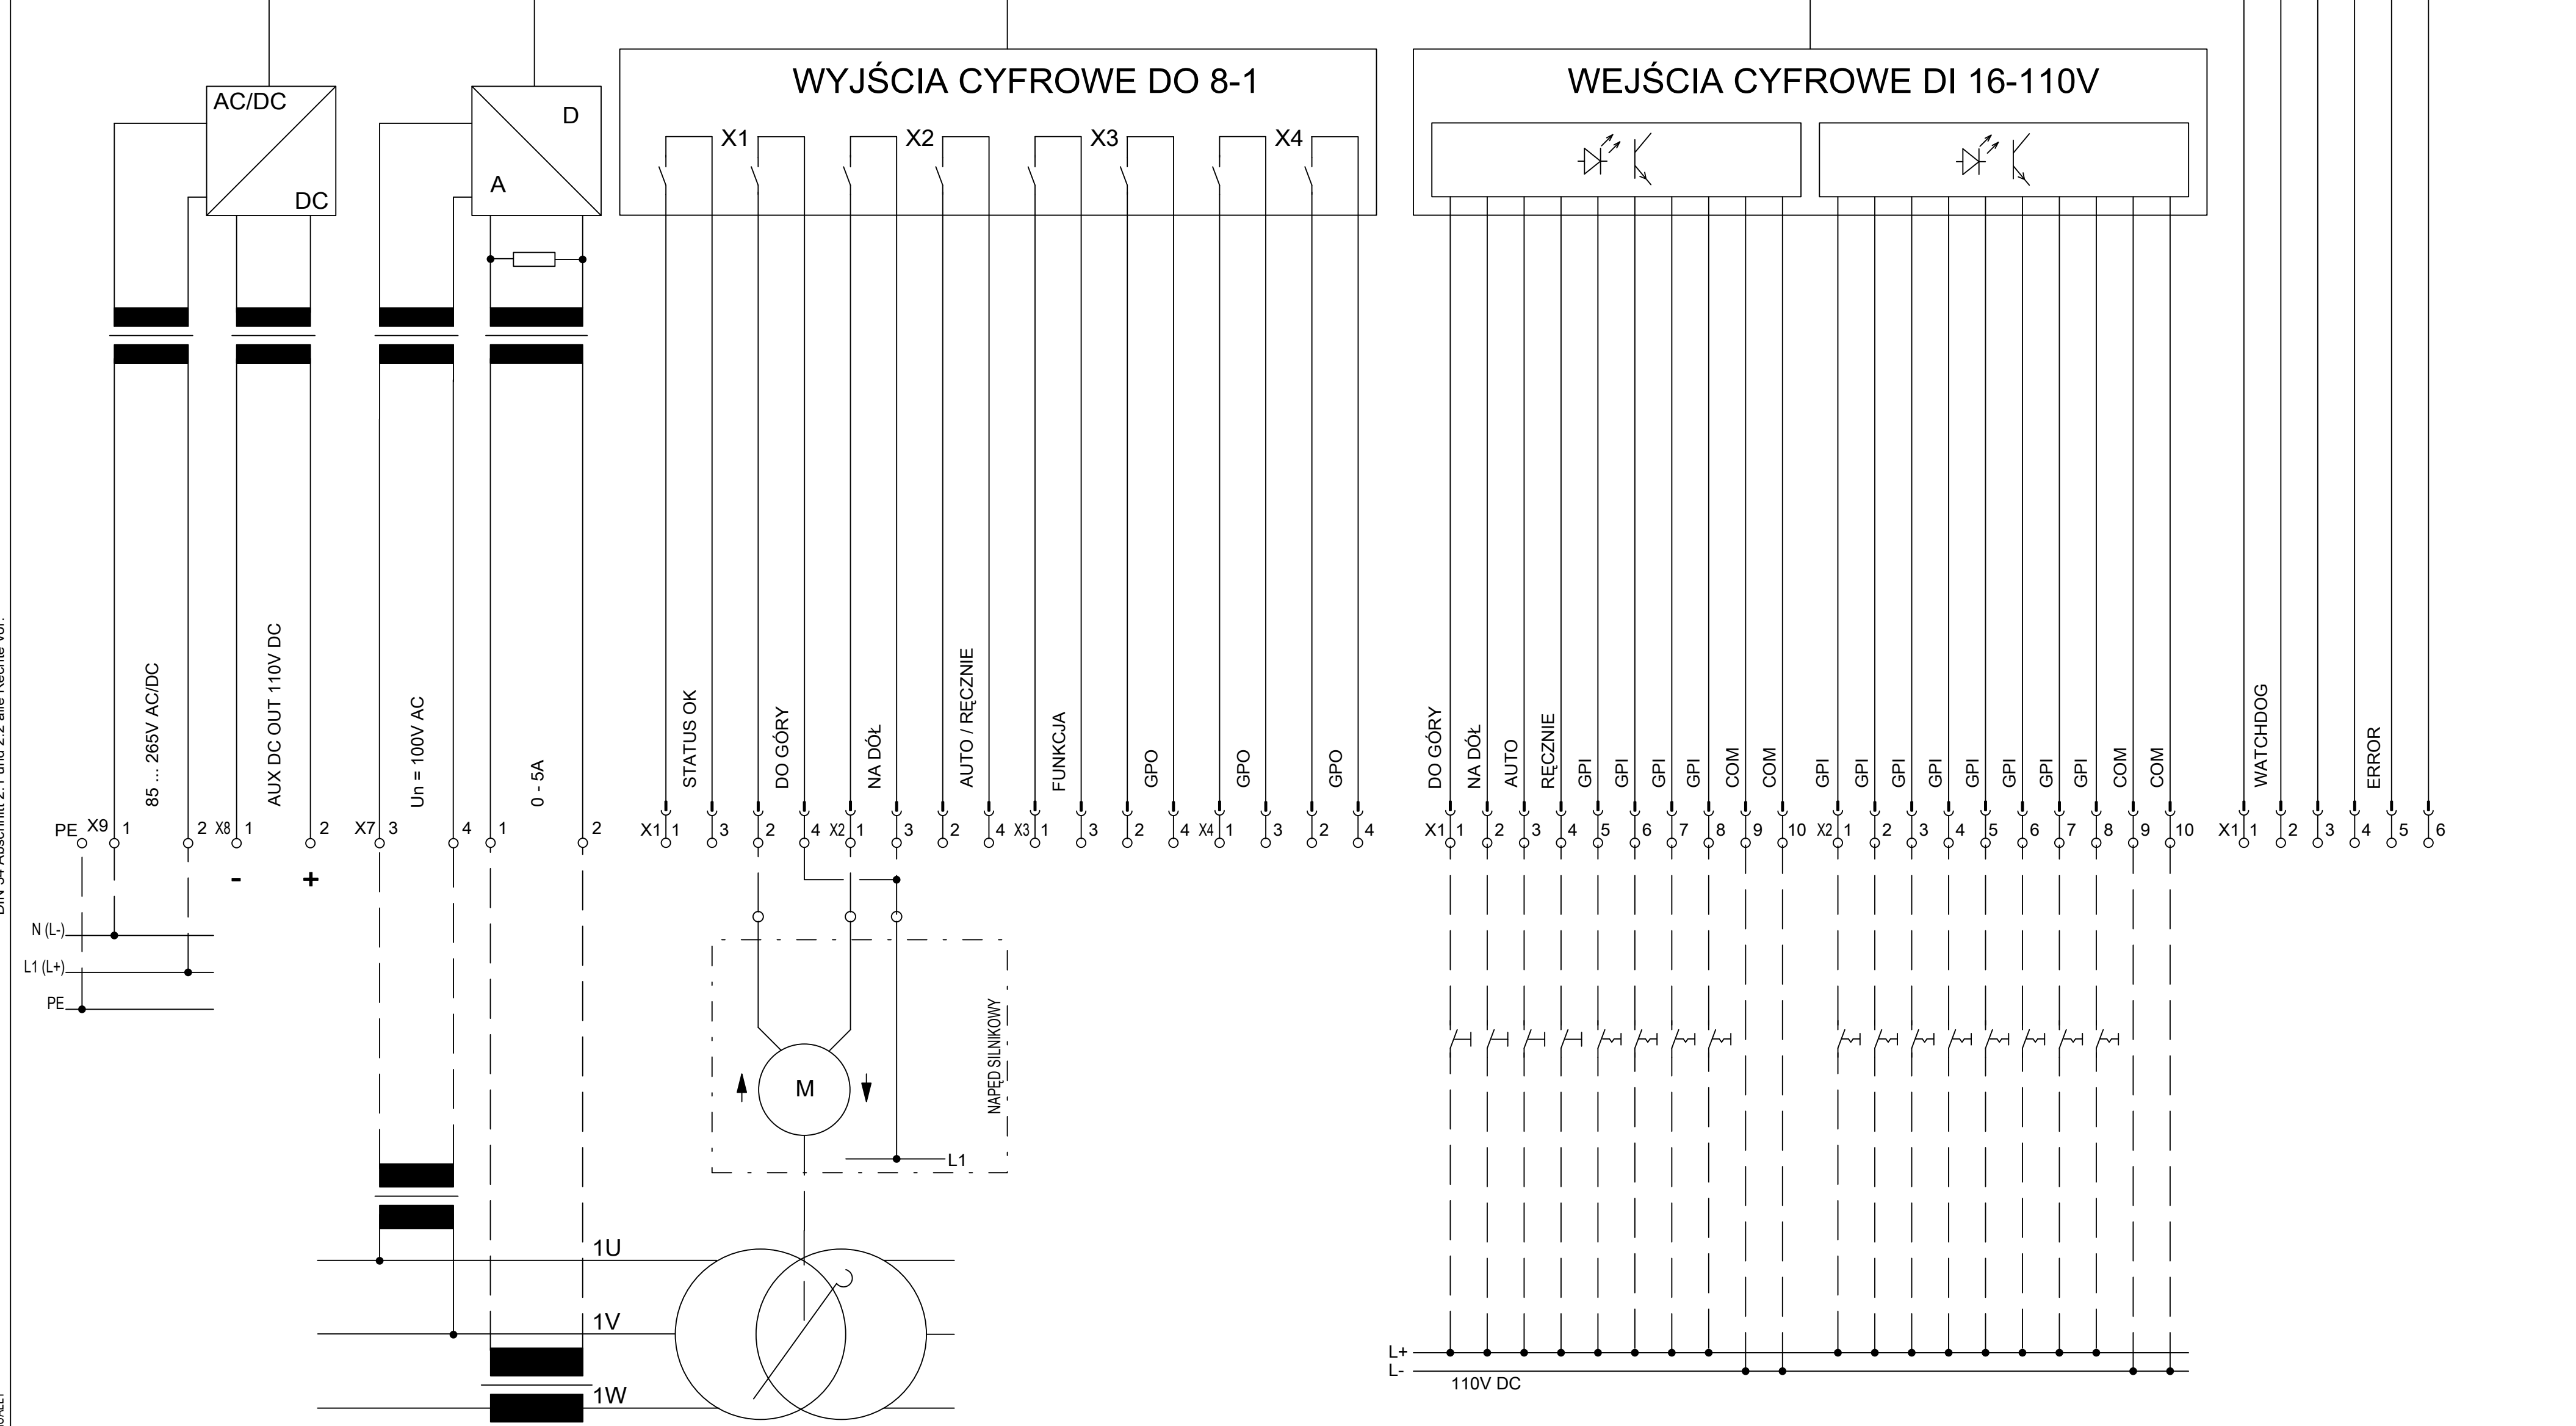

Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemass
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD
DO NOT MODIFY MANUALLY

03	X7,X1 connection	29.09.21	LAINER	DATE	22.01.2021
02	DEL BCD	16.09.21	BECK	EXEC.	BECK
01	BCD signals	28.06.21	M Kahn	VERIFIED	AP
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	

ORIGIN	REPL	REPL BY



TAPCON® 230 BASIC

LANGUAGE:
PL

PROJECT:
7870258_03

=	
+	
SHEET 1	
2 SH.	

CUSTOMER



COM

CPU

VISU / SERVICE

RJ45

RJ45

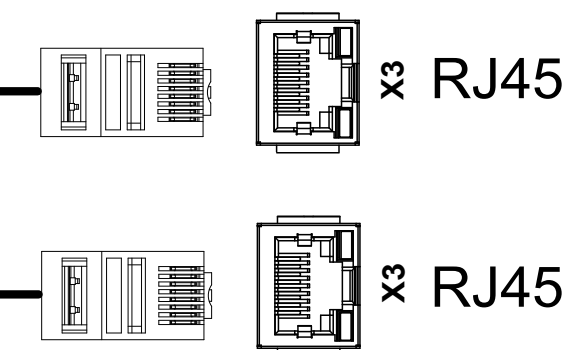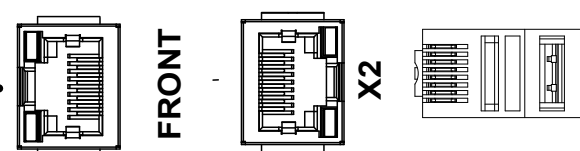

Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD
DO NOT MODIFY MANUALLY

03	X7,X1 connection	29.09.21	LAINER	DATE	22.01.2021
02	DEL BCD	16.09.21	BECK	EXEC.	BECK
01	BCD signals	28.06.21	M Kahn	VERIFIED	AP
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	

ORIGIN	REPL	REPL BY
--------	------	---------



TAPCON® 230 BASIC

LANGUAGE:
PL

PROJECT:
7870258_03

=
+
SHEET 2
2 SH


TAPCON® 230 - BASIC

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA CENTRALNA (CPU)

WYJŚCIA CYFROWE DO 8-1

WEJŚCIA CYFROWE DI 16-220V

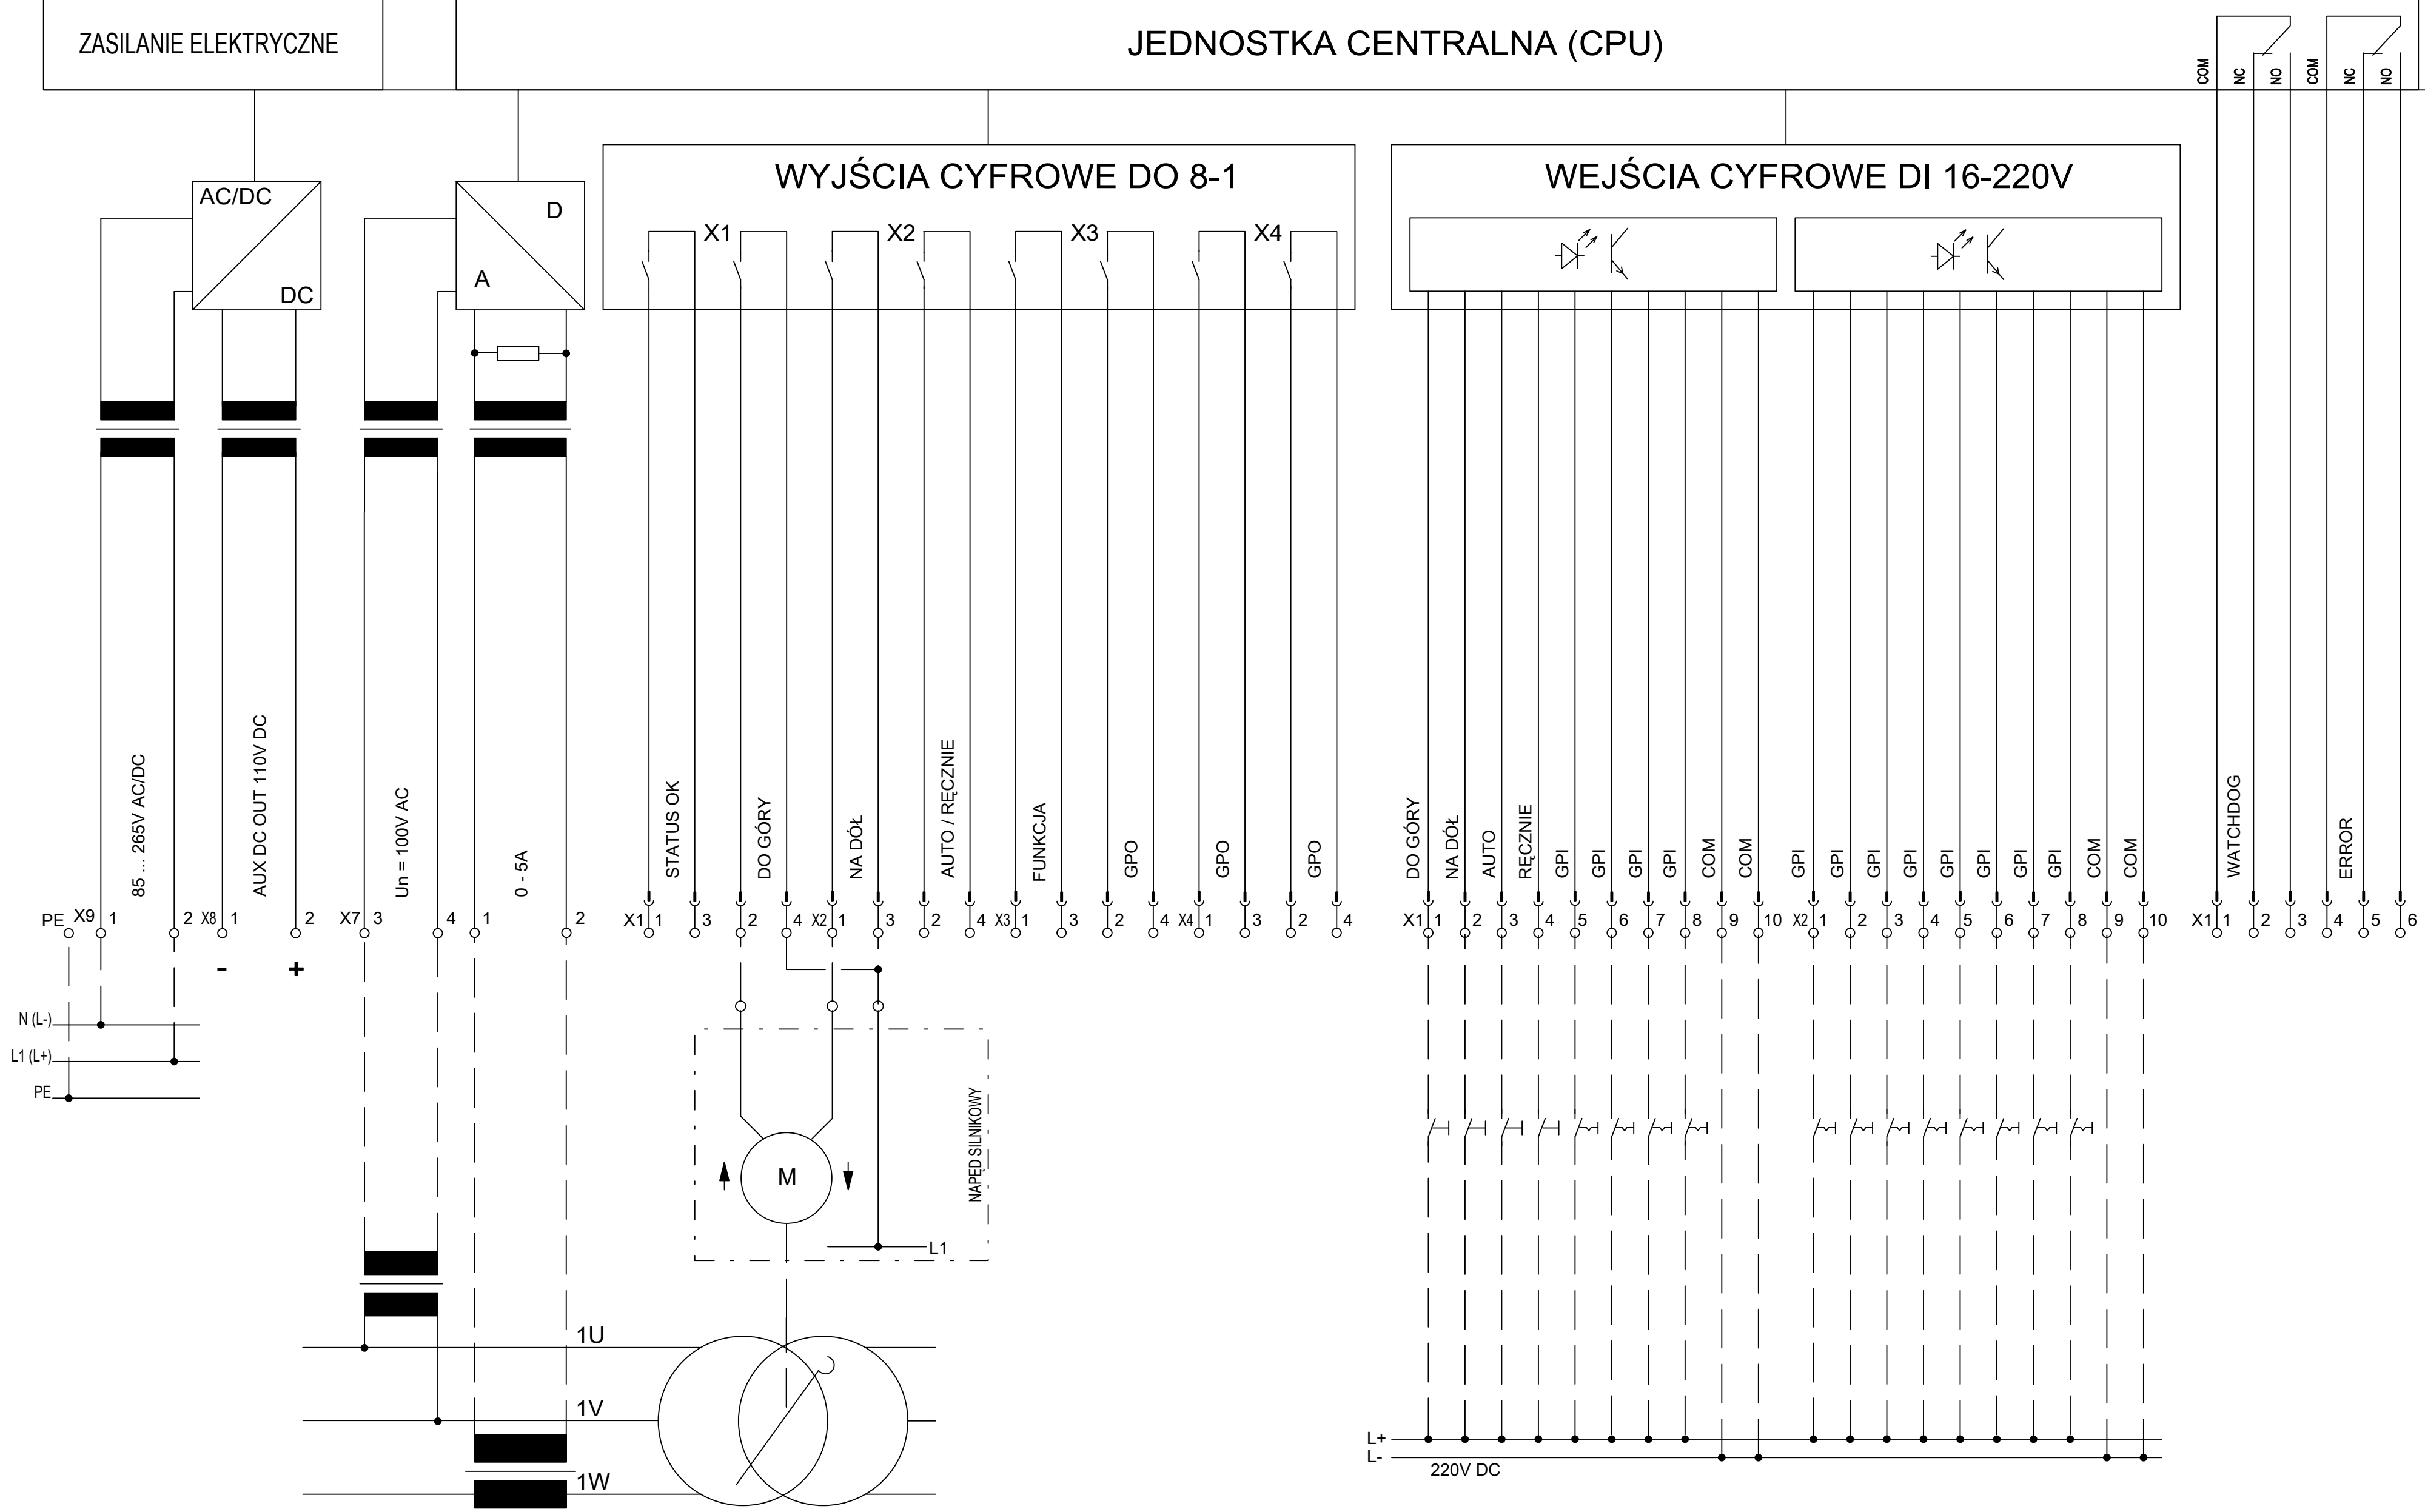

Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemäss DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD
DO NOT MODIFY MANUALLY

DATE	06.09.2022						
EXEC.	BECK						
VERIFIED	AP						
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN	REPL	REPL BY



TAPCON® 230 BASIC

LANGUAGE:
PL

PROJECT:
9008270_00

=	
+	
SHEET	1
	2 SH.

CUSTOMER



COM

CPU

VISU / SERVICE

RJ45

RJ45

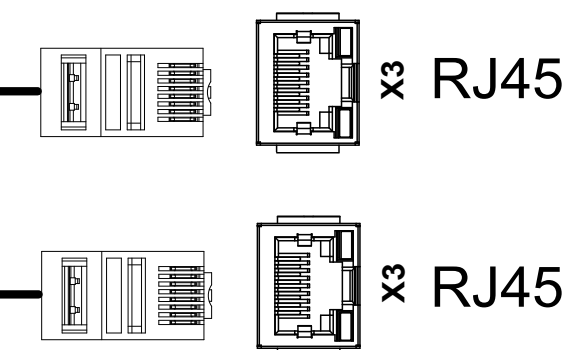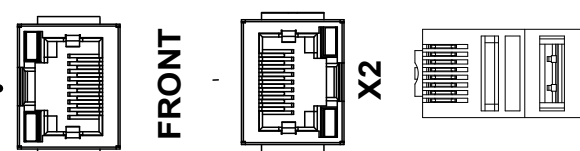

Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD
DO NOT MODIFY MANUALLY

				DATE	06.09.2022		
				EXEC.	BECK		
				VERIFIED	AP		
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN	REPL	REPL BY



TAPCON® 230 BASIC

LANGUAGE:
PL

PROJECT:
9008270_00

=
+
SHEET 2
2 SH.

Słownik

GPI

General Purpose Input

GPO

General Purpose Output

GPO

General Purpose Output

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna

SNTP

NTP (Network Time Protocol) to standard synchronizacji zegarów w systemach komputerowych przez sieci komunikacyjne na bazie pakietów. SNTP (Simple Network Time Protocol) to uproszczona wersja NTP.

Światłowód

Oznaczenie światłowodu

TDSC

TAPCON® Dynamic Set Point Control

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Germany
+49 941 4090-0
info@reinhausen.com
[reinhausen.com](https://www.reinhausen.com)

Please note:
The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.
We reserve the right to make changes without notice.
7817441/07 PL - TAPCON® 230 Basic Instrukcja eksploatacji -
01/24
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2024

THE POWER BEHIND POWER.